



DEWALT®

XR®




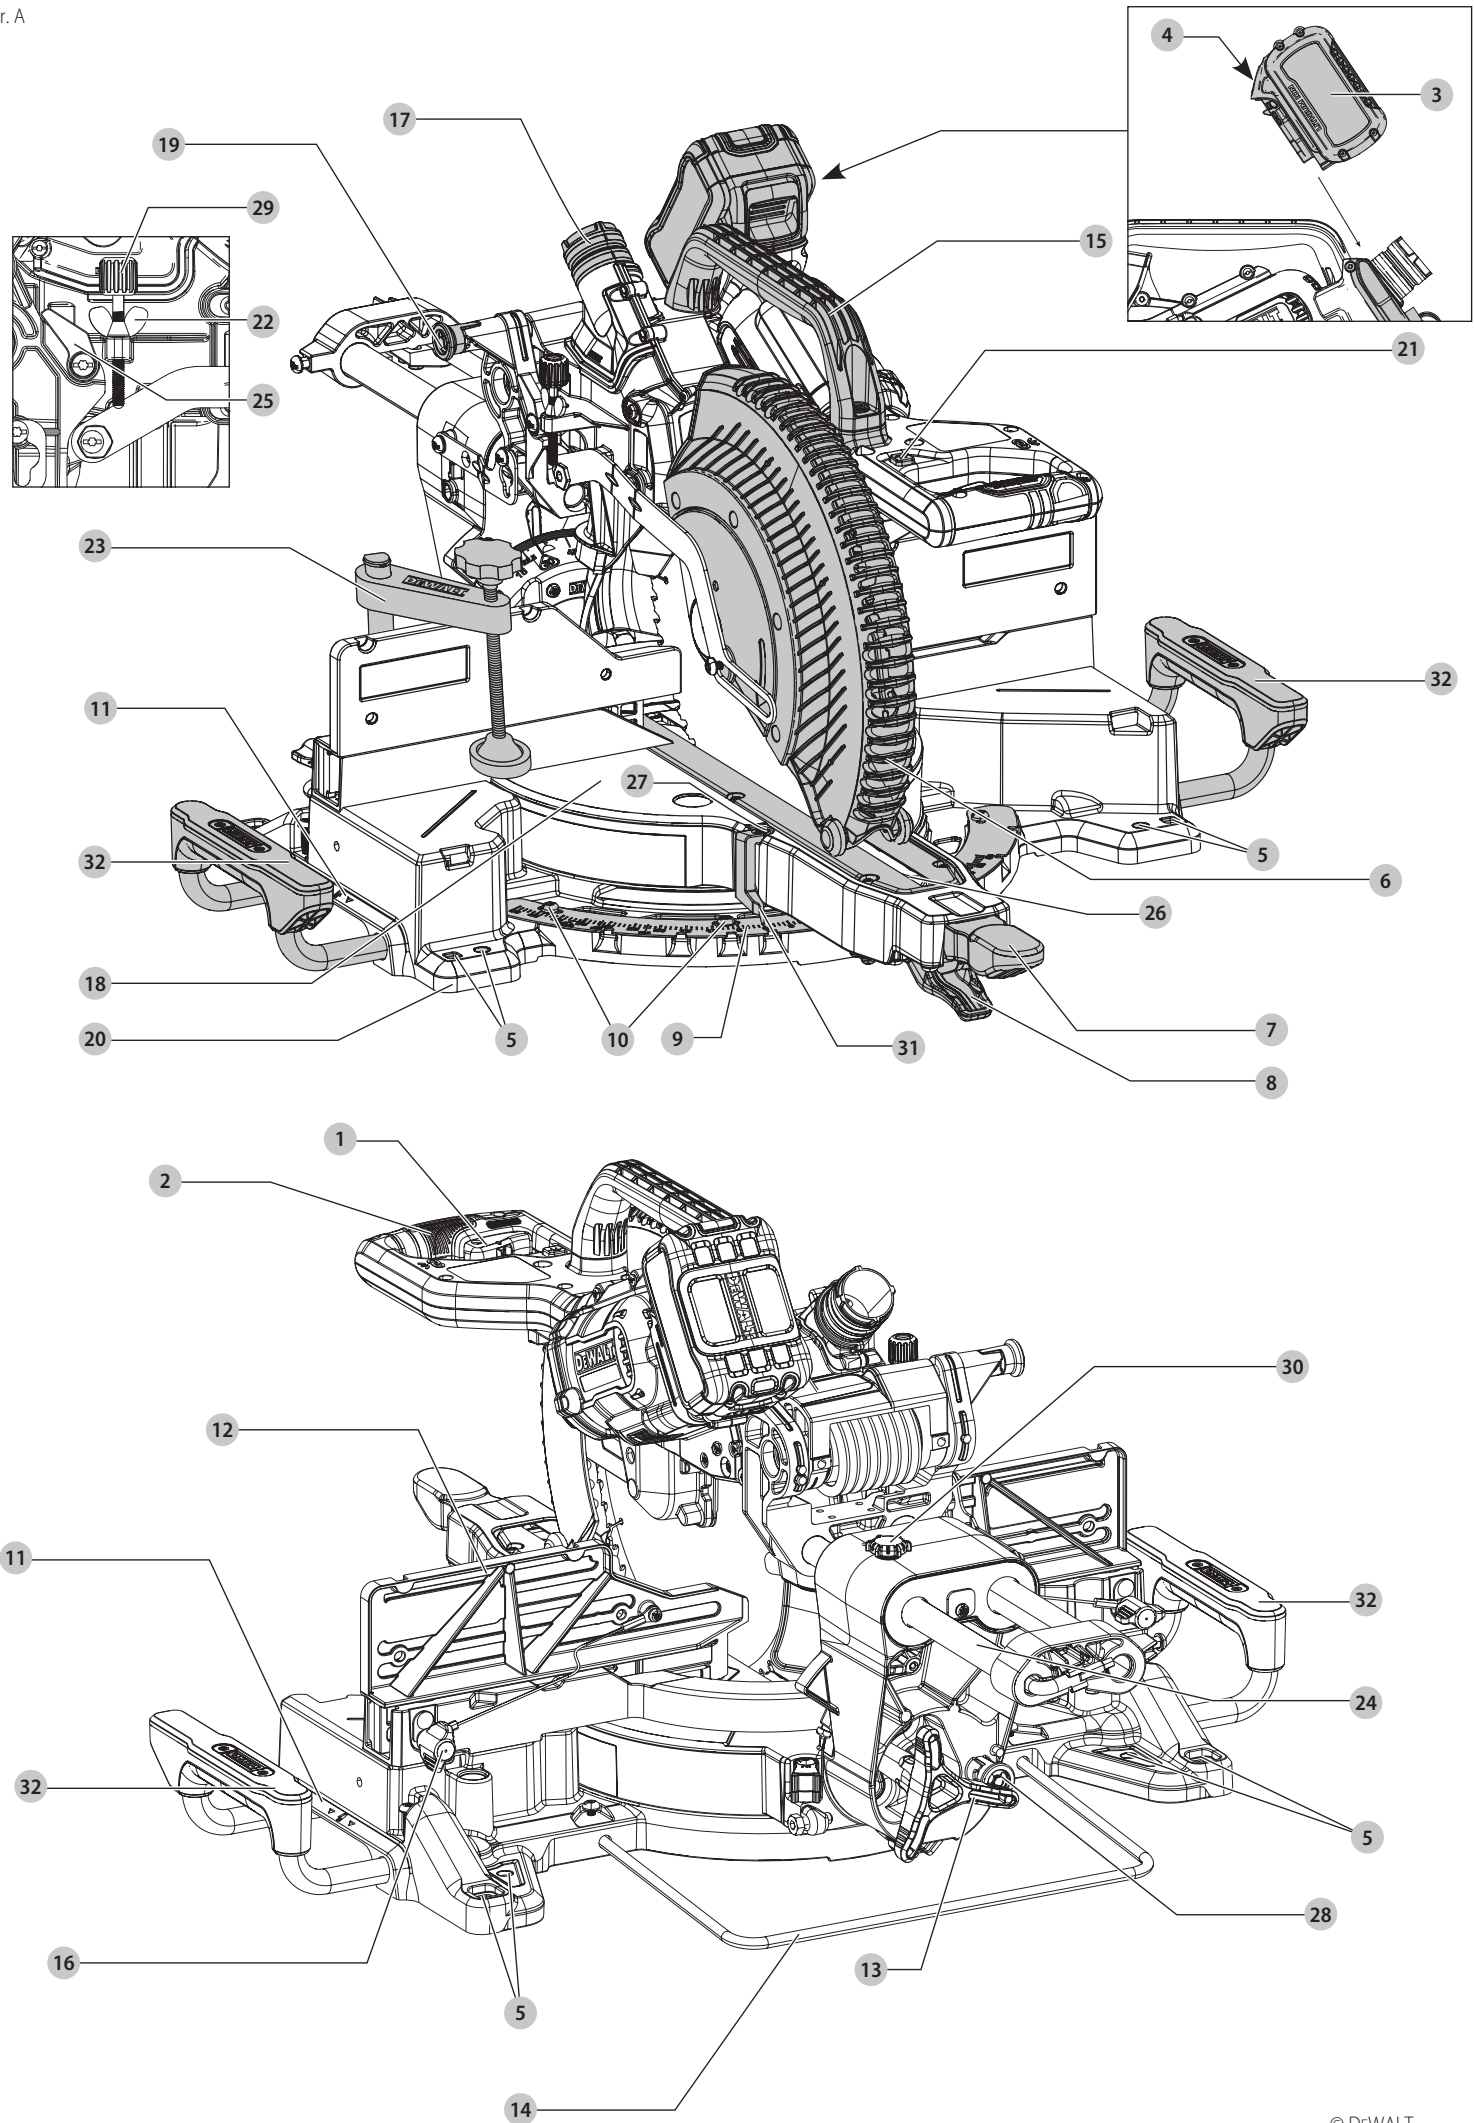


Obr. B

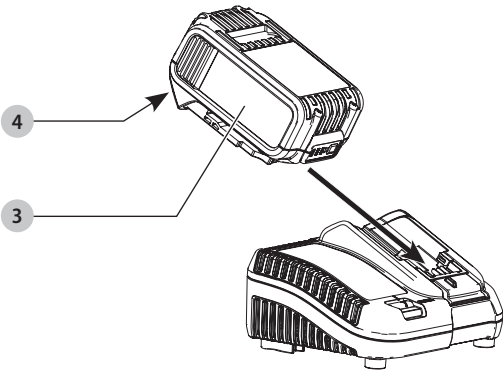


Obr. C

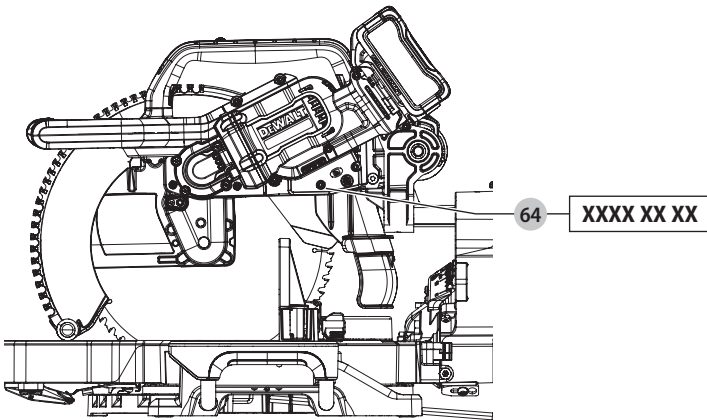


Obr. D

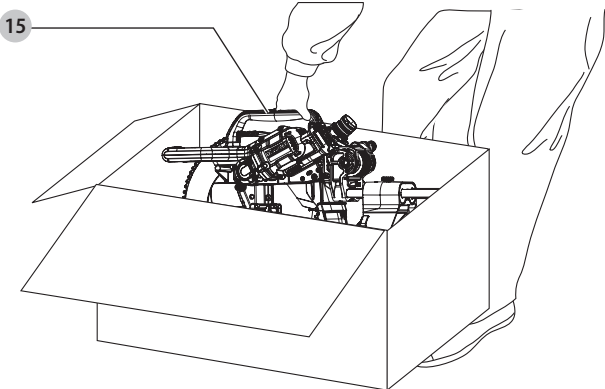


Obr. E

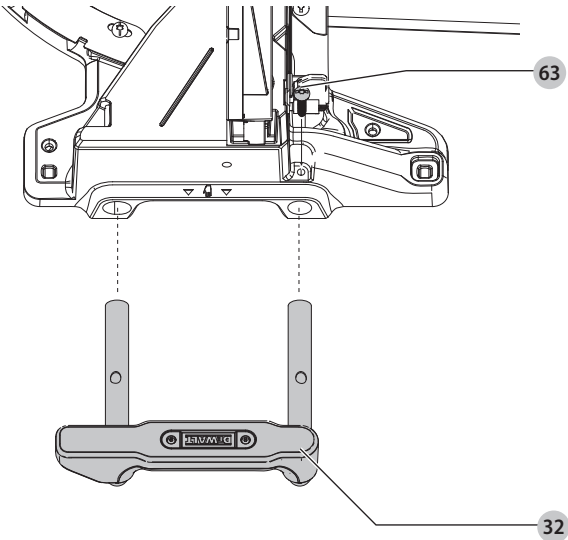


Obr. F

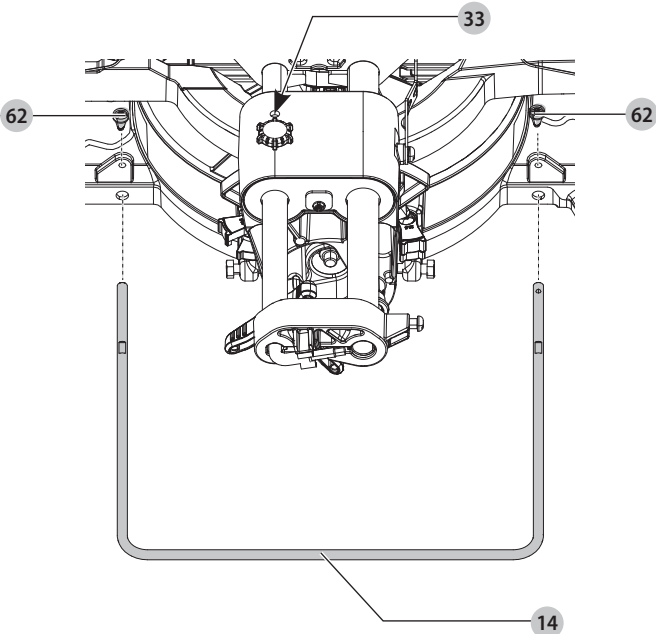


Obr. G

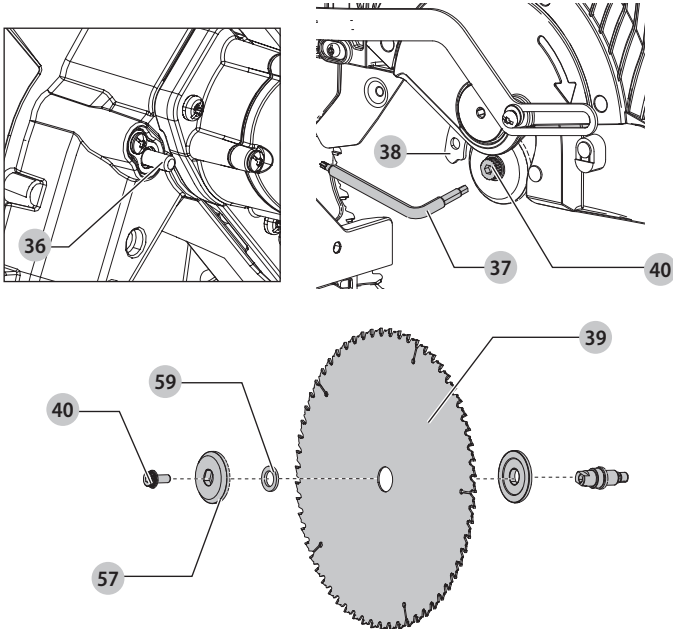


Obr. H

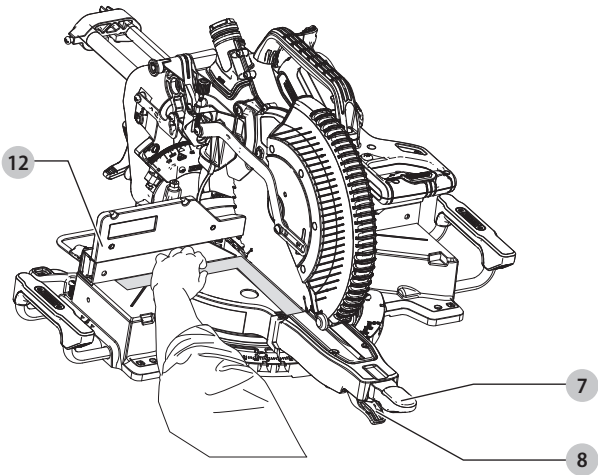


Obr. I

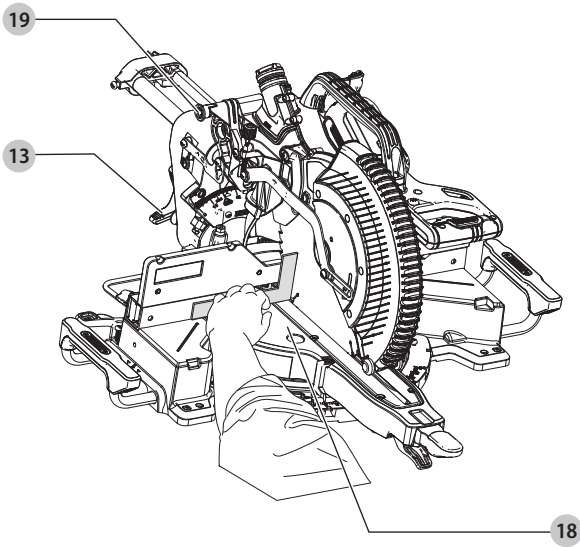


Obr. J

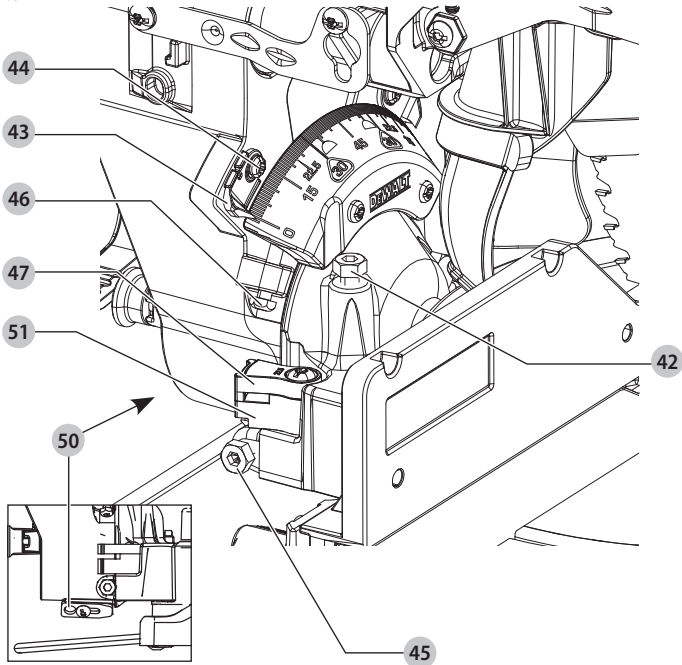


Obr. K

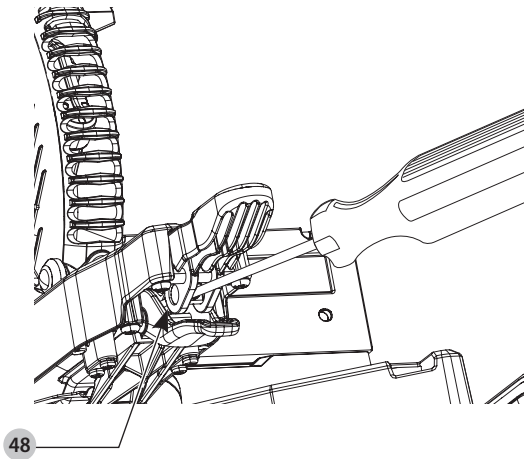


Obr. L1

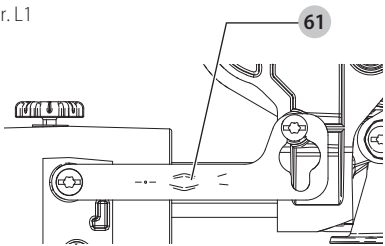


Obr. L2

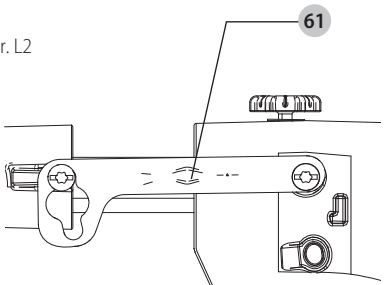


Obr. L3

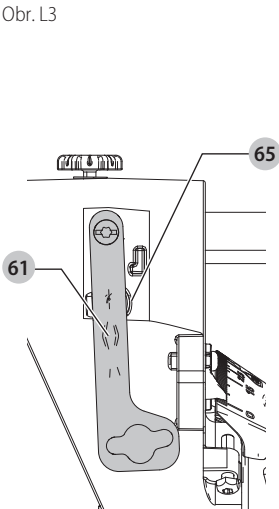


Obr. M

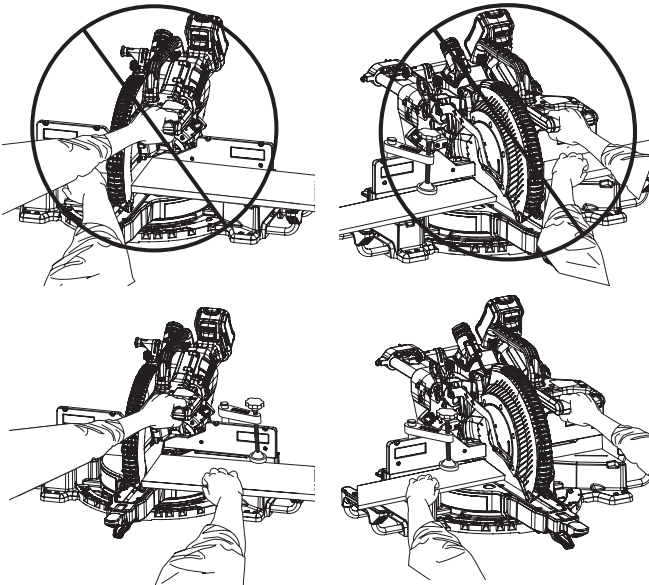


Obr. N

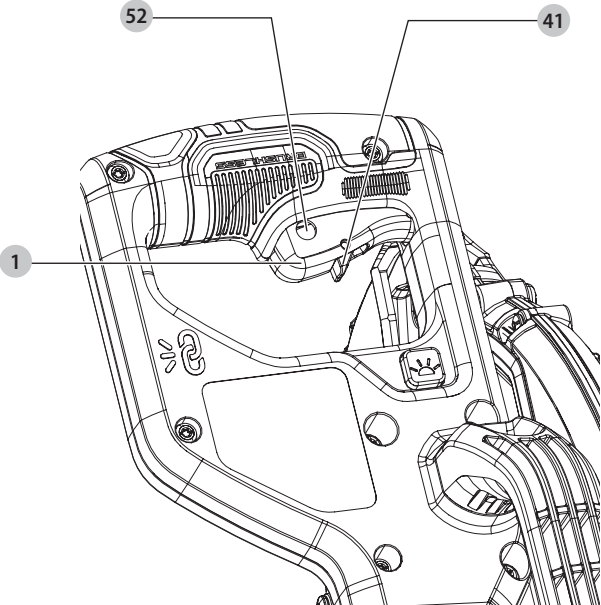


Obr. O

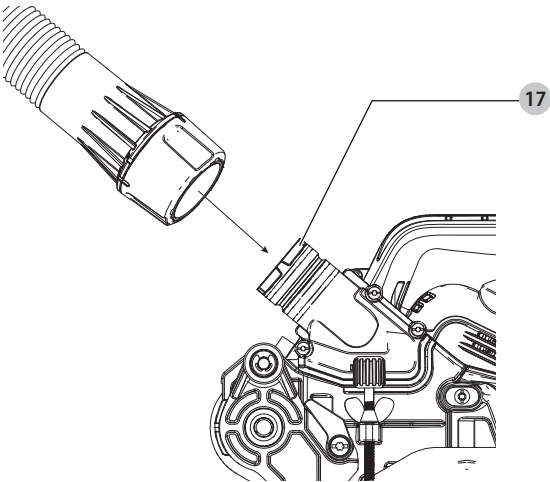


Obr. P

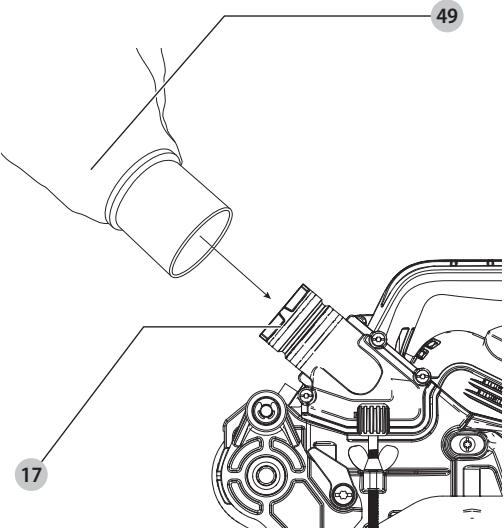


Obr. Q

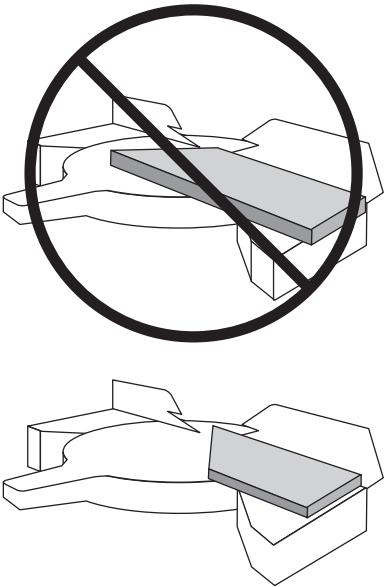


Obr. R

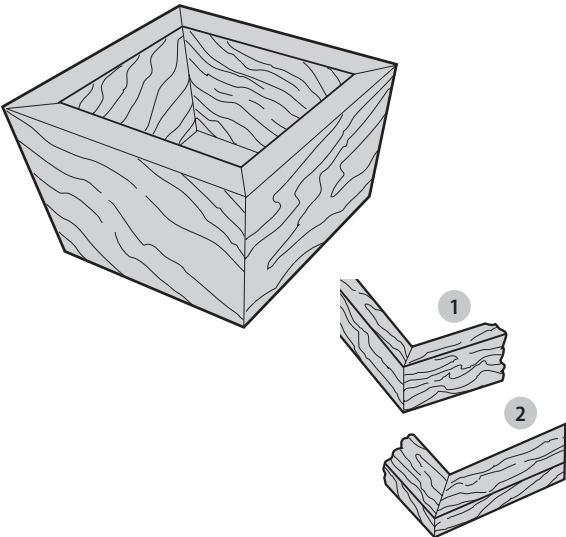


Obr. S

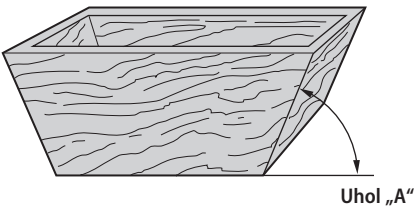


Obr. T

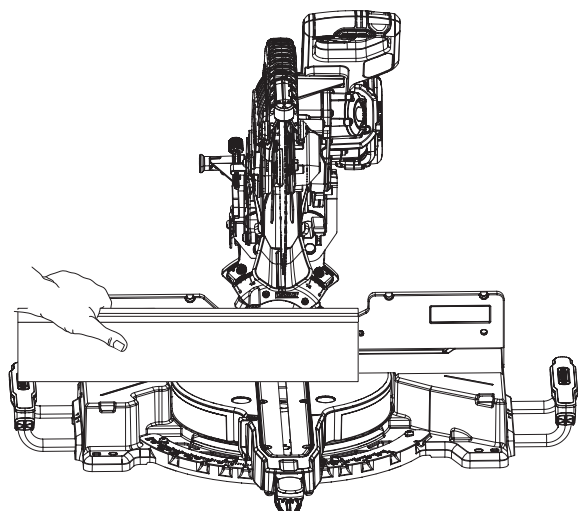


Obr. U

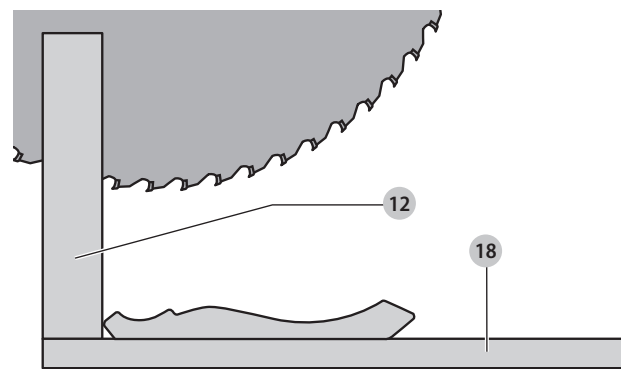


Obr. V

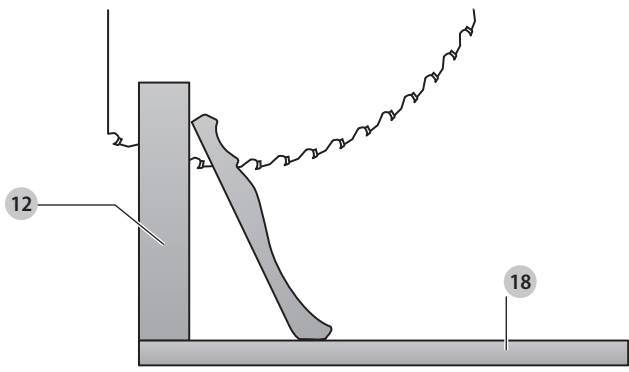


Obr. W

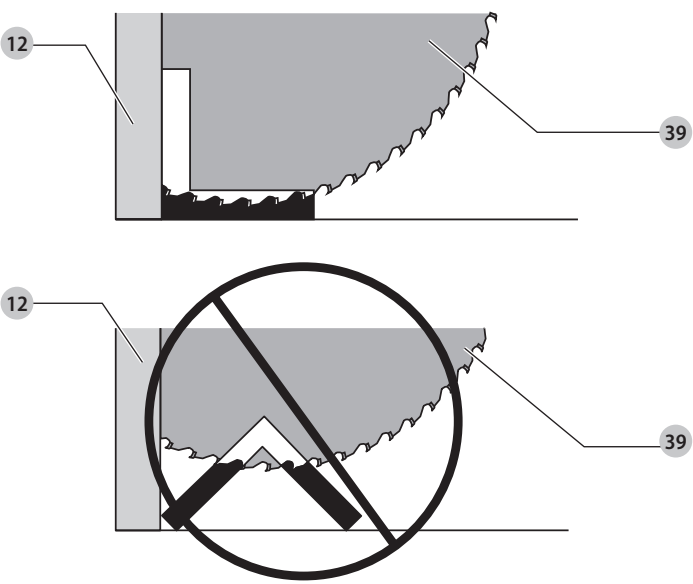


Obr. X

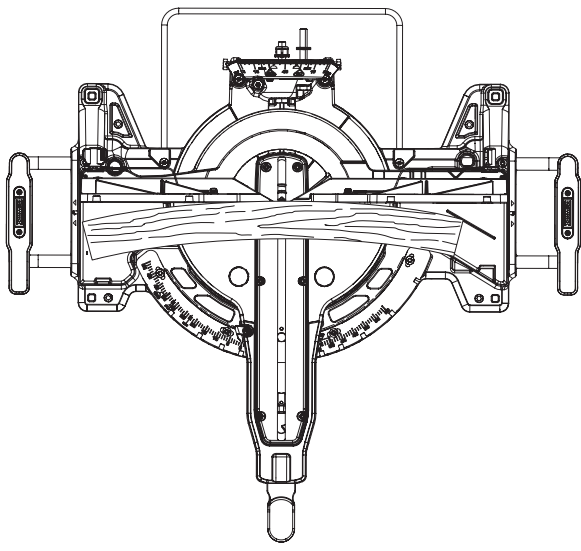

Obr. Y

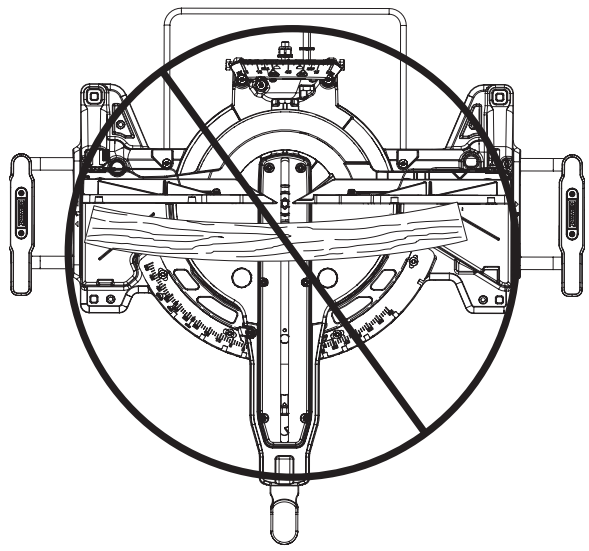

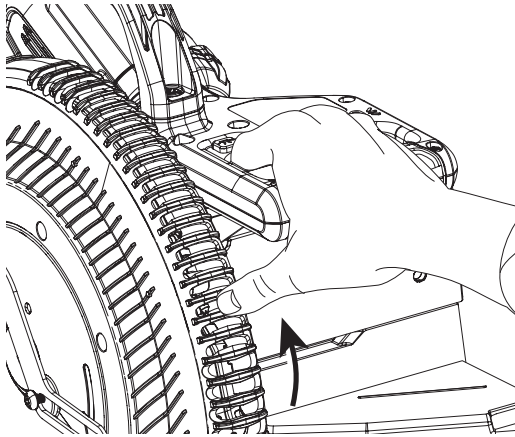

POKOSOVÁ PÍLA

DCS782

VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, vyobrazenia a špecifikácie v tomto návode, vrátane častí týkajúcich sa akumulátora a nabíjačky uvedených v originálnom návode k náradiu alebo v samostatnom návode k akumulátorom a nabíjačkám. Návod je možné si obstarat kontaktovaním zákazníckeho servisu (pozrite zadnú stranu tohto návodu).

Technické údaje

DCS782		
Napätie	V _{oc}	18
Typ		20
Typ akumulátora		Li-Ion
Priemer pilového kotúča	mm	305
Priemer upínacieho otvoru	mm	30
Hrúbka pilového kotúča	mm	1,6
Maximálna hrúbka rezu	mm	2,2
Max. otáčky pilového kotúča	min ⁻¹	3800
Maximálna kapacita priečného rezu – 90°	mm	310
Maximálna kapacita pokosového rezu – 45°	mm	219
Maximálna hĺbka rezu – 90°	mm	112
Maximálna hĺbka šikmého priečného rezu – 45°	mm	50
Pokosový rez (maximálne polohy)	ľavý	50°
	pravý	60°
Šikmý rez (maximálne polohy)	ľavý	49°
	pravý	49°
Pokosový rez – 0°		
Výsledná šírka pri maximálnej výške soklovej lišty 165 mm	mm	19
Výsledná šírka pri maximálnej hĺbke rezu 112 mm	mm	278
Výsledná hĺbka pri maximálnej šírke rezu 310 mm	mm	90
Pokosový rez 45° vľavo		
Výsledná šírka pri maximálnej výške 112 mm	mm	197
Výsledná výška pri maximálnej šírke 219 mm	mm	90
Pokosový rez 45° vpravo		
Výsledná šírka pri maximálnej výške 112 mm	mm	197
Výsledná výška pri maximálnej šírke 219 mm	mm	90
Šikmý rez 45° vľavo		
Výsledná šírka pri maximálnej výške 60 mm	mm	278
Výsledná výška pri maximálnej šírke 310 mm	mm	54
Šikmý rez pri naklonení 45° vpravo		
Výsledná šírka pri maximálnej výške 50 mm	mm	296
Výsledná výška pri maximálnej šírke 310 mm	mm	40
Čas automatického zastavenia pilového kotúča	s	< 5
Vysielač bezdrôtového ovládania náradia		
Frekvenčné pásmo	MHz	433
Maximálny výkon (EIRP)	mW	0,03
Hmotnosť (bez akumulátora)	kg	23,2
Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a/alebo vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN62841-3-9:		
L _{pa} (hladina akustického tlaku)	dB(A)	99
L _{wa} (hladina akustického výkonu)	dB(A)	105
K (odchýlka uvedenej úrovne hľuku)	dB(A)	3

Hodnoty vibrácií a hľuku uvedené v tomto dokumente sa merali podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN62841 a môžu sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.

VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií a úrovne hľuku sa vzťahujú na štandardné použitie náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií a úrovne hľuku môžu byť odlišné. Tak sa môže počas celkovej práce úroveň vibrácií pôsobiacich na obsluhu značne zvýšiť.

Odhad miery vibrácií a/alebo úrovne hľuku pôsobiace na obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté alebo keď je v chode, ale nevykonáva žiadnu prácu. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas pôsobenia na obsluhu značne skrátiť.

Zistíte si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré ochránia obsluhu pred účinkom hľuku alebo vibrácií, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržiavanie rúk v teple (týka sa vibrácií), organizácia spôsobov práce.

Vyhlásenie o zhode – EC

Smernica pre strojové zariadenia a smernica pre rádiové zariadenia



Pokosová píla DCS782

Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN62841-1:2015 +AC:2015+A11:2022; EN62841-3-9:2020 + A11:2020.

Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.

Markus Rempel
Viceprezident technického oddelenia, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
65510, Idstein, Germany
7. 10. 2024



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Definícia: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.



NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovou situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **povedie k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.**



VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovou situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.**



UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovou situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť k spôsobeniu ľahkého alebo stredne vážneho zranenia.**

POZNÁMKA: Označuje postup **nesúvisiaci so spôsobením zranenia**, ktorý, ak sa mu nezabráni, **môže viesť k poškodeniu zariadenia.**



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRÁCU S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM



VAROVANIE: Naštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a špecifikácie uvedené pre toto elektrické náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE.

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prírodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prírodného kábla).

Bezpečnosť v pracovnom priestore

- Pracovný priestor udržiajte čistý a dobre osvetlený.** Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka prírodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.** Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko spôsobenia úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- S prírodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prírodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s masťami, horúcimi a**

ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zauzlený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- e) **Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) **Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (GFCI).** Použitie prúdového chrániča GFCI znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

- a) **Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
- b) **Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a ochrana sluchu, používané v príslušných podmienkach znižujú riziko poranenia osôb.
- c) **Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je spínač v polohe „vypnuté“.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je spínač náradia v polohe „zapnuté“, môže spôsobiť úraz.
- d) **Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- e) **Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržiavajte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
- f) **Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
- g) **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho správne pripojenie a správnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť bezpečnosť súvisiace s prachom.
- h) **Nedovoľte, aby istota získaná častým používaním náradia viedla k zníženiu vašej pozornosti a ignorovaniu zásad bezpečnej práce s náradím.** Bezstarostnosť môže spôsobiť vážne zranenie v zlomku sekundy.

Použitie elektrického náradia a jeho údržba

- a) **Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia.** Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
- b) **Ak nie je možné zapnúť a vypnúť spínač elektrického náradia, nepracujte s týmto náradím.** Každé elektrické náradie s nefunkčným spínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c) **Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prírodného kábla od zásuvky alebo, ak je to možné, z náradia vyberte akumulátor.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- d) **Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto návodom.** Elektrické náradie je v rukách nequalifikovanej obsluhy nebezpečné.
- e) **Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť.** Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
- f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zaseknutie a lepšie sa s nimi pracuje.
- g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte pritom do úvahy podmienky pracovného prostredia a druh práce, ktorú budete vykonávať.** Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
- h) **Udržiavajte rukoväti a všetky úchopové povrchy čisté a suché a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivami.** Klzké rukoväti a povrchy na uchopenie neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.

Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba

- a) **Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.** Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
- b) **Používajte výhradne akumulátory odporúčané výrobcom náradia.** Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
- c) **Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.** Skrat oboch svoriek kontaktov akumulátora môže spôsobiť popálenie alebo požiar.
- d) **V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikáť kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Ak vnikne kvapalina do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popálenie.
- e) **Nepoužívajte akumulátor alebo náradie, ktoré je poškodené alebo upravené.** Poškodené alebo upravené akumulátory môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia.
- f) **Nevystavujte akumulátor alebo náradie ohňu alebo pôsobeniu vysokých teplôt.** Pôsobenie ohňa alebo teplôt presahujúcich 130 °C môže viesť k explózií.

- g) **Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte akumulátor alebo náradie mimo rozsahu teplôt, ktoré sú uvedené v tomto návode.** Nesprávne nabíjanie alebo teploty mimo stanoveného rozsahu môžu poškodiť akumulátor a môžu zvýšiť riziko požiaru.

Servis

- a) **Zverte opravu vášho elektrického náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely.** Tým zaistíte bezpečnosť prevádzky elektrického náradia.
- b) **Poškodené akumulátory nikdy neopravujte.** Servis akumulátorov sa môže vykonávať iba u výrobcu alebo v autorizovaných servisoch.

Bezpečnostné pokyny pre pokosové pily

- a) **Pokosové pily sú určené na rezanie dreva alebo výrobkov z dreva. Tieto pily sa nesmú používať s brúsnymi rozbrusovacími kotúčmi na rezanie železných materiálov, ako sú tyče, výstuže, svorníky atď.** Brúsny prach spôsobuje zablokovanie pohyblivých sa dielov, akým je napríklad spodný kryt. Iskry vznikajúce pri rozbrusovaní spôsobia spálenie spodného krytu, vložky stola a ďalších plastových dielov.
- b) **Kedykoľvek je to možné, použite na upnutie obrobku svorky. Ak budete obrobok podopierať rukou, vaša ruka musí byť stále vo vzdialenosti minimálne 100 mm od jednej alebo druhej strany pilového kotúča. Nepoužívajte túto pílu na rezanie obrobkov, ktoré sú príliš malé, aby mohli byť bezpečne upnuté alebo držané rukou.** Ak sa bude vaša ruka nachádzať príliš blízko pri pilovom kotúči, hrozí zvýšené riziko zranenia spôsobeného kontaktom s pilovým kotúčom.
- c) **Obrobok musí byť nehybný a upnutý alebo sa musí pridržiavať k pravítku aj k pracovnému stolu. Neposúvajte obrobok do pilového kotúča a nikdy nerezte vlnoc od ruky.** Neupravené alebo pohybujúce sa obrobky môžu byť vymrštené vysokou rýchlosťou, čo môže viesť k spôsobeniu zranenia.
- d) **Pretláčajte pílu cez obrobok. Nepretahujte pílu cez obrobok. Pri vykonávaní rezu zdvihnite hlavu pily a pretiahnite ju cez obrobok bez toho, aby ste vykonávali rez, spustíte motor, stlačte hlavu pily dole a pretlačte pílu cez obrobok.** Rezanie s maximálnym zdvihom pravdepodobne spôsobí pohyb pilového kotúča po hornej časti obrobku a prudké vymrštenie zostavy pilového kotúča smerom k obsluhu.
- e) **Nikdy neprekrížujte ruky nad určenú čiaru rezu, a to pred aj za pilovým kotúčom.** Prekríženie rúk pri držaní obrobku, to znamená držanie obrobku ľavou rukou vzhľadom na pravú stranu pilového kotúča a naopak, je veľmi nebezpečné.
- f) **Ak sa pilový kotúč otáča, ani jednou rukou nesiahajte za vodič tak, aby bola Vaša ruka bližšie než 100 mm od pravej alebo ľavej strany pilového kotúča, aby ste odstránili zvyšky materiálu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.** Blízkosť rotujúceho pilového kotúča pri Vašej ruke nemusí byť úplne jasná a môže dôjsť k vášmu vážnemu zraneniu.
- g) **Pred rezaním obrobok skontrolujte. Ak je obrobok ohnutý alebo inak deformovaný, upnite ho tak, aby bola vonkajšia deformovaná strana otočená k vodiču. Vždy sa uistite, či nie je pozdĺž čiar rezu medzi obrobkom, vodičom a stolom žiadna vôľa. Ohnuté alebo deformované obrobky sa môžu krútiť alebo posúvať, čo môže spôsobiť zablokovanie alebo pretáčanie počas rezania.** Na obrobku nesmú byť žiadne klince alebo cudzie predmety.
- h) **Nepoužívajte túto pílu, kým nebudú zo stola pily odstránené všetky nástroje a náradie, zvyšky dreva atď., okrem obrobku.** Malé kúsky materiálu, zvyšky dreva alebo iné predmety, ktoré sa dostanú do kontaktu s rotujúcim pilovým kotúčom, môžu byť vymrštené vysokou rýchlosťou.
- i) **Vždy reže iba jeden obrobok.** Viac obrobkov poskladaných na sebe nie je možné zodpovedajúcim spôsobom upnúť alebo upevniť, a preto môže dôjsť k ich zablokovaniu o pilový kotúč alebo k ich posuvu počas rezu.
- j) **Zaistite, aby bola táto pokosová píla pred použitím namontovaná alebo umiestnená na rovnom a pevnom pracovnom povrchu.** Rovný a pevný pracovný povrch znižuje riziko, pri ktorom by mohla byť pokosová píla nestabilná.
- k) **Plánujte svoju prácu. Vždy, keď zmeníte nastavenie uhla šikmého alebo pokosového rezu, zaistite, aby vodič neklidovalo s pilovým kotúčom alebo so systémom krytov.** Vykonajte kompletný simulovaný rez bez toho, aby ste zapli pílu a bez obrobku na stole pily, aby ste sa uistili, či nedôjde k žiadnemu porušeniu alebo ohrozeniu vodiča.
- l) **Pri obrobkoch, ktoré sú širšie alebo dlhšie než horná časť stola, používajte vhodné predlžovacie stoly alebo stojany.** Pri obrobkoch, ktoré sú širšie alebo dlhšie než stôl tejto pokosovej pily a ktoré nie sú bezpečne podopreté, môže dôjsť k ich náklonu. Ak sa odrezaná časť alebo obrobok pohnú, môžu spôsobiť zdvihnutie spodného krytu alebo môžu byť vymrštené rotujúcim pilovým kotúčom.
- m) **Nevyužívajte inú osobu ako náhradu za predlžovací stôl alebo pomocnú podporu.** Nestabilná podpera obrobku môže spôsobiť zablokovanie pilového kotúča alebo posuv obrobku počas rezu, čo môže spôsobiť váš kontakt alebo kontakt vášho pomocníka s pilovým kotúčom.
- n) **Odrezaná časť obrobku nesmie byť žiadnym spôsobom vzpriechená alebo pritlačená k rotujúcemu pilovému kotúču.** Ak sa vykoná akékoľvek obmedzenie, napríklad pomocou dĺžkových dorazov, odrezaná časť obrobku sa môže dostať do kontaktu s pilovým kotúčom a môže sa prudko vymrštiť.
- o) **K riadnemu podopreniu kruhových materiálov, ako sú tyče alebo rúrky, vždy používajte svorky alebo vhodné upínacie prostriedky.** Tyče majú počas rezu tendenciu k odvalovaniu, ktoré spôsobuje „zahryznutie“ pilového kotúča a vťahovanie obrobku s vašou rukou do pilového kotúča.
- p) **Pred kontaktom s obrobkom nechajte pilový kotúč dosiahnuť maximálne otáčky.** Tak bude znížené riziko vymrštenia obrobku.

- q) **Ak dôjde k zablokovaníu obrobku alebo pilového kotúča, vypnite túto pokosovú pílu.** Počkajte, kým nedôjde k zastaveníu všetkých pohybujúcich sa dielov, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a/alebo vyberte z náradia akumulátor. Potom odstráňte zablokovaný materiál. Ak budete pokračovať v rezaní so zablokovaným obrobkom, mohlo by dôjsť k strate kontroly nad náradím alebo k poškodeníu tejto pokosovej píly.
- r) **Po dokončení rezu a pred odstránením odrezku uvoľníte spínač, držte hlavu píly v spodnej polohe a počkajte, kým nedôjde k zastaveníu pilového kotúča.** Siahanie do blízkosti dobiehajúceho pilového kotúča je nebezpečné.
- s) **Pri vykonávaní nekompletného rezu alebo pri uvoľnení spínača pred nastavením hlavy píly do celkom spodnej polohy držte pevne rukoväť.** Brzdny účinok píly môže spôsobiť náhly pohyb hlavy píly smerom dole, čo predstavuje riziko spôsobenia zranenia.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové píly

- **VAROVANIE:** Nedovoľte, aby familiárnosť (získaná pri častom používaní Vašej píly) nahradila bezpečnostné predpisy. Vždy pamätajte na to, že nepatrný zlomok sekundy stačí na to, aby spôsobil vážne zranenie.
- **VAROVANIE:** Nikdy nerobte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeníu alebo k zraneníu.
- **VAROVANIE:** Nevkladajte akumulátor do jednotky, kým si neprečítate a nepochopíte kompletné pokyny
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO STROJ,** kým nebude kompletne zostavený a nainštalovaný podľa pokynov. Nesprávne zostavená píla môže spôsobiť vážne zranenie.
 - POŽIADAJTE O RADY** svojho nadriadeného, inštruktora alebo inú kvalifikovanú osobu, ak nie ste celkom oboznámení s prevádzkou tohto stroja. Znalosti znamenajú bezpečnosť.
 - UISTITE SA,** či sa pilový kotúč otáča správnym smerom. Zuby pilového kotúča musia byť nastavené v smere otáčania, ktorý je vyznačený na píle.
 - UTIAHNITE VŠETKY UPÍNACIE RUKOVÄTI,** skrutky a páky pred zahájením práce. Uvoľnené svorky môžu spôsobiť vymrštenie dielov alebo obrobku vysokou rýchlosťou.
 - VYVARUJTE SA NEKONTROLOVANÉHO UVOĽNENIA HLAVY PÍLY Z POLOHY ÚPLNE DOLE.** Inak hrozí prevrátenie stroja.
 - UISTITE SA,** či sú čisté všetky pilové kotúče a ich upínacie prvky. Či sú upínacie prvky riadne nastavené vzhľadom na pilový kotúč a či je bezpečne utiahnutá upínacia skrutka pilového kotúča. Uvoľnený pilový kotúč alebo jeho nesprávne upnutie môže spôsobiť poškodenie píly a zranenie osôb.
 - NEPOUŽÍVAJTE INÉ NAPÁJACIE NAPÄTIE, NEŽ JE NAPÄTIE URČENÉ** pre túto pílu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu, k poškodeníu náradia a k zraneníu osôb.
 - NIKDY NEBLOKUJTE VENTILÁTOR,** ak chcete zablokovať hriadeľ motora. Mohlo by dôjsť k poškodeníu náradia a k zraneníu.
 - NIKDY NEREŽTE ŽELEZNÉ KOVY** alebo murivo. Každý z týchto materiálov môže spôsobiť odlietavanie špičiek karbidových zubov z pilového kotúča vysokou rýchlosťou, čo môže spôsobiť vážne zranenie.
 - NIKDY NEDOVOĽTE, ABY SA AKÁKOĽKEV ČASŤ VÁŠHO TELA NACHÁDZALA V OSI PÍLOVÉHO KOTÚČA.** Došlo by k zraneníu osôb.
 - NIKDY NENANÁŠAJTE MAZIVO NA PÍLOVÝ KOTÚČ, KTORÝ SA OTÁČA.** Aplikácia maziva by mohla spôsobiť vťahnutie vašej ruky do pilového kotúča, čo by viedlo k vážnemu zraneníu.
 - NEVKLADAJTE** ruky do pracovného priestoru pilového kotúča, ak je táto píla pripojená k napájaciemu zdroju. Neúmyselná aktivácia pilového kotúča môže viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.
 - NIKDY NESIAHAJTE DO BLÍZKOSTI ALEBO ZA PÍLOVÝ KOTÚČ.** Pilový kotúč môže spôsobiť vážne zranenie.
 - NESIAHAJTE POD PÍLU, AK** nie je odpojená od napájacieho zdroja a ak nie je vypnutá. Kontakt s pilovým kotúčom môže mať za následok spôsobenie zranenia.
 - UPEVNITE TOTO NÁRADIE K STABILNEJ A ROVNEJ PRACOVNEJ PLOCHE.** Vibrácie môžu spôsobiť nežiaduci pohyb tohto náradia alebo jeho prevrátenie a následné vážne zranenie.
 - POUŽÍVAJTE IBA PÍLOVÉ KOTÚČE NA PRIEČNE REZY** odporúčané pre pokosové píly. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nepoužívajte pilové kotúče s karbidovými zubmi s uhlom sklonu zubu väčším než 7 stupňov. Nepoužívajte pilové kotúče s hlbokými drážkami. Takéto kotúče sa môžu vychýliť a môžu sa dostať do kontaktu s ochranným krytom. Tak môžu spôsobiť poškodenie stroja a vážne zranenie.
 - POUŽÍVAJTE IBA PÍLOVÉ KOTÚČE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI A TYPU** špecificky určené pre toto náradie, aby ste zabránili poškodeníu náradia a spôsobeniu zranenia (splňajúce požiadavky normy EN847-1:2017).
 - MAXIMÁLNE OTÁČKY VYZNAČENÉ NA PÍLOVOM KOTÚČI** musia byť vždy vyššie alebo zhodné s otáčkami, ktoré sú uvedené na výrobnom štítku píly.
 - PRIEMER PÍLOVÉHO KOTÚČA** musí byť v súlade s údajmi uvedenými na výrobnom štítku tohto náradia.
 - PRED ZAČATÍM PRÁCE SKONTROLUJTE PÍLOVÝ KOTÚČ, ČI NA ňOM NIE SÚ PRASKLINY** alebo iné poškodenia. Prasknutý alebo inak poškodený pilový kotúč sa môže rozpadnúť na časti, ktoré budú vymrštené vysokou rýchlosťou, čo povedie k spôsobeniu vážneho zranenia. Prasknutý alebo poškodený kotúč ihneď vymeňte.
 - VŽDY OČISTITE PÍLOVÝ KOTÚČ A JEHO UPÍNACIE PRVKY** pred začatím práce. Čistenie pilového kotúča a jeho upínacích prvkov vám umožňuje vykonávanie kontroly ich akéhokoľvek poškodenia. Prasknutý alebo inak poškodený pilový kotúč alebo jeho upínací prvok sa môže rozpadnúť na časti, ktoré budú vymrštené vysokou rýchlosťou, čo povedie k spôsobeniu vážneho zranenia.
 - NEPOUŽÍVAJTE DEFORMOVANÉ KOTÚČE.** Vykonávajte kontrolu, ak sa pohybuje kotúč rovno a ak nedochádza k jeho vibráciám. Vibrujúci pilový kotúč môže spôsobiť poškodenie náradia a/alebo vážne zranenie.

- NEPOUŽÍVAJTE** v blízkosti ochranného plastového krytu mazivá alebo čistiace prostriedky (najmä spreje alebo rozprašovače). Polykarbonát, z ktorého je kryt vyrobený, nie je proti niektorým chemikáliám odolný.
 - DBAJTE NA TO, ABY BOL TENTO KRYT NA URČENOM MIESTE** a aby bol v bezchybnom stave.
 - VŽDY POUŽÍVAJTE VLOŽKU STOLA S DRÁŽKOU PRE PÍLOVÝ KOTÚČ A AK JE TÁTO VLOŽKA POŠKODENÁ, VYMEŇTE JU.** Nahromadenie malých pilín pod touto pilou môže prekážať pohybu pilového kotúča alebo môže spôsobiť nestabilitu obrobku počas rezu.
 - POUŽÍVAJTE IBA UPÍNACIE PRVKY PÍLOVÉHO KOTÚČA ŠPECIFIKOVANÉ PRE TOTO NÁRADIE,** aby ste zabránili poškodeníu tohto stroja a/alebo spôsobeniu vážneho zranenia.
 - ODSTRÁŇTE Z VETRACÍCH DRÁŽOK MOTORA** všetky piliny a iné nečistoty. Upchaté vetracie drážky motora môžu spôsobiť prehriatie tejto píly, poškodenie stroja a následné spôsobenie skratu, ktorý by mohol vážne zraniť používateľa.
 - NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE ZAISTIŤ SPÍNAC V POLOHE ZAPNUTÉ.** Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
 - NIKDY SI NA TOTO NÁRADIE NESTÚPAJTE.** Ak dôjde k náklonu tejto píly alebo k neúmyselnému kontaktu s pilovým kotúčom, môže dôjsť k vážnemu zraneníu.
 - NIKDY NENECHÁVAJTE NÁRADIE BEŽAŤ BEZ DOHLADU. VYPNITE NAPÁJANIE.** Náradie neopúšťajte, kým sa úplne nezastaví.
 - UISTITE SA,** či používate pre rezaný materiál správny pilový kotúč.
 - NEPOUŽÍVAJTE BRÚSNE ALEBO REZNÉ KOTÚČE.** Generujú príliš veľké teplo, ktoré môže poškodiť pílu a spôsobiť zranenie.
- **VAROVANIE:** Rezanie plastov, dreva pokrytého miazgou a iných materiálov môže spôsobiť hromadenie roztaveného materiálu na špičkách zubov kotúča a na stredovej časti pilového kotúča, čím sa zvýši riziko prehriatia a zasekávania pilového kotúča pri rezaní.
- Berte, prosím, do úvahy nasledujúce faktory ovplyvňujúce hladinu hluku:**
 - Používajte pilové kotúče so zníženou hlučnosťou.
 - Používajte iba správne nabrúsené pilové kotúče.
 - Používajte pilové kotúče špecificky navrhnuté na zníženie hlučnosti.

Zvyškové riziká

- Pri použití pil vznikajú nasledujúce riziká:
- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi.
- Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
- Poškodenie sluchu.
 - Riziko nehody spôsobené nekrýtými časťami rotujúceho pilového pásu.
 - Riziko zranenia pri výmene nožov.
 - Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmí.
 - Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä dubového, bukového a materiálu MDF.
- Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích problémov:
- Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne odsávacie zariadenie.
 - Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je spôsobené zanesenými filtrami.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

TYP AKUMULÁTORA

Môžu sa používať nasledujúce akumulátory:

Akumulátor	(kg)	Akumulátor	(kg)
DCB546	1,08	DCB184/B/G	0,62
DCB547/G	1,46	DCB185	0,35
DCB548	1,46	DCB187	0,54
DCB549	2,12	DCB189	0,95
DCB181	0,35	DCB1880	0,54
DCB182	0,61	DCBP034/G	0,32
DCB183/B/G	0,40	DCBP518/G	0,75

Pozrite návod pre nabíjačku/akumulátor, kde nájdete ďalšie informácie.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Pokosovú pílu DCS782
 - 1 Stabilizačnú tyč
 - 1 Pilový kotúč DEWALT s priemerom 305 mm s karbidovými zubmi
 - 2 Predĺženie základne
 - 1 Upínací svorku materiálu
 - 1 Nabíjačku (len súprava)
 - 1 Akumulátor (len súprava)
- Vo vrecku:
- 1 Vak na prach
 - 1 Kľúč na pilový kotúč
 - 1 Návod na použitie
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeníu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
 - Pred začatím práce venujte dostatok času dôkladnému preštudovaniu a pochopeníu tohto návodu.

Značky na náradí

Na náradí sú nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od nožovej lišty.



Udržujte ruky vo vzdialenosti 100 mm z každej strany pílového kotúča.



Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla.



Bod uchopenia na prenášanie.

Umiestnenie dátumového kódu (obr. C)

Dátový kód **64**, ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytlačený na skrini.

2024 XX XX

Rok výroby

Popis (obr. A)



VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k zraneniu.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Spúšťač spínača | 18 Stôl |
| 2 Ovládacia rukoväť | 19 Zaisťovací gombík hlavy |
| 3 Akumulátor | 20 Základ |
| 4 Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora | 21 Spínač XPS |
| 5 Montážne otvory | 22 Kρίdlová matica |
| 6 Spodný kryt | 23 Vertikálny upnutie materiálu |
| 7 Zaisťovacia páka pokosových rezov | 24 Vodiace tyče |
| 8 Západka dorazu pokosových rezov | 25 Hĺbkový doraz |
| 9 Meradlo pokosových rezov | 26 Kryt s drážkou pre pílový kotúč |
| 10 Skrutky meradla pokosových rezov | 27 Skrutka ukazovateľa meradla pokosových rezov |
| 11 Miesta na uchopenie píly | 28 Doraz šikmých rezov 0° |
| 12 Vodidlo | 29 Nastavovacia skrutka hĺbky rezu |
| 13 Zaisťovací gombík šikmých rezov | 30 Zaisťovací gombík vodiacich tyčí |
| 14 Stabilizátor | 31 Ukazovateľ meradla pokosových rezov |
| 15 Rukoväť na dvíhanie | 32 Predĺženie |
| 16 Nastavovacia skrutka vodidla | |
| 17 Kanál na odvod prachu | |

Určené použitie

Vaša kompaktná pokosová píla DEWALT napájaná akumulátorom je určená na profesionálne rezanie dreva, drevených výrobkov a plastov. Pri použití vhodných pílových kotúčov je možné aj rezanie hliníka. Táto pokosová píla jednoducho, presne a bezpečne vykonáva priečne, šikmé a pokosové rezy.

Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov s priemerom 305 mm, ktoré sú vybavené zubami s doštičkami karbidu.

NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

Tieto pokosové píly sú elektrické náradie na profesionálne použitie.

ZABRÁŇTE deťom, aby sa s náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.



VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj na iné než určené účely.

- **Malé deti a neskúsené osoby.** Toto zariadenie nie je určené na použitie nedospelými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto náradím bez dohľadu.

Oboznámenie (obr. A, D)

Vaša pokosová píla je v škatuli čiastočne zostavená. Pozrite **Zostavenie predĺženia základne** a **Zostavenie stabilizačnej tyče** v pokynoch na zostavenie. Otvorte škatuľu a vyberte pílu uchopením za pohodlnú zdvíhaciu rukoväť **15** tak, ako je zobrazené na obr. D.

Postavte pílu na hladký a rovný povrch ako pracovný stôl alebo iný pevný stôl.

Prezrite si obr. A, aby ste sa zoznámili s pílou aj s jej rôznymi dielmi. Časť týkajúca sa nastavenia bude odkazovať na tieto termíny a vy musíte vedieť, ako sa tieto časti nazývajú a kde sa nachádzajú.



UPOZORNENIE: Riziko priškripenia. Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia udržiavajte pri sťahovaní rukoväti smerom dole palec pod rukoväťou. Spodný kryt sa pri potiahnutí rukoväti dole pohybuje hore, čo môže spôsobiť priškripenie. Pre špeciálne rezy je rukoväť umiestnená v blízkosti krytu.

Ovládaciu rukoväť **2** zatlačte mierne dole, povytiahnite zaisťovací gombík hlavy **19** a otočte o 90 stupňov. Držte rameno, mierne uvoľňujte prítlak a nechajte ho zdvihnúť až do maximálnej výšky. Pri prenášaní píly z jedného miesta na iné používajte zaisťovací gombík hlavy. Na prepravu píly vždy používajte rukoväť na dvíhanie **15** alebo miesta na uchopenie **11** znázornené na obrázku A.

Použitie LED pracovného svetidla CUTLINE™ (obr. A)



UPOZORNENIE: Nepozerajte sa do zdroja svetla. Mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.

POZNÁMKA: Akumulátor musí byť nabitý a musí byť vložený do píly.

LED pracovné svetidlo CUTLINE™ je možné zapnúť spínačom XPS **21**. Ak sa nebude píla používať dlhšie než 20 sekúnd, osvetlenie sa automaticky vypne. Toto svetidlo sa automaticky aktivuje aj pri každom stlačení hlavného spúšťačieho spínača náradia **1**.

Ak chcete vykonať rez pres súčasnú čiaru rezu nakreslenú ceruzkou na obrobku, zapnite pracovné svetidlo CUTLINE™ spínačom XPS **21** (nie pomocou hlavného spúšťačieho spínača), a potom stiahnite dole ovládaciu rukoväť **2**, aby došlo k nastaveniu pílového kotúča do blízkosti obrobku. Na drevenom obrobku sa objaví tieň pílového kotúča. Táto čiara rezu predstavuje materiál, ktorý sa odstráni pílovým kotúčom pri vykonávaní rezu. Zarovnajte čiaru nakreslenú ceruzkou s okrajom tieňa pílového kotúča, aby bola táto čiara správne zarovnaná. Možno bude nutné nastavenie uhla šikmého alebo pokosového rezu, aby sa čiara rezu vyznačená ceruzkou presne prekryvala.

Vaša píla je vybavená funkciou monitorovania akumulátora. Hneď, ako nabitie akumulátora klesne na minimálnu hodnotu a/alebo ak bude akumulátor príliš horúci, pracovné svetidlo CUTLINE™ začne blikať. Pred ďalším pokračovaním v práci akumulátor najskôr nabite. Pokyny týkajúce sa nabíjania akumulátora nájdete v časti opisujúcej **postup nabíjania v dôležitých bezpečnostných pokynoch pre všetky nabíjačky**.

Ovládanie pokosu (obr. A)

Zaisťovacia páka pokosových rezov a západka dorazu pokosových rezov umožňujú nastavenie pokosu vašej píly do polohy 60° vpravo a 50° vľavo. Na nastavenie pokosu zdvíhajte zaisťovaciu rukoväť pokosových rezov **7**, zovrite západku dorazu pokosových rezov **8** a prestavte rameno pokosu na požadovaný uhol na meradle pokosových rezov **9** podľa ukazovateľa meradla pokosových rezov **31**. Na zaistenie ramena pokosu zatlačte dole zaisťovaciu páku pokosových rezov.

ZOSTAVENIE A NASTAVENIE



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení stroj vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor.

Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.



VAROVANIE: Používajte iba akumulátory a nabíjačky DEWALT.

Zostavenie predĺženia základne (obr. E)



VAROVANIE: Predĺženie základne musí byť zostavené na oboch stranách základne píly ešte pred použitím píly.

1. Predĺženie **32** sa musí orientovať podľa obrázka E úplným zasunutím do podpier v tvare U. Nepoužívajte pílu bez namontovaných predĺžení!
2. Upnite tyče predĺženia voči základni pokosovej píly zasunutím skrutky predĺženia **63** úplne cez upnutie.
3. Opakujte kroky 1 a 2 na druhej strane.

Montáž na pracovný stôl (obr. A)

Montážne otvory **5** sú vo všetkých 4 nohách, aby sa uľahčila montáž na stôl podľa znázornenia na obrázku A. (Existujú otvory dvoch rôznych rozmerov, aby bolo možné použiť rôzne rozmery skrutiek. Použite akýkoľvek otvor. Nie je nutné, aby ste použili obidva otvory.) Vždy pílu pevne pripevnite k stabilnému povrchu, aby ste zabránili jej pohybu. Ak chcete zvýšiť komfort pri prenášaní píly, môžete namontovať pílu na dosku z preglejky s hrúbkou minimálne 12,7 mm, ktorú je možné pripevniť k pracovnému stolu a ktorú je možné neskôr ľahko uvoľniť a preniesť na iné pracovisko, kde ju znovu upnete pomocou svoriek.

POZNÁMKA: Ak upevňujete pílu na dosku z preglejky, dbajte na to, aby z jej spodnej strany nevyčnievali upevňovacie skrutky. Doska z preglejky musí dokonale sedieť na pracovnej ploche stola. Ak upínate pílu k pracovnej ploche, upínajte ju iba na upínacích výstupkoch, na ktorých sa nachádzajú otvory pre montážne skrutky. Upnutie píly pomocou iných upínacích miest bude mať určite nesprávny vplyv na funkciu píly.



UPOZORNENIE: Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo miesto, na ktorom sa bude píla používať, musia byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam pri rezaní. Ak dochádza na pracovnej ploche ku kolísaniu píly, podložte jednu pätku píly tenkým kúskom materiálu, aby došlo k vyrovnaniu píly.

Zostavenie stabilizačnej tyče (obr. F)

Píla obsahuje jeden stabilizátor základne **14**, ktorý je nutné nainštalovať pred použitím píly. Stabilizátor zasunúť do otvorov v zadnej časti jednotky. Prestavte stabilizátor dovnútra alebo von, kým sa nedostane do kontaktu s pracovným povrchom. Potom utiahnite skrutky **62** v základni a upevnite tak stabilizátor.

Výmena alebo nasadenie nového pilového kotúča (obr. A, G)

VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia, pred prepravou, čistením alebo opravou, pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení, náradie vždy vypnite, vyberte akumulátor a zaistovaciu páku dajte do prepravnej polohy. Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.

VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia osôb používajte pri manipulácii s pilovými kotúčmi pracovné rukavice.

UPOZORNENIE:

- Nikdy nestláčajte tlačidlo zámky hriadeľa, ak je pilový kotúč v zábere alebo ak dobieha.
- S touto pokosovou pilou nerezte železné kovy (s obsahom železa alebo ocele) alebo muriva či výrobkov z vláknoconentu.

VAROVANIE! Dbajte na to, aby sa výmena pilového kotúča vykonávala iba opísaným spôsobom. Používajte len pilové kotúče špecifikované v časti **Doplňkové príslušenstvo**.

Sňatie pilového kotúča (obr. A, G)

- Vyberte z pily akumulátor **3**.
- Zaistite hlavu v spodnej polohe pomocou zaistovacieho gombíka hlavy **19**. Posuňte hlavu po vodiacich tyčiach dopredu až na doraz. Zaistite zaistovací gombík vodiacich tyčí **30**.
- Stlačte tlačidlo zaistenia hriadeľa **36** a súčasne rukou opatrne otáčajte pilovým kotúčom, kým poistka nezaskočí.
- Prstom natočte doštičku skrutky pilového kotúča **38**, aby sa sprístupnila hlava skrutky pilového kotúča **40**.
- Držte stlačené zaistovacie tlačidlo hriadeľa a doštičku skrutky pilového kotúča odtlačenú mimo a na povolenie skrutky pilového kotúča použite kľúč na pilový kotúč **37**. (Otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek, závit je ľavý.) Snímte skrutku pilového kotúča.
- Na sňatie pilového kotúča zdvihnite hlavu do hornej polohy. Za tým účelom odistite zaistovací gombík hlavy **19** a nechajte hlavu pomaly zdvihnúť. Po úplnom zdvihnutí hlavy otočte spodný kryt čo najďalej, aby sa sprístupnil pilový kotúč.

VAROVANIE: Pri prestavovaní hlavy do hornej polohy a otáčaní spodného krytu buďte opatrní, pretože pilový kotúč, adaptér pilového kotúča a vonkajšia upínacia podložka sa môžu pri otáčaní hlavy posunúť.

- Snímte vonkajšiu upínaciu podložku, adaptér pilového kotúča a pilový kotúč.

Inštalácia pilového kotúča (obr. A, G)

- Vyberte z pily akumulátor **3**.
- Zdvihnite hlavu do hornej polohy pomocou zaistovacieho gombíka hlavy **19**. Posuňte hlavu po vodiacich tyčiach dopredu až na doraz. Zaistite zaistovací gombík vodiacich tyčí **30**. Zdvihnite spodný kryt **6** až na doraz.
- Umiestnite pilový kotúč **39** na hriadeľ, potom umiestnite adaptér pilového kotúča **59** a potom vonkajšiu upínaciu podložku **57**. Dbajte na to, aby smer šípky na pilovom kotúči súhlasil so smerom šípky na doske krytu.
- Pomaly otočte hlavu do spodnej polohy a zaistite ju zaistovacím gombíkom hlavy.
VAROVANIE: Pri prestavovaní hlavy do spodnej polohy buďte opatrní, pretože pilový kotúč, adaptér pilového kotúča a vonkajšia upínacia podložka sa pri otáčaní hlavy môžu posunúť.
- Stlačte tlačidlo zaistenia hriadeľa **36** a súčasne rukou opatrne otáčajte pilovým kotúčom, kým poistka nezaskočí.
- Prstom natočte doštičku skrutky pilového kotúča **38** tak, aby sa sprístupnila skrutka pilového kotúča **40**.
- Držte stlačené zaistovacie tlačidlo hriadeľa a doštičku skrutky pilového kotúča odtlačenú mimo a na dôkladné utiahnutie skrutky pilového kotúča použite kľúč na pilový kotúč **37**. (Otáčajte proti smeru pohybu hodinových ručičiek, závit je ľavý.)

Výmena krytu s drážkou pre pilový kotúč (obr. A)

- Ak chcete odobrať kryt s drážkou pre pilový kotúč **26**, vyskrutkujte skrutky, ktoré tento kryt upevňujú a použite nový kryt.
- Namontujte skrutky späť v nasledujúcom poradí: Najprv cez okružle otvory nachádzajúce sa v polovici vzdialenosti od koncov a potom cez drážky na koncoch. Nevyžaduje sa žiadne nastavenie.

Nastavenie meradla pokosových rezov (obr. A, H)

Povoľte zaistovaciu rukoväť pokosových rezov **7** a pohybujte ramenom pokosových rezov, kým uvoľňovacie tlačidlo pokosu **8** nezaskočí v polohe 0° pre pokosový rez. Neutahujte zaistovaciu rukoväť pokosových rezov. Položte uholník k vodidlu a k pilovému kotúču, ako je zobrazené. (Nedotýkajte sa uholníkom hrotov zubov pilového kotúča. Meranie by nebolo presné.) Ak pilový kotúč nie je presne v kolmej polohe voči vodidlu **12**, uvoľnite štyri skrutky meradla pokosových rezov **10**, ktoré upevňujú meradlo pokosu a posúvajte zaistovaciu rukoväť pokosových rezov a meradlo doľava alebo doprava, kým pilový kotúč nebude pri meraní uholníkom kolmý na vodidlo. Dotiahnite všetky štyri skrutky. Teraz nevenujte žiadnu pozornosť ukazovateľovi meradla pokosových rezov.

Nastavenie ukazovateľa meradla pokosových rezov (obr. A)

Uvoľnite zaistovaciu rukoväť pokosových rezov **7**, aby mohlo byť rameno pokosových rezov nastavené do nulovej polohy. S povolenou zaistovacou rukoväťou pokosových rezov zovrite západku dorazu pokosových rezov **8** a pootáčajte ramenom pokosových rezov na nulu a nechajte zaskočiť západku pokosových rezov. Skontrolujte ukazovateľ pokosových rezov **31** a meradlo pokosových rezov **9**, ktoré sú zobrazené na obr. A. Ak ukazovateľ neukazuje presne polohu nula, pridržte ho na mieste, povoľte skrutku ukazovateľa pokosu **27**, premiestnite ukazovateľ a skrutku znovu utiahnite.

Šikmý rez kolmo na stôl (obr. A, I, J)

Ak chcete zarovnať polohu pilového kotúča kolmo k rovine stola **18**, zaistíte rameno pily v spodnej polohe pomocou zaistovacieho kolíka **19**. Priložte uholník k pilovému kotúču tak, aby sa na hornej strane nedotýkal zubov. Povoľte zaistovací gombík šikmých rezov **13** a zaistíte, aby sa rameno pevne opieralo o zarážku polohy 0° šikmého rezu. Ak treba, otočte nastaviteľnou skrutkou polohy šikmého uhla 0° **42** pomocou 6-mm kľúča na pilový kotúč tak, aby bol pilový kotúč voči stolu v polohe 0°.

Ukazovateľ šikmých rezov (obr. J)

Ak ukazovateľ šikmých rezov **43** neukazuje na nulu, povoľte skrutku **44**, ktorá upevňuje ukazovateľ, a podľa potreby ukazovateľ posuňte. Pred nastavením iných skrutiek pre uhly šikmých rezov zaistíte, aby bola správne nastavená poloha šikmého rezu 0°.

Nastavenie dorazu šikmých rezov na 45° vľavo alebo vpravo (obr. A, J)

Na nastavenie uhla pokosu 45° vpravo povoľte zaistovací gombík šikmých rezov **13** a zatiahnite doraz šikmých rezov 0° a otočte o 90°, aby sa prekonal doraz šikmých rezov 0°. Ak je píla celkom vpravo a ukazovateľ šikmých rezov neukazuje presne 45°, otáčajte nastavovacou skrutkou pre ľavé šikmé rezy v polohe 45° **45** pomocou kľúča 6 mm na pilový kotúč, kým nebude ukazovateľ šikmých rezov presne v polohe 45°.

Na nastavenie uhla pokosu 45° vľavo najprv povoľte zaistovací gombík šikmých rezov a nakloňte hlavu doľava. Ak ukazovateľ šikmých rezov neukazuje presne 45°, otáčajte nastavovacou skrutkou pravých šikmých rezov pre 45° **45**, kým nebude ukazovateľ **43** na hodnote 45°.

Nastavenie dorazu šikmých rezov v polohe 22,5° (alebo 33,9°) (obr. A, J)

POZNÁMKA: Nastavujte uhly šikmých rezov iba po nastavení uhla šikmého rezu pre polohu 0° a po nastavení ukazovateľa šikmých rezov.

- Na nastavenie polohy šikmého rezu 22,5° vľavo pretočte ľavý doraz šikmých rezov 22,5° **47**. Povoľte zaistovací gombík šikmých rezov **13** a nastavte hlavu pily celkom doľava. Ak ukazovateľ polohy šikmého rezu neukazuje presne 22,5°, otáčajte nastavovacou skrutkou rezov stropných líst **46** pomocou kľúča 10 mm, kým ukazovateľ polohy šikmého rezu nebude na hodnote 22,5°.
- Na nastavenie polohy šikmého rezu 22,5° vpravo pretočte pravý doraz šikmých rezov 22,5°. Povoľte zaistovací gombík šikmých rezov a vytiahnite doraz šikmého rezu v polohe 0° a otočte o 90 stupňov tak, aby sa umožnil presah cez doraz v polohe 0°. Ak je píla celkom vpravo a ukazovateľ šikmých rezov neukazuje presne 22,5°, otáčajte nastavovacou skrutkou rezov stropných líst pomocou kľúča 10 mm, kým ukazovateľ šikmých rezov nebude presne v polohe 22,5°.

Nastavenie vodidla (obr. A)

Aby sa umožnilo nastavenie mnohých šikmých polôh pily, bude asi nutné nastaviť jedno z vodidiel tak, aby vzniklo voľné miesto. Ak chcete nastaviť každé vodidlo, povoľte jeho nastavovaciu skrutku **16** a vysuňte vodidlo smerom von. Vykonajte skúšku s vypnutou pilou a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby bolo čo najbližšie k pilovému kotúču, čo zaručí maximálnu podporu obrobku bez toho, aby dochádzalo k problémom pri pohybe ramena pily smerom hore alebo dole. Pevne utiahnite nastavovaciu skrutku vodidla. Ak sú šikmé rezy ukončené, nezabudnite vodidlo vrátiť na pôvodné miesto.

Pri niektorých rezoch môže byť vhodné umiestniť vodidlo tesne k pilovému kotúču. Za účelom využitia tejto funkcie povoľte nastavovacie skrutky vodidla o dve otáčky, presuňte vodidlo bližšie k pilovému kotúču za bežnú hranicu a potom nastavovacie skrutky vodidla utiahnite, aby sa tu vodidlá zaistili. Pri použití tejto funkcie vykonajte skúšku s vypnutou pilou, či sa pilový kotúč nedotýka vodidiel.

POZNÁMKA: Dráha vodidiel sa môže zaniestť prachom z rezania. Ak si všimnete, že začínajú byť zanesené, použite kefu alebo nízkotlakový stlačený vzduch na vyčistenie vodiacich drážok.

Ovládanie krytu a viditeľnosť (obr. A, Z)

UPOZORNENIE: Riziko priškrpnutia. Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia udržiajte pri sťahovaní rukoväti smerom dole palec pod rukoväťou. Pri pohybe rukoväti smerom dole sa bude spodný kryt pohybovať smerom hore a pri tomto pohybe by mohlo dôjsť k priškrpnutiu.

Spodný ochranný kryt **6** vašej pily je navrhnutý tak, aby automaticky odkryl pilový kotúč pri spustení ramena pily dole a aby ho pri zdvihnutí ramena opäť zakryl.

Ochranný kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži alebo demontáži pilového kotúča alebo pri vykonávaní kontroly pily. NIKDY NEDVÍHAJTE RUKOU SPODNÝ OCHRANNÝ KRYT PÍLOVÉHO KOTÚČA, POKÝM SA KOTÚČ ÚPLNE NEZASTAVÍ.

POZNÁMKA: Určité špeciálne rezy veľkých obrobkov budú vyžadovať, aby ste tento kryt zdvihli rukou. Pozrite **režanie veľkých obrobkov** v časti **Špeciálne rezy**.

Predná časť krytu je z dôvodu lepšej viditeľnosti počas rezu vybavená lamelami. I keď clona s lamelami výrazne znižuje množstvo odletujúcich zvyškov materiálu, v kryte sú otvory, a preto musíte pri práci vždy používať ochranné okuliare.

Nastavenie vodiacich tyčí (obr. A, F)

Vykonávajte pravidelnú kontrolu vôle vodiacich tyčí **24**. Pravá vodiaca tyč sa môže nastaviť pomocou nastavovacej skrutky **33** uvedenej na obrázku F. Ak chcete vôľu vodiacich tyčí zmenšiť, použite 4-mm šesťhranný kľúč a postupne otáčajte nastavovacou skrutkou v smere pohybu hodinových ručičiek a súčasne posúvajte hlavu pily dopredu a dozadu. Zmenšíte vôľu a zároveň zachovajte minimálnu silu nutnú na posúvanie.

Nastavenie zaistenia pokosových rezov (obr. A, K)

Zaistovacia tyč pokosových rezov **48** sa musí nastaviť, ak sa môže pohybovať stôl píly a ak je súčasne aktivovaná zaistovacia rukoväť pokosových rezov **7** (dolná poloha). Na nastavenie zaistenia pokosových rezov uveďte zaistovaciu rukoväť pokosových rezov do odistenej (hornej) polohy. Plochým skrutkovačom nastavte zaistovaciu tyč pokosových rezov v smere pohybu hodinových ručičiek v krokoch po 1/8 na zvýšenie zaistovacej sily. Na zaistenie správnej funkcie zaistenia pokosových rezov znovu zaistíte zaistovaciu rukoväť pokosových rezov v nezaaretovanom uhlí pokosu – napr. 34° – a skontrolujte, či sa stôl neotáča.

Preprava píly (obr. A)

VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia, pred prepravou, čistením alebo opravou, pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení, náradie vždy vypnite, vyberte akumulátor a zaistovaciu páku dajte do prepravnej polohy. Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.

VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko ťažkého zranenia osôb, PRED PREPRAVOU PÍLY VŽDY zaistíte zaistovací gombík vodiacich tyčí **30**, zaistovaciu páku pokosových rezov **7**, zaistovací gombík šikmých rezov **13**, zaistovací gombík hlavy **19** a nastavovacie gombíky vodidla **16**.

Pre pohodlné prenášanie pokosovej píly z miesta na miesto je na hornej časti ramena píly zdvíhacia rukoväť **15** a v základní miesta na uchopenie **11**.

Zaistovací gombík hlavy (obr. A)

VAROVANIE: Zaistovací gombík hlavy sa môže použiť LEN pri prenášaní alebo ukladaní píly. NIKDY nepoužívajte zaistovací gombík hlavy pri žiadnom rezaní.

Na zaistenie hlavy píly v spodnej polohe zatlačte hlavu dole, otočte zaistovací gombík hlavy **19** o 90°, pružinou predpätý kolík sa zaistí a uvoľníte hlavu píly. Tak bude hlava píly pri prenášaní na iné miesto bezpečne zaistená v spodnej polohe.

Na uvoľnenie stlačte hlavu píly dole, vytiahnite zaistovací gombík hlavy a otočte ho o 90°.

FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia, pred prepravou, čistením alebo opravou, pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení, náradie vždy vypnite, vyberte akumulátor a zaistovaciu páku dajte do prepravnej polohy. Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.

Zaistovací gombík šikmých rezov (obr. A)

Zaistovací gombík šikmých rezov **13** umožní nastavenie uhla šikmých rezov 49° vľavo alebo vpravo. Nastavenie sklonu šikmého rezu vykonáte otáčaním gombíka proti smeru chodu hodinových ručičiek. Hlava píly sa ľahko nakloní vľavo alebo vpravo hneď, ako bude gombík prekonania sklonu šikmého rezu 0° **28** v polohe prekonania polohy šikmého rezu 0°. Na utiahnutie otočte zaistovací gombík šikmých rezov v smere pohybu hodinových ručičiek.

Prekonanie polohy šikmého rezu 0° (obr. A)

Prekonanie polohy šikmého rezu vám umožňuje nakloniť pílu smerom doprava za značku 0°. Ak je doraz zaistený, táto píla sa pri posune zľava automaticky zastaví v polohe 0°. Pre dočasné premiestnenie za 0° doprava vytiahnite doraz šikmých rezov 0° **28**, otočte o 90° (v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek) a nechajte zaistiť pružinou predpätý kolík.

Pre vrátenie šikmých rezov na doraz šikmých rezov 0° vytiahnite zaistovací gombík šikmých rezov, otočte o 90° (v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek) a nechajte zaistiť pružinou predpätý kolík.

Prekonanie polohy dorazu šikmého rezu 45° (obr. J)

Píla má dve páky vyradenia dorazu šikmých rezov **50**, jednu na každej strane píly. Na naklonenie píly vľavo alebo vpravo za polohu 45° zatlačte páku na vyradenie záružky 45° smerom dozadu. Ak je páka v zadnej polohe, pílu je možné nakloniť za tieto dorazy. Ak chcete tieto dorazy pre polohu 45° používať, zatlačte páku vyradenia dorazu šikmých rezov v polohe 45° dopredu.

Západky pre šikmé rezy stropných líšt (obr. J)

Na rezanie čiel stropných ozdobných líšt je vaša píla vybavená presne a rýchlo nastaviteľnými dorazmi na ľavej alebo pravej strane (pozrite časti **Pokyny na rezanie stropných ozdobných líšt a Použitie funkcií pre zložené rezy**). Doraz šikmých rezov stropných líšt **51** sa môže otočiť tak, aby sa dotýkal nastavovacej skrutky pre rezy stropných ozdobných líšt **46**. Píla je z výroby nastavená na použitie pre lišty typické v Severnej Amerike (52/38), ale je možné ju obrátiť na rezanie netypickej lišty (45/45). Ak chcete doraz pre šikmé rezy stropných ozdobných líšt obrátiť, vyberte upevňovaciu skrutku, doraz šikmých rezov v polohe 22,5° a doraz šikmých rezov v polohe 30°. Záružku rezov čiel ozdobných líšt pretočte tak, aby vyznačený údaj 33,9°  smeroval hore. Naskrutkujte späť upínaciu skrutku, aby bol riadne zaistený doraz šikmých rezov v polohe 22,5° a doraz šikmých rezov stropných ozdobných líšt. Presnosť nastavenia nebude ovplyvnená.

Zarážky polohy 22,5° šikmého rezu (obr. J)

Vaša píla je vybavená tak, aby bolo možné presne a rýchlo nastavenie uhlov 22,5° pre šikmé rezy, vľavo alebo vpravo. Doraz šikmých rezov v polohe 22,5° **47** sa môže otočiť tak, aby sa dotýkal nastavovacej skrutky pre rezy stropných ozdobných líšt.

Zaistovací gombík vodiacich tyčí (obr. A)

Zaistovací gombík vodiacich tyčí **30** vám umožňuje pevné zaistenie hlavy píly, aby nedochádzalo k jej pohybu na vodiacich tyčiach. To je nutné pri vykonávaní určitých rezov alebo pri preprave píly.

Hĺbkový doraz (obr. A)

Hĺbkový doraz **25** umožňuje nastaviť obmedzenie hĺbky rezu pílového kotúča. Doraz je vhodný pre aplikácie, ako sú drážkovanie alebo hlboké vertikálne rezy. Otočte hĺbkový doraz dopredu a pre požadovanú hĺbku rezu nastavte nastavovaciu skrutku hĺbky rezu **29**. Nastavenie zaistíte utiahnutím krídlovej matice **22**. Otočenie hĺbkovej záružky k zadnej strane píly jej funkciu zruší. Ak je nastavovacia skrutka hĺbky rezu príliš utiahnutá a nedá sa povoľiť rukou, použite na jej povoľenie dodaný kľúč.

Prepravná páka zaistenia posuvu (obr. L1–L3)

Poloha zaistenia posuvu (obr. L1)

Prepravná páka zaistenia posuvu **61** v prednej polohe zaistuje pílu pre maximalizáciu kapacity vertikálneho rezu.

Prepravná poloha (obr. L2)

Prepravná páka zaistenia posuvu **61** v zadnej polohe zaistuje pílu v prepravnej polohe, aby sa zabezpečila hlava píly počas prepravy a skladovania. Odporúča sa na premiestňovanie a prenášanie píly.

Skladovacia poloha (obr. L3)

Keď sa nepoužíva, je možné prepravnú páku zaistenia posuvu **61** nastaviť do skladovacej polohy. Páka zaistenia posuvu sa zaistí na mieste pomocou západky na zadnej strane páky, ktorá sa posunie po nábehu a zapadne do odliatej priehlbne **65**. Na odistenie páky mierne potiahnite páku tak, aby opustila odliatu priehľbu a otočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek.

Automatická elektrická brzda

Vaša píla je vybavená automatickou elektrickou brzdou, ktorá zastaví pílový kotúč do 5 sekúnd od uvoľnenia hlavného vypínača. Toto nie je možné nastaviť.

Občas môže po uvoľnení hlavného vypínača dôjsť k oneskoreniu pri aktivácii brzd. V ojedinelých prípadoch nemusí dôjsť k aktivácii brzdy vôbec a pílový kotúč sa zastaví dobehom. Ak dochádza k oneskoreniam alebo výpadkom, vykonajte 4 až 5 zapnutí a vypnutí píly. Ak týmto spôsobom nedôjde k odstráneniu problému, zverte opravu píly autorizovanému servisu DEWALT.

Pred vysunutím pílového kotúča z drážky sa vždy uistite, či došlo k zastaveniu pílového kotúča. Brzda nie je náhradou krytov a nezaistuje Vašu vlastnú bezpečnosť. Venujte pri práci píle maximálnu pozornosť.

Bezdrôtové ovládanie náradia (obr. A)

UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny a špecifikácie zariadenia, ktoré je spárované s týmto náradím.

Vaše náradie je vybavené vysielacom na bezdrôtové ovládanie, ktorý umožňuje, aby bolo vaše náradie spárované s ďalším zariadením s bezdrôtovým ovládaním, ako je odsávač prachu.

Ak chcete vaše náradie spárovať pomocou bezdrôtového ovládania, stlačte a držte spúšťací spínač **1** na náradí a spárovacie tlačidlo bezdrôtového ovládania na druhom zariadení. LED indikátor na druhom zariadení vás upozorní, hneď ako bude vaše náradie úspešne spárované.

Pred použitím

- Na obe strany základne píly nainštalujte predĺženie základne. Pozrite časť **Zostavenie predĺženia základne**.
- Skontrolujte správnu funkciu spodného krytu.
- Zaistite, aby sa používal kryt s drážkou pre pílový kotúč. Ak je drážka pre pílový kotúč širšia než 12 mm, s pilou nepracujte.
- Upnite vhodný pílový kotúč. Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové kotúče. Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky pílového kotúča.
- Uistite sa, či sú všetky zaistovacie a upínacie skrutky riadne utiahnuté.
- Používajte osobné ochranné vybavenie a pripojte túto pílu k externému odsávaciemu zariadeniu.
- Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva a mnohých neferozných materiálov, tieto pokyny sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké pokyny platia aj pre rezanie ostatných materiálov. Nerežte s touto pilou železné materiály (železo a oceľ), cementové dosky alebo murivo!
- Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
- Upnite obrobok.
- Nechajte pílový kotúč rezať voľne. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly nedosiahne maximálne otáčky.

POUŽITIE

Pokyny na použitie

VAROVANIE: Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.

VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.

Vloženie a vybratie akumulátora (obr. A)

VAROVANIE: Pred vložením akumulátora sa uistite, či je náradie/prístroj v polohe „vypnuté“.

POZNÁMKA: Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, uistite sa, či je akumulátor úplne nabitý.

Pri vkladani akumulátora **3** do rukoväti náradia zarovnajte akumulátor s vodiacimi drážkami vnútri rukoväti a zasuňte akumulátor do rukoväti tak, aby bol v náradí pevne usadený a zaistite, aby nemohlo dôjsť k jeho uvoľneniu.

Ak chcete akumulátor z náradia vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **4** a akumulátor rázne vysuňte z rukoväti náradia. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti opisujúcej nabíjačku v návode k akumulátoru a nabíjačke.

Správna poloha tela a rúk (obr. M)

VAROVANIE: S cieľom znížiť riziko vážneho zranenia **VŽDY** používajte správne uchytenie náradia ako na uvedenom obrázku.

VAROVANIE: S cieľom znížiť riziko vážneho zranenia držte náradie **VŽDY** pevne a očakávajte náhle reakcie.

Správna poloha tela a rúk pri obsluhu pokosovej pily ulahčí rezanie a zaistí vyššiu presnosť a bezpečnosť. Nikdy nekladte ruky do blízkosti rezu. Udržujte ruky vo vzdialenosti minimálne 100 mm od pilového kotúča. Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne k pracovnému stolu a k vodidlu. Udržujte ruky v predpísanej polohe, kým nedôjde k uvoľneniu spúšte a k úplnému zastaveniu pilového kotúča. PRED VLASTNÝM REZANÍM (BEZ TOHO, ABY BOLA PÍLA ZAPNUTÁ) VŽDY SKONTROLUJTE DRAHU PÍLOVÉHO KOTÚČA. NEKRÍŽTE RUKY TAK, AKO JE ZOBRAZENÉ NA OBR. M.

Stojte pevne oboma nohami na podlahe a udržujte rovnováhu. Pri pohybe ramena pokosových rezov smerom doprava a doľava kopírujte telom jeho pohyby a stojte mierne na strane vzhľadom na pilový kotúč. Pri sledovaní čiary rezu používajte otvory v kryte.

Spúšťací spínač (obr. N)

Ak chcete pílu zapnúť, zatlačte odistovaciu páčku **41** smerom doľava a potom stlačte spúšťací spínač **1**. Píla bude v chode, kým bude stlačený tento vypínač. Pred vykonaním rezu počkajte, pokým pilový kotúč nedosiahne maximálne prevádzkové otáčky. Ak chcete pílu vypnúť, uvoľníte tento vypínač. Pred zdvihnutím hlavy pily počkajte, kým nedôjde k zastaveniu kotúča. Neexistujú žiadne prostriedky na zaistenie vypínača v polohe „zapnuté“. Otvor **52** v spúšťacom spínači je určený na vloženie visacej zámky, aby bolo umožnené jeho uzamknutie v polohe vypnuté.

Pred vybratím z drážky pre pilový kotúč sa vždy uistite, či došlo k zastaveniu pilového kotúča.

Odsávanie prachu (obr. O)

VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia, pred prepravou, čistením alebo opravou, pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení, náradie vždy vypnite, vyberte akumulátor a zaistovacia páku dajte do prepravnej polohy. Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.

UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte túto pílu bez riadne nasadeného vaku na prach alebo bez odsávacích zariadenia DeWALT. Drevené piliny môžu spôsobiť zdravotné problémy s dýchaním.

Prach a piliny z materiálov, ako sú srstvy obsahujúce olovo a niektoré druhy dreva, môžu byť škodlivé pre zdravie človeka. Vdychovanie tohto prachu môže spôsobiť alergické reakcie alebo môže viesť k infekciám dýchacích ciest u používateľov náradia alebo u okolostojacich osôb. Niektoré typy pilín, ako sú piliny z dubového alebo bukového dreva, sú považované za karcinogénne, a to najmä v prípade, ak sa používajú zároveň prísady na ošetrovanie dreva.

Dodržujte príslušné predpisy platné vo Vašej krajine, ktoré sa týkajú materiálov, s akými budete pracovať. Odsávacie zariadenie musí byť vhodné pre frézovaný materiál.

Pri odsávaní suchého prachu, ktorý je karcinogénny a obzvlášť škodlivý pre zdravie osôb, použite vysávač na vysávanie prachu triedy M.

Vaša píla je vybavená vstavanou prípojkou na odsávanie prachu **17**, ktorá umožňuje pripojenie systému zachytávania prachu kompatibilného s Airlock™.

Pripojenie vaku na prach (obr. P)

- 1. Nasadíte vak na prach **49** na port na odvod prachu **17** tak, ako je zobrazené na obr. P.

Vyprázdnenie vaku na prach (obr. P)

- 1. Odoberte vak na prach **49** z pily a vyprázdňte ho miernym poklepom alebo vytrepaním.
- 2. Upevnite vak na prach späť na port na odsávanie prachu **17**.

Môžete si všimnúť, že nedôjde k úplnému odstráneniu prachu z vaku na prach. Neovplyvní to rezný výkon pily, ale dôjde k zníženiu účinnosti odsávania prachu pri rezaní pily. Ak chcete obnoviť účinnosť odsávania prachu, pri vyprázdňovaní vaku stlačte pružinu vnútri tohto vaku a poklepte vakom o okraj koša alebo nádoby na prach.

Priechné rezy (obr. A)

Ak sa posuvná funkcia pily nepoužíva, zaistite, aby sa hlava pily zatlačila čo najviac dozadu a utiahnite zaistovací gombík vodiacich tyčí. Tým sa pri rezaní obrobku zabráni posuvu pily po vodiacich tyčiach.

POZNÁMKA: Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva a mnohých neželezných materiálov, podrobné informácie sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké pokyny platia aj pre rezanie ostatných materiálov. NEREŽTE S TOUTO PÍLOU ŽELEZNÉ MATERIÁLY (ŽELEZO A OCEĽ) ALEBO MURIVO. Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.

POZNÁMKA: Dôležité informácie týkajúce sa spodného krytu pred zahájením rezu nájdete v časti **Ovládanie krytu a viditeľnosť** v kapitole **Zostavenie a nastavenie**.

Priečne rezy (obr. A, Q)

Priečný rez je rez vykonávaný naprieč rastu vlákien dreva v akomkoľvek uhle. Priečný rez sa vykonáva s ramenom pre pokosové rezy v polohe nula stupňov. Nastavte a zaistite rameno pre pokosové rezy v nulovej polohe. Držte obrobok pevne pritlačený na stôl a k vodidlu. S utiahnutým zaistovacím gombíkom vodiacich tyčí zapnite pílu stlačením spúšťacieho spínača **1** uvedeného na obrázku A.

Hneď ako pilový kotúč dosiahne maximálne otáčky (asi za 1 sekundu), spustite rameno plynulo dole a pomaly vedte rez obrobkom. Pred zdvihnutím ramena pily počkajte, kým sa pilový kotúč celkom nezastaví.

Ak robíte rez obrobku s väčšími rozmermi než 51 × 203 mm (51 × 152 mm pri pokose 45°), robte s uvoľneným zaistovacím gombíkom vodiacich tyčí pohyb smerom von-dole-späť. Príťahuje pílu smerom k sebe, spúšťajte hlavu pily dole smerom k obrobku a pomaly tlačte pílu späť, aby došlo k dokončeniu rezu. Pri vyťahovaní dajte pozor, aby sa píla nedostala do kontaktu s hornou stranou obrobku. Píla môže pracovať aj smerom k vám, ale môže dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu obrobku.

Rezať viacero kusov súčasne sa neodporúča, ale dá sa to bezpečne urobiť, ak bude každý obrobok pevne pritlačený k stolu a vodidlu.

POZNÁMKA: Na zvýšenie kapacity priečných rezov s obmedzeným zdvihom kotúč DCS781 zasahuje hlbšie do stola. V dôsledku toho môže byť počas rezania cítiť väčšia zdvíhacia sila na obrobku.

UPOZORNENIE: Vždy používajte upínaciu svorku materiálu na zaistenie kontroly a zníženie rizika poškodenia obrobku a spôsobenia zranenia, ak musia byť vaše ruky počas rezu vo vzdialenosti menšej ako 100 mm od pilového kotúča.

POZNÁMKA: Zaistovací gombík vodiacich tyčí **30** uvedený na obrázku A musí byť uvoľnený, aby sa umožnil pohyb pily po vodiacich tyčiach **24**.

Pokosové priečne rezy sa vykonávajú s ramenom pre pokosové rezy v inej polohe, než je poloha nula stupňov. Tento uhol má často hodnotu 45° na vytváranie rohov, ale je možné ho nastaviť na akúkoľvek hodnotu v rozsahu od nuly do 50° vľavo alebo do 60° vpravo. Vykonajte rez podľa vyššie uvedeného postupu.

Ak robíte pokosový rez na obrobkoch s väčšími rozmermi než 51 × 152 mm, ktoré sú kratšie na dĺžku, vždy ich opierajte o vodidlo dlhšou stranou **12** (obr. Q).

Ak chcete vykonať rez po čiare vyznačenej ceruzkou na obrobku, uhol pokiaľ možno čo najviac zarovnajte. Odrežte obrobok o trochu dlhší a zmerajte vzdialenosť od vyznačenej čiary rezu k okraju rezu, aby ste určili, akým smerom sa nastaví uhol pokosového rezu a zopakujte rez. Na tento úkon budete musieť získať určitú prax, ale je to bežne používaná technika.

Šikmé rezy

Šikmý rez je priečný rez vykonaný s pilovým kotúčom nakloneným v určitom uhle vzhľadom na obrobok. Ak chcete vykonať šikmý rez, uvoľnite zaistenie skrutky šikmých rezov **13** a nastavte pilový kotúč v požadovanom uhle smerom vľavo alebo vpravo. (Je nutné posunúť vodidlo tak, aby došlo k vymedzeniu vôle.) Hneď ako bude požadovaný uhol šikmého rezu nastavený, utiahnite riadne upínaciu skrutku šikmých rezov. Pozrite časť **Ovládacie prvky**, kde nájdete podrobné pokyny týkajúce sa šikmých rezov.

Uhol šikmého rezu môže byť nastavený od 49° vpravo až po 49° vľavo a rez môže byť vykonaný s ramenom pre pokosové rezy nastaveným v polohe od 50° vľavo do 60° vpravo. Pri niektorých extrémnych uhloch môže byť potrebné odstrániť ľavé alebo aj pravé bočné vodidlo. Ak chcete ľavé alebo pravé vodidlo sŕať, vyskrutkujte nastavovaciu skrutku vodidla **16** o niekoľko otáčok a vysuňte vodidlo von.

POZNÁMKA: Dôležité informácie týkajúce sa nastavenia vodidiel pre určité šikmé rezy nájdete v časti **Nastavenie vodidla** v kapitole **Zostavenie a nastavenie**.

Kvalita rezu

Kvalita a čistota akéhokoľvek rezu závisí od mnohých faktorov. Veci, ako sú rezaný materiál, typ pilového kotúča, nabrúsenie pilového kotúča a rýchlosť vykonávania rezu, majú všetky dohromady vplyv na kvalitu rezu.

Najvyššiu kvalitu rezu pri rezaní tvarových obkladových prvkov dosiahnete pri použití karbidového kotúča (so 60 zubmi). Kvalitu rezu tiež zvyšuje rovnomerný a pomalý posuv pily pri rezaní.

Zaistite, aby materiál počas rezania neprekľzával alebo aby sa nepohyboval. Obrobok vždy riadne upevnite. Pred zdvihnutím ramena pily počkajte, kým sa pilový kotúč celkom nezastaví.

Ak dochádza pri rezaní k vytváraniu ostrapkov v zadnej časti obrobku, nalepte na obrobok v mieste rezu lepiacu pásku. Vykonajte rez cez lepiacu pásku a po ukončení rezu pásku opatrne odlepte.

Informácie o rôznych aplikáciách nájdete v zozname odporúčaných pilových kotúčov pre vašu pílu. Vyberte si pilový kotúč, ktorý bude čo najlepšie vyhovovať vašim potrebám. Pozrite časť **Pilové kotúče** v kapitole **Voliteľné príslušenstvo**.

Nepriechné rezy (drážkovanie a žliabkovanie)

Pokyny uvedené v častiach **Priečne rezy**, **Šikmé rezy** a **Kombinované pokosové rezy** sú určené pre rezy vykonávané cez celú hrúbku materiálu. Táto píla môže v materiáli vykonávať aj nepriechné rezy vo forme drážok alebo žliabkov.

Drážkovací rez (obr. A)

- 1. Pozrite časť **Hĺbkový doraz**, kde sú uvedené podrobné pokyny na nastavenie hĺbky rezu. Na kontrolu hĺbky rezu vždy použite kúsok odpadového materiálu.
- 2. Držte obrobok pevne na stole a oprite ho o vodidlo **12**. Zarovnajte priestor rezu nachádzajúci sa pod pilovým kotúčom. Umiestnite rameno pily celkom dopredu tak, aby bol pilový kotúč v spodnej polohe. Zapnite pílu stlačením spúšťacieho spínača **1** uvedeného na obr. A. Plynule tlačte rameno pily dozadu, aby sa do obrobku vyrezala drážka.
- 3. Uvoľnite spúšťací spínač s ramenom pily v spodnej polohe. Hneď ako dôjde k úplnému zastaveniu pilového kotúča, zdvihnite rameno pily. Pred zdvihnutím ramena pily vždy počkajte, pokým sa pilový kotúč úplne nezastaví.

Ak chcete drážku rozšíriť, opakujte kroky 2–3, kým nedosiahnete požadovanú šírku drážky.

Upnutie obrobku (obr. A)

- VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred premiestnením náradia, pred výmenou jeho príslušenstva alebo pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia, náradie vždy vypnite a odpojte ho od napájacieho zdroja.
- VAROVANIE:** Obrobok, ktorý je pred vykonaním rezu upnutý, vyvážený a zaistený, môže byť po vykonaní rezu nevyvážený. Nesúmerné zataženie môže spôsobiť naklonenie píly alebo čohokoľvek, s čím je píla spojená, ako je stôl alebo pracovný stôl. Pri rezaní, po ktorom môže byť vyváženie nesúmerné, obrobok riadne podoprite a zaistite, aby bola píla pevne priskrutkovaná k stabilnej ploche. Môže dôjsť k zraneniu osôb.
- VAROVANIE:** Kedykoľvek je použitá upínacia svorka, jej pätká musí byť pripevnená k hornej časti základnej píly. Obrobok si vždy upnite k základni píly – nikdy nie k inej časti pracovného priestoru. Uistite sa, či nie je pätká svorky upnutá k okraju základni píly.
- UPOZORNENIE:** Vždy používajte upínaciu svorku, aby bola zaručená ovládateľnosť píly a aby bolo znížené riziko poškodenia obrobku alebo zranenia obsluhy.

Ak nemôžete obrobok pritlačiť k pracovnému stolu píly alebo k vodidlu rukou (nepravidelný tvar atď.), alebo ak bude vaša ruka vo vzdialenosti menšej než 100 mm od pílového kotúča, musíte použiť upínaciu svorku alebo iné vhodné upevnenie.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte vertikálnu upínaciu svorku **23** dodanú s vašou pilou. Ďalšie svorky je možné kúpiť u vášho miestneho predajcu alebo v servisnom stredisku DEWALT.

Pre určité rozmery a tvary obrobku môže byť vhodné použitie ďalších pomôcok, ako sú pružinové svorky, trámové svorky alebo svorky v tvare C. Vyber a použite týchto svoriek robte vždy starostlivo. Venujte čas vykonaniu skúšobného rezu. Pri prichytení svoriek je možné ľavé vodidlo posúvať zo strany na stranu.

Inštalácia svorky (obr. A)

1. Vložte stĺpik svorky do otvoru za vodidlom **12**.
2. Nastavte svorku hore otáčaním gombíka proti smeru chodu hodinových ručičiek. A dole otáčaním gombíka v smere pohybu hodinových ručičiek. Dbajte na spoľahlivé upnutie obrobku.

POZNÁMKA: Pri rezaní šikmých rezov umiestnite svorku na protiahlú stranu základne. PRED VLASTNÝM REZANÍM (BEZ TOHO, ABY BOLA PÍLA ZAPNUTÁ) VŽDY SKONTROLUJTE DRÁHU PÍLOVÉHO KOTÚČA. SKONTROLUJTE, ČI SVORKA NEZASAHUJE DO DRÁHY PÍLOVÉHO KOTÚČA ALEBO OCHRANNÝCH KRYTOV.

Podoprenie dlhých obrobkov

- VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred premiestnením náradia, pred výmenou jeho príslušenstva alebo pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia, náradie vždy vypnite a odpojte ho od napájacieho zdroja.

DLHÉ OBROBKÝ SI VŽDY PODOPRITE.

Namiesto predĺženia stola nikdy nepoužívajte druhú osobu ako doplnkové podoprenie obrobku dlhšieho alebo širšieho než základný stôl pokosovej píly alebo za účelom pomoci pri posuve, podopieraní alebo ťahaní obrobku.

Dlhé obrobky podoprite konvenčnými prostriedkami, ako sú stojany alebo tesárske podpery, aby ste zabránili pádu obrobku.

Rezanie rámov obrazov, rámčekov a ďalších štvorstenných projektov (obr. R)

Ak chcete čo najlepšie pochopiť, ako vyrobiť tu uvedené položky, odporúčame vám, aby ste vyskúšali niekoľko jednoduchých projektov z odpadového materiálu, kým nezískate ten správny „cit“ pre vašu pílu.

Vaša píla je dokonale prispôbená na rezanie šikmých a pokosových spojovacích rezov tak, ako je zobrazené na obr. R. Nákr. 1 na obr. R zobrazuje spoj vytvorený pomocou šikmých rezov dvoch dosiek v uhle 45°, čím vznikne rohový spoj 90°. Pre tento spoj je rameno pokosových rezov zaistené v nulovej polohe a nastavenie šikmého rezu je zaistené v polohe 45°. Obrobok je položený širšou plochou stranou na stôl píly a užšou stranou sa opiera o vodidlo. Rovnaký rez sa môže vykonať pri opretí obrobku širšou plochou o vodidlo po nastavení píly na vykonávanie pokosových rezov vpravo a vľavo.

Rezanie ozdobných líšt a iných rámov (obr. R)

Nákr. 2 na obrázku R ukazuje spoj vyrobený nastavením ramena pokosu na 45° k pokosovému spoju dvoch líšt tak, aby vytvárali rohový spoj 90°. Na vykonanie tohto typu spoja nastavte šikmý rez na nulu a rameno pokosu na sklon 45°. Ešte raz, položte obrobok tak, aby bol širšou plochou stranou položený na stole píly a aby sa užšou stranou opieral o vodidlo. Dva nákr. na obr. R platia iba pre výrobky so štyrmi stenami.

Pri spájaní výrobkov s viacerými stenami sa musia zmeniť uhly pokosových a šikmých rezov. Správne hodnoty nastavenia uhlov pre rôzne tvary sú v nižšie uvedenej tabuľke.

– PRÍKLADY –

POČET STRÁN	POKOSOVÝ UHOL ALEBO ŠIKMÝ UHOL
4	45°
5	36°
6	30°
7	25,7°
8	22,5°
9	20°
10	18°

Táto tabuľka predpokladá, že všetky strany majú rovnakú dĺžku. Pri tvare, ktorý nie je v tabuľke uvedený, použite nasledujúci vzorec: 180° vydelených počtom stien zodpovedá uhlu pokosového rezu (ak je obrobok rezaný zvisle) alebo uhlu šikmého rezu (ak je obrobok pri rezaní položený na plochu).

Vykonávanie kombinovaných pokosových rezov (obr. S)


Kombinovaný pokos je rez, pri ktorom sa súčasne vykonáva pokosový rez a šikmý rez. Ide o druh rezu používaný na výrobu rámčekov alebo boxov so šikmými stenami, ako je napríklad výrobok na obr. T.

- VAROVANIE:** Ak sa uhol rezu pri jednotlivých rezoch odlišuje, skontrolujte, či sú riadne dotiahnuté zaistovacie gombíky šikmých a pokosových rezov. Tieto rukoväti musia byť dotiahnuté po vykonaní každej zmeny šikmého alebo pokosového rezu.

Nižšie uvedený diagram vám bude pomáhať pri voľbe správneho nastavenia uhlov šikmých a pokosových rezov pri kombinovaných pokosových rezoch.

- Zvoľte požadovaný uhol A (obr. S) vášho projektu a umiestnite tento uhol na zodpovedajúci oblúk v diagrame.
- Z tohto bodu sledujte priamku vedúcu priamo dole, kde nájdete správnu hodnotu uhla šikmého rezu, a ak budete sledovať priamku vedúcu vodorovne z tohto bodu, získate správnu hodnotu uhla pokosového rezu.
- Nastavte na píle predpísané uhly a urobte niekoľko skúšobných rezov. Vyskúšajte, či budú k sebe jednotlivé diely lícovať.

Príklad: Na zhotovenie výrobku so štyrmi stenami s vonkajším uhlom 26° (uhol A, obr. S) použite horný pravý oblúk. Nájdite na oblúku hodnotu uhla 26°. Sledujte na každej strane vodorovnú rôznobežku a dostanete nastavenie uhla pokosového rezu (42°). Obdobným spôsobom sledovaním zvislej rôznobežky hore či dole dostanete nastavenie uhla šikmého rezu (18°). Vždy vykonajte niekoľko rezov na odpadovom materiáli kvôli kontrole nastavenia píly.

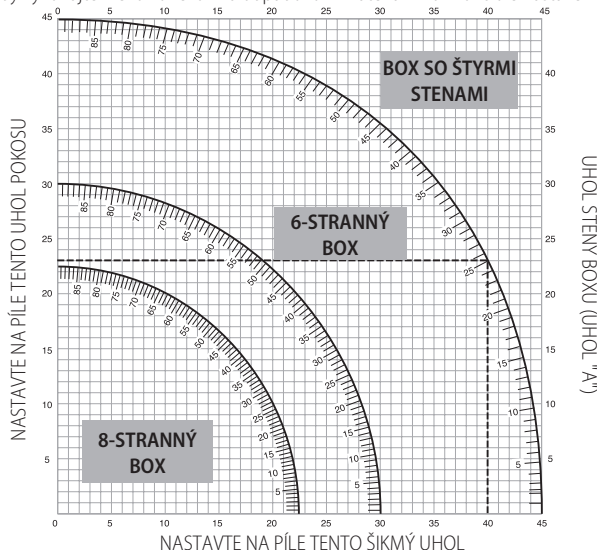

Rezanie soklových líšt (obr. T)

PRED VYKONÁVANÍM AKÉHOKOĽVEK REZU VŽDY VYKONAJTE SKÚŠOBNÝ REZ.

Priame rezy 90°:

Obrobok oprite o vodidlo a podľa obrázka T ho pridržte na mieste. Zapnite pílu, počkajte, až pílový kotúč dosiahne plné otáčky, rameno píly stlačte dole a plynule ho vedte rezom.

Rezanie soklových líšt do 165 mm zvisle proti vodidlu (obr. L, T)

POZNÁMKA: Používajte zaistovaciu páku posuvu, ktorá je zobrazená na obr. L.1, pri rezaní soklových líšt s výškou od 76 mm do 165 mm zvisle opretých o vodidlo.

Umiestnite materiál do polohy ako na obr. T.

Všetky rezy sa musia vykonávať so zadnou časťou soklovej lišty opretou o vodidlo a so spodnou časťou soklovej lišty položenou na stole.

	Vnútny roh	Vonkajší roh
Ľavá strana	1. Ľavý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si ľavú odrezanú časť	1. Pravý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si ľavú odrezanú časť
Pravá strana	1. Pravý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si pravú odrezanú časť	1. Ľavý pokosový rez 45° 2. Ponechajte si pravú odrezanú časť

Vyššie popísaným spôsobom je možné rezať obrobky až do výšky 165 mm.

Rezanie stropnej lišty

Vaša píla je na rezanie stropných líšt vhodnejšia než akéhokoľvek vyrábané náradie. Aby lišty presne sedeli, musia sa ich konce rezať kombinovaným pokosovým rezom s extrémnou presnosťou.

Dve rovné plochy na uvedenej časti stropnej lišty musia zvierat navzájom uhol, ktorý je presne 90°. Väčšinou, ale nie vo všetkých prípadoch, má stropná lišta horný zadný uhol 52° (časť, ktorá dosadá na strop) a spodný zadný uhol 38° (časť, ktorá dosadá na stenu).

Vaša píla je vybavená špeciálne prednastavenými polohami dorazov pokosu v polohách 31,6° vľavo a vpravo, ktoré umožňujú rez ozdobných líšt v správnom uhle, a zarážkami šikmých rezov v polohe 33,9° vľavo a vpravo. Na meradle šikmých rezov je tiež značka v polohe 33,9°.

Správne hodnoty nastavenia uhlov pre rezanie ozdobných líšt sú v nižšie uvedenej tabuľke. (Hodnoty pre nastavenie pokosových a šikmých rezov sú veľmi presné a ich presné nastavenie na vašej píle nie je jednoduché.) Pretože väčšina miestností nemá steny v presnom uhle 90°, budete musieť vykonať jemné doladenie vášho nastavenia.

VYKONANIE PREDBEŽNEJ SKÚŠKY NA KÚSKU ODPADOVÉHO MATERIÁLU JE VEĽMI DÔLEŽITÉ!

Pokyny na rezanie stropných ozdobných líšt a použitie funkcií pre kombinované rezy (obr. A, U)

- 1. Líšta položená širokou zadnou plochou dole na pracovný stôl píly **18**.
- 2. Horná časť líšty na vodidlo **12**.
- 3. Nižšie uvedené nastavenia sú pre všetky štandardné (US) stropné líšty s uhlami 52° a 38°.

	Vnútorňý roh	Vonkajší roh
Ľavá strana	1. Ľavý šikmý rez 33,9°	1. Právý šikmý rez 33,9°
	2. Stôl pre pokosové rezy nastavený vpravo v uhle 31,62°	2. Stôl pre pokosové rezy nastavený vľavo v uhle 31,62°
	3. Ponechajte si ľavú odrezanú časť	3. Ponechajte si ľavú odrezanú časť
Pravá strana	1. Právý šikmý rez 33,9°	1. Ľavý šikmý rez 33,9°
	2. Stôl pre pokosové rezy nastavený vľavo v uhle 31,62°	2. Stôl pre pokosové rezy nastavený vpravo v uhle 31,62°
	3. Ponechajte si pravú odrezanú časť	3. Ponechajte si pravú odrezanú časť

Pri nastavovaní uhlov šikmého a pokosového rezu v všetkých kombinovaných pokosových rezov nezabudnite, že:

Uhly pre stropné líšty sú veľmi precízne a ťažko sa nastavujú presne. Pretože sa môžu tieto nastavenia ľahko mierne odchýliť a iba veľmi málo miestností má presne kolmé rohy, všetky vykonané nastavenia sa musia vyskúšať na odpadovom materiáli.

VYKONANIE PREDBEŽNEJ SKÚŠKY NA KÚSKU ODPADOVÉHO MATERIÁLU JE VEĽMI DÔLEŽITÉ!

Alternatívny spôsob vykonania rezu stropnej líšty (obr. V)

Dajte líštu na stôl v uhle medzi vodidlo posuvu **12** a stôl píly **18** podľa obr. V. Použitie vodidla rezov čiel ozdobných líšt (DW7084) sa s ohľadom na pohodlie a mieru presnosti veľmi odporúča. Vodidlo rezov čiel ozdobných líšt je možné zakúpiť u miestneho predajcu.

Výhodou rezania stropnej líšty pomocou tejto metódy je to, že nevyžaduje sa žiadny šikmý rez. Je možné vykonať minútové zmeny v nastavení uhla pokosového rezu bez toho, aby bol ovplyvnený uhol šikmého rezu. Ak sa vyskytujú rohy s inými uhlami než 90°, pílu je možné týmto rezom rýchlo a ľahko prispôbiť. Vodidlo rezov čiel ozdobných líšt používajte na zachovanie uhla, pod ktorým bude líšta na stene.

Pokyny na rezanie čiel ozdobných líšt položených šikmo medzi vodidlom a základňou píly pre všetky rezy

- 1. Oprite líštu tak, aby bola základňa líšty (časť, ktorá je pri montáži líšty opretá o stenu) opretá o vodidlo a aby horná časť líšty zostala ležať na základni píly tak, ako je zobrazené na obr. V.
- 2. Šikmé plochy na zadnej časti ozdobnej líšty musia ležať priamo na vodidle a na základni píly.

	Vnútorňý roh	Vonkajší roh
Ľavá strana	1. Právý pokosový rez 45°	1. Ľavý pokosový rez 45°
	2. Ponechajte si pravú odrezanú časť	2. Ponechajte si pravú odrezanú časť
Pravá strana	1. Ľavý pokosový rez 45°	1. Právý pokosový rez 45°
	2. Ponechajte si ľavú odrezanú časť	2. Ponechajte si ľavú odrezanú časť

Špeciálne rezy

NEVYKONÁVAJTE ŽIADNY REZ, KÝM OBROBOK NIE JE UPNUTÝ K STOLU PÍLY A NIE JE OPRETÝ O VODIDLO.

Rezanie hliníka (obr. A, W)

VŽDY POUŽÍVAJTE VHODNÝ PÍLOVÝ KOTÚČ URČENÝ ŠPECIÁLNE NA REZANIE HLINÍKA. Tieto je možné kúpiť u vášho miestneho predajcu DEWALT alebo v servisnom stredisku DEWALT. Niektoré obrobky vyžadujú, z dôvodu ich rozmerov, tvaru alebo vlastností povrchu, použitie svoriek alebo iného upevnenia, aby v priebehu rezu nedošlo k pohybu obrobku. Materiál umiestnite tak, aby sa rezanie vykonávalo cez najmenší prierez podľa obr. W. Obr. W tiež ukazuje nesprávny spôsob rezania týchto výčnelkov.

Pri rezaní hliníka používajte mazací vosk. Vosk z tyčinky nanášajte pred vykonaním rezu priamo na pílový kotúč **39**. Nikdy vosk nenášajte na pohybujúci sa kotúč.

Vosk je možné zakúpiť vo väčšine železiarstiev a zaisťuje správne mazanie a zabraňuje zachytávaniu pilín na kotúči.

Zaistite, aby bol obrobok riadne upnutý.

Správny pílový kotúč pozrite **Pílové kotúče v Voliteľné príslušenstvo**.

Rezanie ohnutých materiálov (obr. X, Y)

Pri rezaní ohnutých materiálov tieto obrobky vždy umiestnite tak, ako je zobrazené na obr. X a nikdy tak, ako je zobrazené na obr. Y. Nesprávne umiestnenie obrobku spôsobí tesne pred dokončením rezu zovretie pílového kotúča.

Rezanie plastových rúrok alebo iných materiálov s kruhovým prierezom

Vaša píla môže ľahko vykonávať rezy plastových rúrok. Rez sa musí vykonávať rovnakým spôsobom ako pri obrobku z dreva a **OBROBOK MUSÍ BYŤ PEVNE UCHYTENÝ SVORKAMI K VODIDLU, ABY SA ZABRÁNILO JEHO PRETÁČANIU**. To je veľmi dôležité najmä pri vykonávaní uhlových rezov.

Rezanie rozmerných obrobkov (obr. Z)

Občas sa stane, že je obrobok príliš veľký na to, aby sa dostal pod spodný kryt pílového kotúča. Pokiaľ tento prípad nastane, jednoducho položte váš pravý palec na hornú stranu ochranného krytu a kryt odklopte hore len toľko, aby bolo možné zavedenie obrobku tak, ako je znázornené na obrázku Z. Tento spôsob používajte pokiaľ možno čo najmenej, len ak je to nevyhnutné. Píla bude i v tomto prípade pracovať správne a bude možné rezanie väčších rezov. PRI PREVÁDZKE PÍLY NIKDY NEUVÁŽUJTE, NEPRIPEVŇUJTE A NEDRŽTE OCHRANNÝ KRYT V OTVORENEJ POLOHE.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby fungovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.

 **VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení stroj vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor.**
Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.

 **VAROVANIE: Ak je pílový kotúč opotrebovaný, nahraďte ho novým ostrým pílovým kotúčom.**

V okolí ochranného plastového krytu NEPOUŽÍVAJTE mazivá alebo čistiace prostriedky (zvlášť nie spreje alebo rozprašovače). Polykarbonát, z ktorého je kryt vyrobený, nie je proti niektorým chemikáliám odolný.

- 1. Všetky ložiská sú utesnené. Majú celoživotnú náplň maziva a ich údržba nie je nutná.
- 2. Pravidelne odstraňujte prach a piliny nachádzajúce sa v blízkosti A POD základňou aj pod otočným stolom. Aj keď sú na náradí drážky umožňujúce prechod nečistôt, vnútri sa bude hromadiť prach.



Mazanie

Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie

Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie jednej z týchto funkcií.

Ak dôjde k zablokovaniu časti obrobku medzi pílovým kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte stroj od napájania a postupujte podľa pokynov uvedených v časti **Výmena alebo inštalácia nového pílového kotúča**. Odstráňte zaseknuté časti a opätovne namontujte pílový kotúč.

 **VAROVANIE: Znečistený hlavný kryt a vetracie štrbiny sa môžu čistiť suchou mäkkou nekovovou kefou a/alebo vhodným vysávačom. Používajte schválenú ochranu očí a schválenú masku proti prachu.**

 **VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.**

 **VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia pravidelne čistite hornú časť stola.**

 **VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia pravidelne čistite systém na zachytávanie prachu.**

Čistenie pracovného svetidla

- Pri najlepšiu výkonnosť pracovného svetidla pravidelne vykonávajte nasledujúcu údržbu.
- 1. Bavlneným tampónom starostlivo očistite piliny a prach zo šošovky pracovného svetidla.
 - 2. NEPOUŽÍVAJTE žiadny typ rozpúšťadiel, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu šošovky.
 - 3. Nahromadený prach bráni prechodu svetla a tým zabraňuje presnej indikácii vyznačenej čiar rezu.
 - 4. Pri snímaní a nasadzovaní pílového kotúča dodržujte pokyny uvedené v návode na obsluhu tejto pokosovej píly.
 - 5. Odstráňte pílový kotúč z píly a odstráňte z neho nánosy živice a pilín. Nánosy prachu bránia prechodu svetla a tým zabraňujú presnej indikácii vyznačenej čiar rezu.

Voliteľné príslušenstvo

 **VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DEWALT.**

PÍLOVÉ KOTÚČE: VŽDY POUŽÍVAJTE PÍLOVÉ KOTÚČE S PRIEMEROM 305 MM S UPÍNACÍMI OTVORMI 30 MM. OTÁČKY PÍLOVÉHO KOTÚČA MUSIA DOSAHOVAŤ ASPOŇ 4 800 OT/MIN. Nikdy nepoužívajte pílové kotúče s menšími priermi. Neboli by riadne chránené. Používajte iba kotúče pre priečne rezy! Nepoužívajte kotúče určené na pozdĺžne rozrezávanie, kombinované kotúče alebo kotúče so sklonom ozubenia väčším ako 7°.

POPIS PÍLOVÝCH KOTÚČOV

POUŽITIE	PRIEMER	POČET ZUBOV
Konštrukčné pílové kotúče (tenké telo kotúča s neprílným okrajom)		
Univerzálne použitie	305 mm	40
Jemné priečne rezy	305 mm	60
Pílové kotúče na rezanie dreva (poskytujú hladké a čisté rezy)		
Jemné priečne rezy	305 mm	80
Neželezné kovy	305 mm	96

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Výrobky/akumulátory sú recyklovateľné, ale ak sú označené preškrtnutou smetnou nádobou, nesmú sa vyhadzovať do normálneho domového odpadu. Úplne vybite akumulátory a oddelte ich, a ak je to možné, oddelte všetky svetelné zdroje od tohto výrobku. Používateľ zodpovedá za odstránenie osobných údajov z výrobku. Potom odpad odovzdajte do oficiálneho zberného strediska odpadu alebo participujúcej firme, kde ho často prijímajú zadarmo. Obal je nutné zlikvidovať podľa vyznačeného kódu materiálu. Návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny je nutné zlikvidovať iba v prípade, ak sa už nebude príslušný výrobok ďalej používať. Postupy na likvidáciu odpadu si zistíte na miestnych úradoch. Ďalšie informácie získate na adrese www.2helpU.com a naskenovaním vyššie uvedeného QR kódu.

Sprievodca odstraňovaním problémov

ZAISTITE, ABY SA DODRŽIAVALI BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY A POKYNY

PROBLÉM!	ČO JE ZLE?	ČO ROBIŤ
Pílu nie je možné spustiť	V náradí nie je vložený akumulátor	Vložte do náradia akumulátor. Pozrite časť Vloženie a vybratie akumulátora .
	Akumulátor nie je nabitý	Nabite akumulátor. Pozrite Postup nabíjania .
	Prehriatie píly	Počkajte niekoľko minút, aby sa píla ochladila.
	Prehriatie akumulátorov	Počkajte niekoľko minút, aby sa akumulátory ochladili.
Píla vykonáva neuspokojivé rezy	Tupý pílový kotúč	Vymeňte pílový kotúč. Pozrite časť Výmena alebo upnutie nového pílového kotúča .
	Pílový kotúč je namontovaný obrátene	Otočte pílový kotúč. Pozrite časť Výmena alebo upnutie nového pílového kotúča .
	Nečistoty a živica na kotúči	Odoberte pílový kotúč a očistite ho hrubou oceľovou vlnou a terpentínom alebo čističom na domáce rúry.
	Nesprávny kotúč pre vykonávanú prácu	Použite iný typ pílového kotúča. Pozrite časť Pílové kotúče v kapitole Voliteľné príslušenstvo .
Pracovné svetidlo CUTLINE blinká	Akumulátor nie je nabitý	Nabite akumulátor. Pozrite Postup nabíjania .
Píla nadmerne vibruje	Píla nie je bezpečne upevnená na stojane alebo na pracovnom stole	Utiahnite všetky montážne prvky. Pozrite časť Montáž na pracovný stôl .
	Stojan alebo pracovný stôl na nerovnej podlahe	Premiestnite na rovný povrch. Pozrite Oboznámenie .
	Poškodený pílový kotúč	Vymeňte pílový kotúč. Pozrite časť Výmena alebo upnutie nového pílového kotúča .
Nevytvárajú sa presné pokosové rezy	Nesprávne nastavenie meradla pokosových rezov	Vykonajte kontrolu a nastavenie. Pozrite Nastavenie meradla pokosových rezov v Zostavenie a nastavenie .
	Pílový kotúč nie je v kolmej polohe vzhľadom na vodidlo	Vykonajte kontrolu a nastavenie. Pozrite Nastavenie meradla pokosových rezov v Zostavenie a nastavenie .
	Pílový kotúč nie je v kolmej polohe vzhľadom na stôl píly	Vykonajte kontrolu a nastavenie vodidla. Pozrite Nastavenie šikmého rezu kolmo k rovine stola v Zostavenie a nastavenie .
	Pohyb obrobku	Upnite obrobok spoľahlivo k vodidlu alebo pomocou vhodného lepidla nalepte na vodidlo brúsny papier s hrúbkou zrna 120. Zverte opravu autorizovanému servisu.
	Opotrebovaný alebo poškodený kryt s drážkou pre pílový kotúč	
	Nesprávne nastavenie ukazovateľa pokosových rezov	Vykonajte kontrolu a nastavenie. Pozrite Nastavenie ukazovateľa pokosových rezov v Zostavenie a nastavenie .
Materiál blokuje pílový kotúč	Rezanie ohnutého materiálu	Pozrite časť Rezanie ohnutého materiálu v kapitole Špeciálne rezy .

ZÁRUKA

EURÓPSKA ZÁRUKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT V TRVANÍ 1 ROKU

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a poskytuje 1-ročnú záruku pre profesionálnych používateľov tohto výrobku. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva ako profesionálneho používateľa alebo vaše zákonné práva ako súkromného neprofesionálneho používateľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.

V súlade s platnými zmluvnými podmienkami európskej záruky na elektrické náradie DEWALT, ktoré sú k dispozícii u miestneho zástupcu spoločnosti DEWALT, u autorizovaných predajcov alebo na internetovej adrese **www.2helpU.com**, platí nasledujúce: ak do 12 mesiacov od dátumu kúpy dôjde u Vášho výrobku DEWALT k poruche v dôsledku chyby materiálu alebo zlého výrobného spracovania, spoločnosť DEWALT môže zadarmo vymeniť všetky chybné časti, alebo podľa vlastného uváženia, môže zadarmo vymeniť celú reklamovanú jednotku.

Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá nie je podľa názoru zástupcu autorizovaného servisu v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami európskej záruky DEWALT.

Ak budete vyžadovať reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný servis DEWALT na internete, v katalógu DEWALT alebo kontaktujte predajcu DEWALT na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.

Zoznam autorizovaných predajcov DEWALT a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese: **www.2helpU.com**.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 335 511 063
Fax: 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

12/2018

**TYP VÝROBKU:**

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Podpis Pečiatka predajne
			Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy				SK Dokumentácia záručnej opravy		
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis Pečiatka
						Podpis

CZ
Adresa servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624