


STANLEY®

FATMAX®

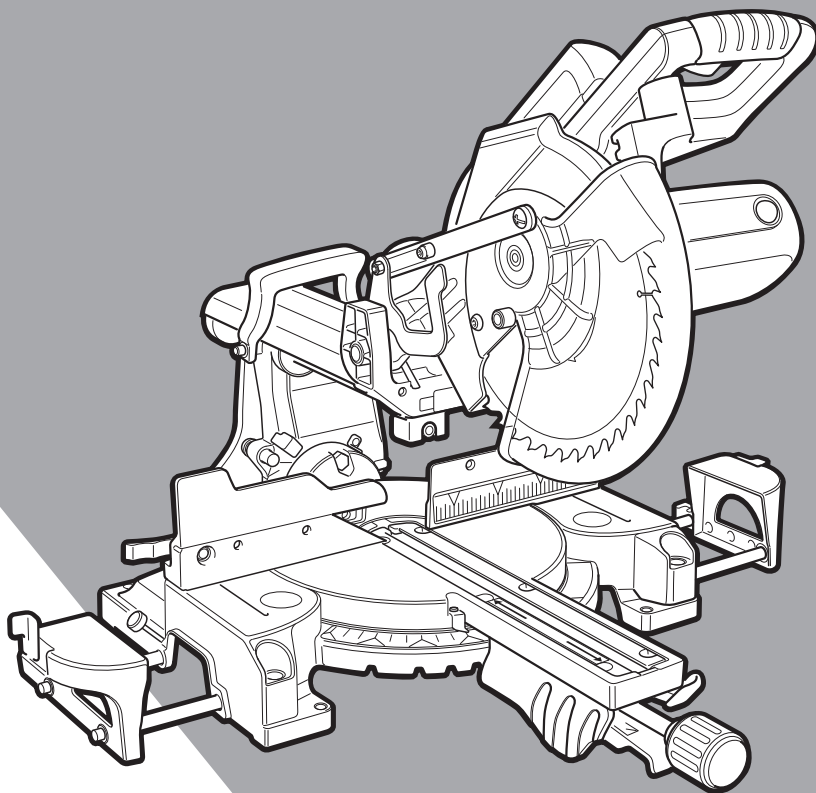


588778-94 CZ







Přeloženo z původního návodu







www.stanley.eu






FME720

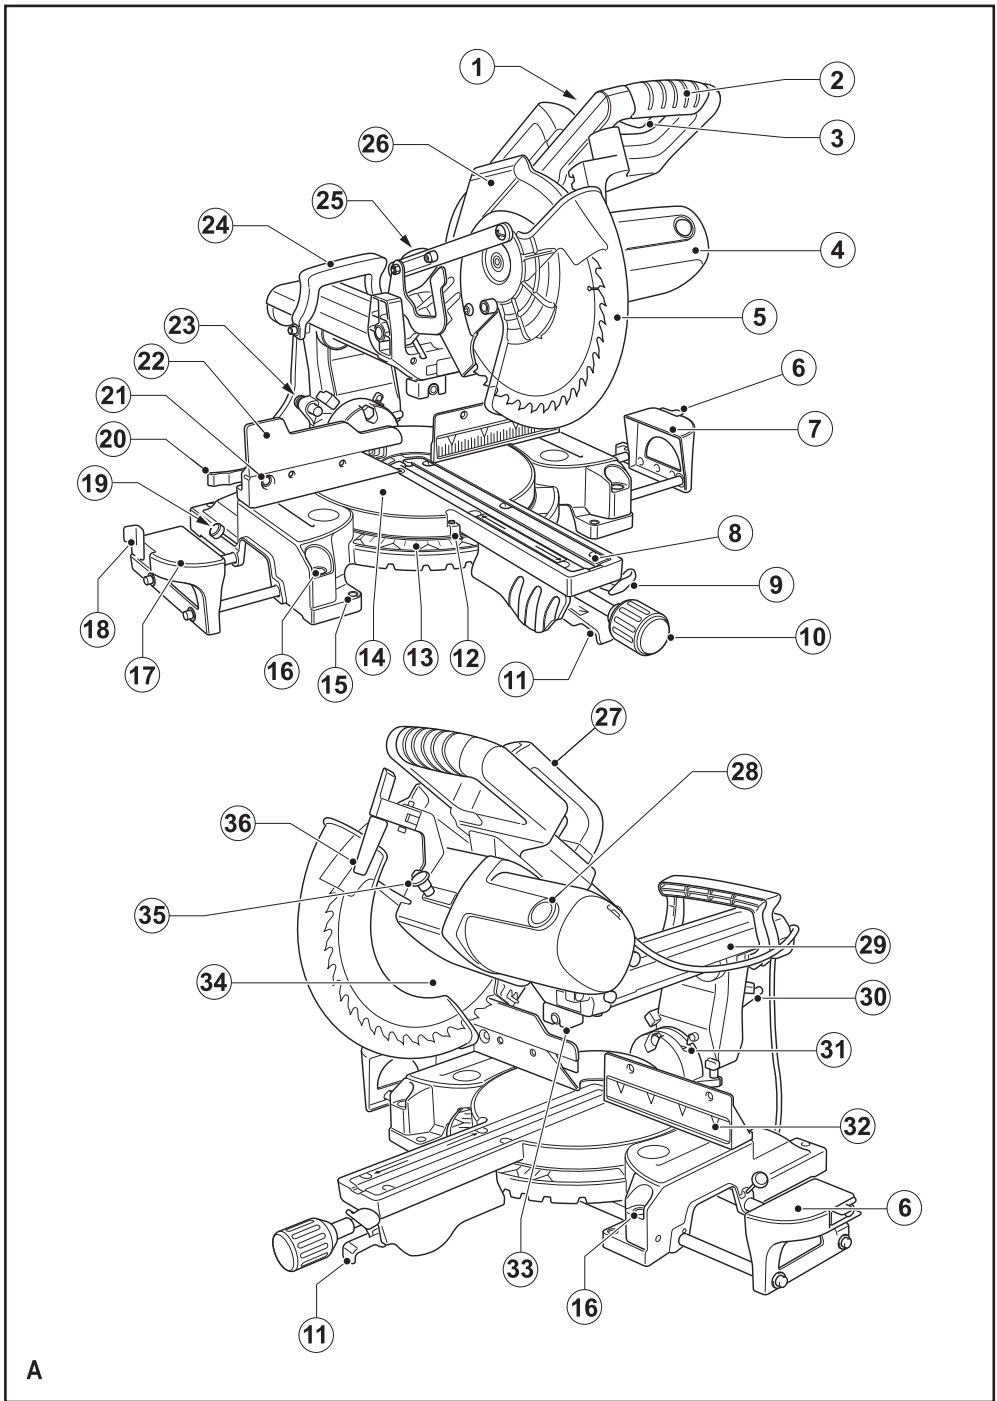

A

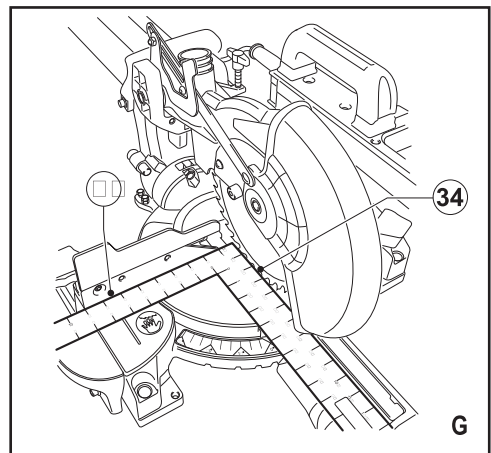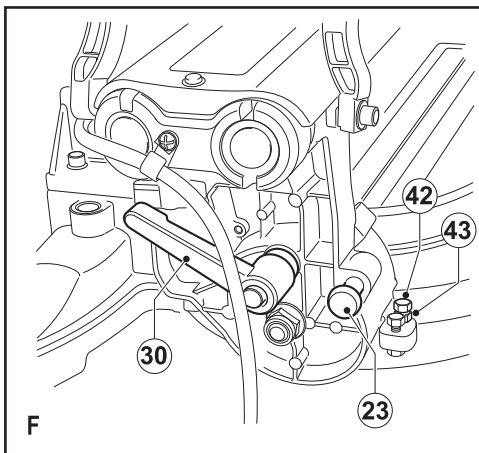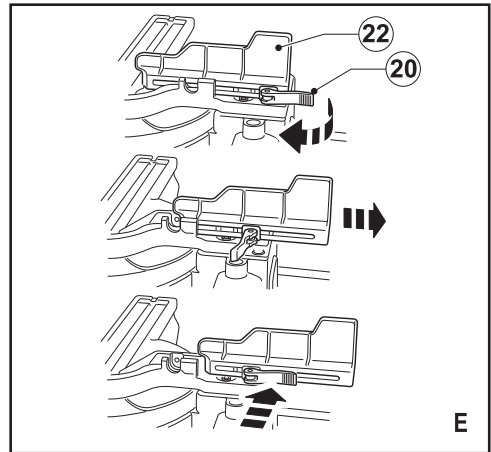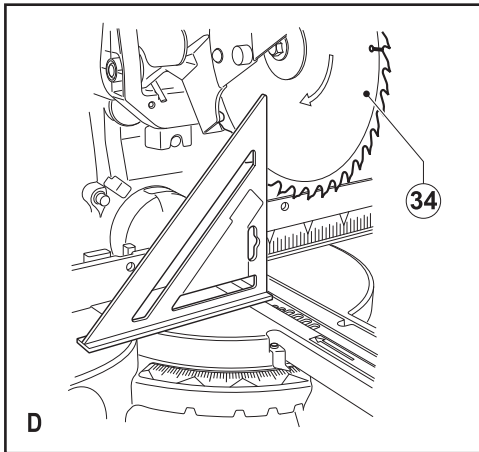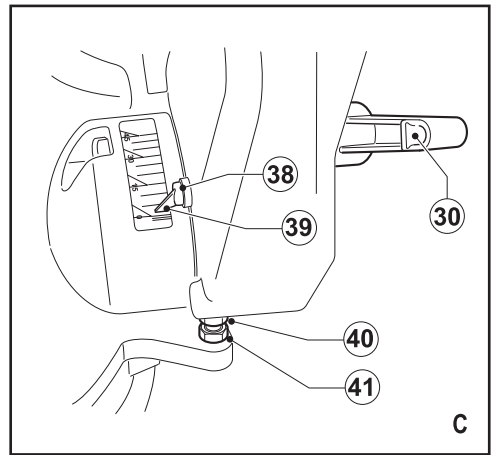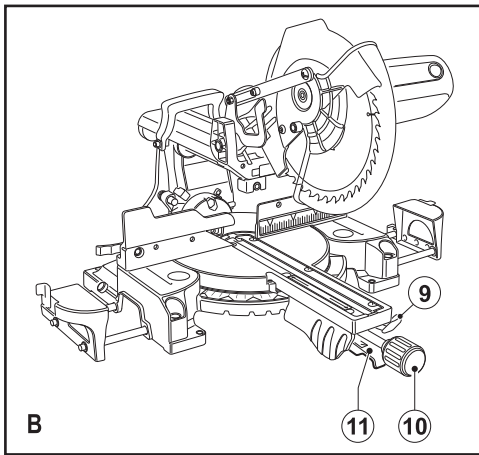

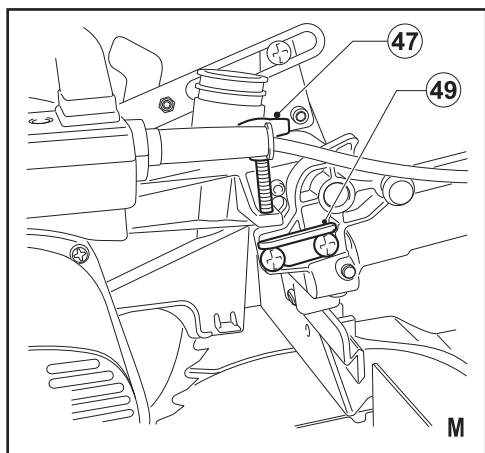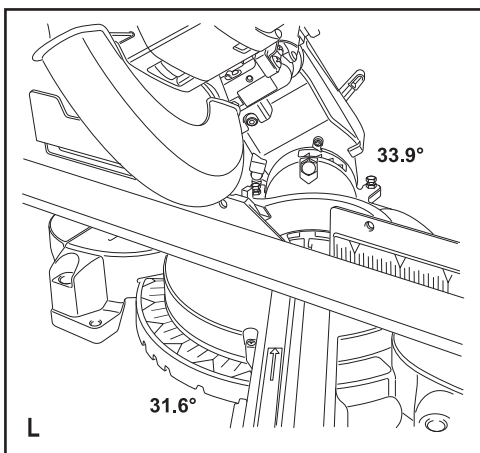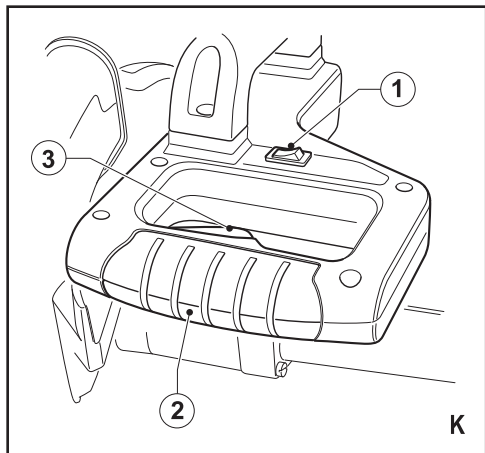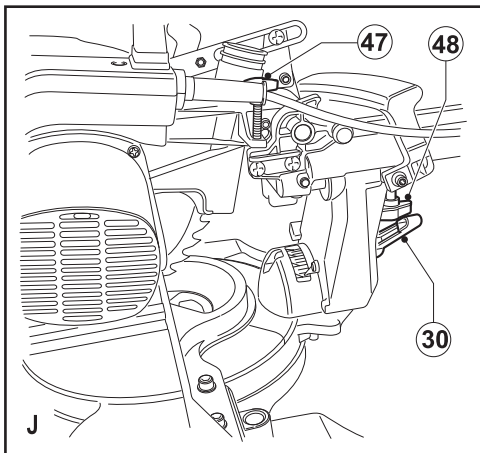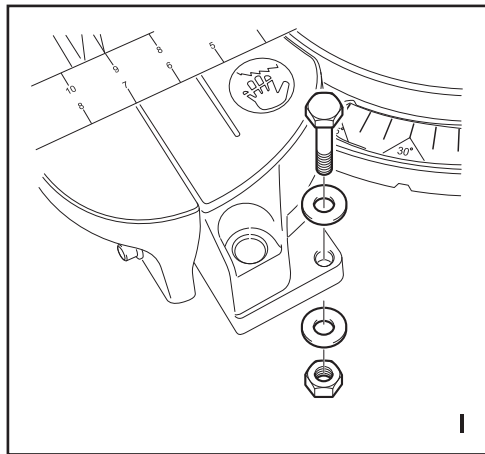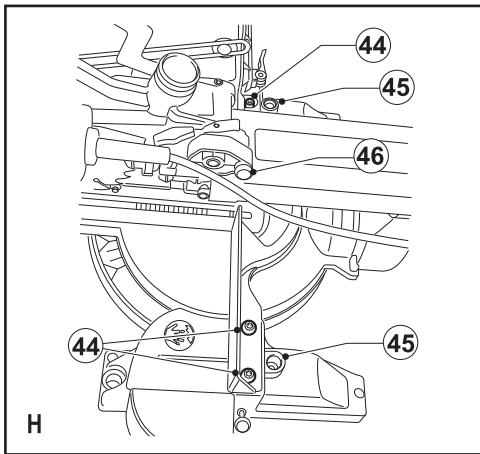

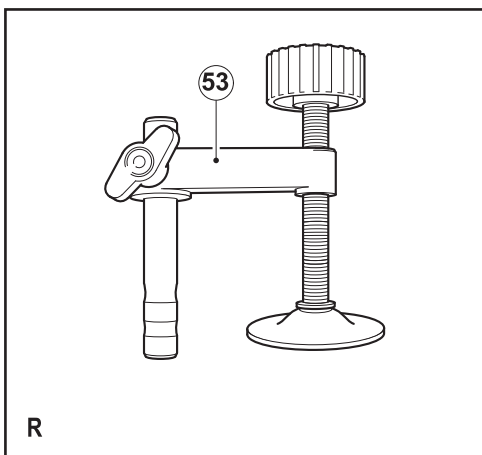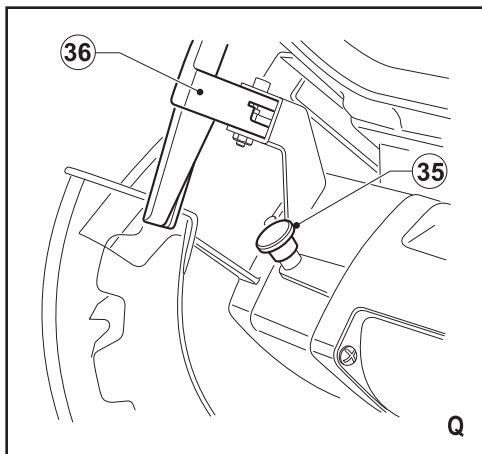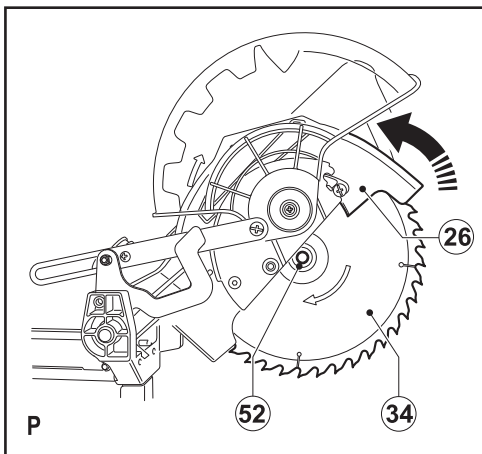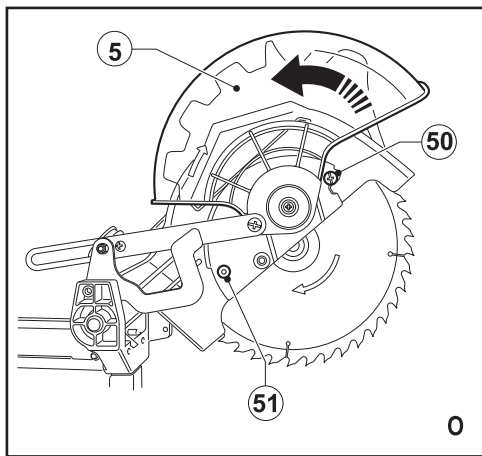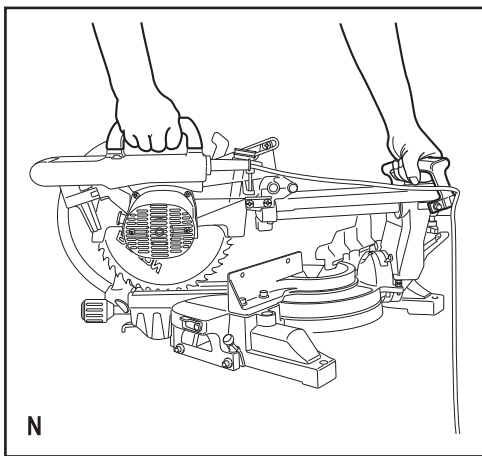

Použití výrobku

Vaše posuvná pokosová pila pro kombinované řezy Stanley Fat Max je určena pouze k řezání dřeva, plastů a barevných kovů. Toto nářadí je určeno pro profesionální i soukromé neprofesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.

Všecká bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1. Bezpečnost v pracovním prostoru

- a. **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
- b. **Neppracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- c. **Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

- a. **Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
- b. **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- c. **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahujte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.** Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- e. **Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f. **Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost obsluhy

- a. **Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
 - b. **Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
 - c. **Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
 - d. **Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
 - e. **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
 - f. **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
 - g. **Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- #### 4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
- a. **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
 - b. **Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
 - c. **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte**

zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.

- d. **Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou nequalifikované obsluhy nebezpečné.
- e. **Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f. **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
- g. **Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
- 5. **Servis**
 - a. **Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Další bezpečnostní výstrahy týkající se pokosových pil.

- ♦ Nepoužívejte prasklé, ohnuté, poškozené nebo zdeformované pilové kotouče.
- ♦ Je-li vložka stolu s drážkou pro pilový kotouč opotřebována, vyměňte ji.
- ♦ Nepoužívejte pilové kotouče s průměrem, který je menší nebo větší než doporučený průměr. Parametry pilového kotouče jsou uvedeny v technických údajích. Používejte pouze pilové kotouče specifikované v tomto návodu, které splňují požadavky normy EN 847-1.
- ♦ Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli (HSS).
- ♦ Při manipulaci s pilovými kotouči a neopracovaným materiálem používejte rukavice (je-li možné, pilové kotouče přenášejte v držáku).
- ♦ Při řezání dřeva používejte dodaný vak na prach.
- ♦ **Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.** Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem

způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.

- ♦ **Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu použijte svorky nebo jiné vhodné prostředky.** Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.



Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí prachu vzniklého při práci s tímto nářadím. Tento prach může ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob. Použijte masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.

- ♦ Zvažte použití speciálně navržených pilových kotoučů s menší provozní hlučností.
- ♦ Zvolte správný pilový kotouč pro řezání materiálu.
- ♦ Tato pokosová pila je určena pouze pro řezání dřeva, plastů a neželezných kovů.
- ♦ Nepracujte s tímto strojem bez nasazených ochranných krytů. Nepoužívejte nářadí, neplní-li ochranné kryty svou funkci nebo nebyla-li řádně prováděna jejich údržba.
- ♦ Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo rameno pily bezpečně upevněno.
- ♦ Před každým řezem se ujistěte, zda je pila stabilní.
- ♦ Udržujte rukojeti suché a čisté. Dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
- ♦ Dbejte na to, aby byl prostor kolem pily řádně uklizen a bez zbytků materiálů, například pilin nebo odřezků.
- ♦ Zajistěte odpovídající osvětlení pily a pracovního prostoru, ať již celkové nebo lokální.
- ♦ Zabraňte nequalifikovaným osobám, aby pracovaly s touto pilou.
- ♦ Před použitím zajistěte, aby byl správně upevněn pilový kotouč. Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí správným směrem. Udržujte pilové kotouče ostré.
- ♦ Ujistěte se, zda jsou otáčky uvedené na pilovém kotouči minimálně takové, jaké jsou uvedeny na štítku této pily.
- ♦ Použitý laser nesmí být nahrazen jiným typem laseru. Oprava laseru by měla být prováděna mechanikem autorizovaného servisu nebo značkového servisu Stanley Fat Max.
- ♦ Odpojte pilu od elektrické sítě před prováděním jakékoli údržby nebo před výměnou pilového kotouče.
- ♦ Nikdy neprovádějte čištění, údržbu nebo odstraňování jakýchkoli odřezků nebo jiných částí obrobku z prostoru řezu, je-li pila v chodu a není-li hlava pily v klidové poloze.
- ♦ Je-li to možné, vždy připevněte pilu k pracovnímu stolu.
- ♦ Upněte obrobek. Obrobek upnutý svorkou nebo do svěráku je lépe zajištěn, než v situaci, kdy je držen pouze v ruce.

- ◆ Opracovávaný obrobek vždy pevně upněte. Nepracujte s obrobky, které jsou příliš malé pro upnutí. V takovém případě by byly ruce příliš blízko u rotujícího pilového kotouče. Při řezání dlouhých obrobků vždy použijte dodatečnou podporu.
- ◆ Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte, zda jsou řádně dotaženy všechny pojistné šrouby a upínací rukojeti.
- ◆ Nikdy nepoužívejte pilu bez vložky stolu s drážkou pro pilový kotouč.
- ◆ Nikdy nevkládejte ruce do prostoru pilového kotouče, pokud je pila připojena k zdroji napájecího napětí.
- ◆ Nikdy se nepokoušejte rychle zastavit pohybující se kotouč pily jeho zablokováním pomocí nářadí nebo jiného prostředku. Tímto způsobem by mohlo dojít k vážným nehodám.
- ◆ Před použitím nebo montáží jakéhokoli příslušenství si nastudujte návod k jeho obsluze. Nesprávné použití příslušenství může nářadí poškodit.
- ◆ Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
- ◆ Před použitím spínače zapnuto/vypnuto zvedněte pilový kotouč z drážky ve vložce stolu.
- ◆ Nezasouvajte do větráku žádné klíny, abyste zablokovali hřídel motoru.
- ◆ Jakmile bude sklopeno rameno pily, kryt pilového kotouče u vaší pily se automaticky zvedne. Jakmile bude rameno pily zdviženo, kryt se spustí přes pilový kotouč. Kryt můžete zvednou rukou při montáži nebo demontáži pilového kotouče nebo při provádění kontroly pily. Ochranný kryt pily nikdy nezvedejte rukou, pokud není pila vypnutá.
- ◆ Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté větrací otvory na krytu motoru a zda nejsou tyto otvory zaneseny pilinami.
- ◆ Nepracujte s materiály obsahujícími azbest. Azbest je považován za karcinogenní látku.
- ◆ Nikdy neprovádějte úkony, které způsobí nečistelnost výstražných označení elektrického nářadí.
- ◆ Na elektrické nářadí nikdy nestoupejte. Při překlopení pily nebo při kontaktu s pilovým kotoučem může dojít k vážnému úrazu.
- ◆ Nesahejte na pilový kotouč po skončení práce dřívě, než vychladne. Během použití je pilový kotouč velmi zahřeje.
- ◆ Přitlačte pilový kotouč k obrobku pouze v případě, je-li pila zapnuta. V jiném případě vzniká při kontaktu pilového kotouče s obrobkem nebezpečí zpětného rázu.
- ◆ Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
- ◆ Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti řezu. Udržujte ruce mimo označený prostor (prostor, do kterého nesmíte

vkládat ruce), který zahrnuje celý stůl a je označen symboly No Hands (nevkládat ruce).

- ◆ Vyvarujte se úrazu způsobenému odlétávajícími úlomky vypnutím pily, aby nedošlo k jejímu náhodnému spuštění a potom malé kousky materiálu odstraně.
- ◆ Před použitím pily a po jakékoli provedené údržbě musí být zkontrolován ochranný kryt, zda správně plní svou funkci. Zkouška musí být provedena s pilou vypnutou a odpojenou od elektrické sítě. Rameno pily musí být zdviženo a spuštěno, abyste se ujistili, zda ochranné kryty zakrývají pilový kotouč a zda pilový kotouč o ochranný kryt nezachytává. Pokud ochranný kryt nepracuje správně, nechejte nářadí opravit servisním technikem s odpovídající kvalifikací. Obratě se na zákaznickou podporu Stanley Fat Max, kde vám sdělí adresu nejbližšího autorizovaného servisu.

Zbytková rizika

Při použití kotoučových pil vznikají následující rizika: Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ◆ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- ◆ Poškození sluchu.
- ◆ Riziko nehody způsobené nekrytou částí rotujícího pilového kotouče.
- ◆ Riziko zranění způsobeného při výměně dílů, pilových kotoučů nebo příslušenství.
- ◆ Riziko přímáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými kryty.
- ◆ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména dubového, bukového a materiálu MDF.
- ◆ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.

Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů

Tento laser odpovídá požadavkům třídy 1M dle normy EN 60825-1: 2007. Nenahrazujte laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li laser poškozen, svěťte opravu laseru pouze autorizovanému servisu. Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce laserových paprsků.

- ◆ Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně a přímo.
- ◆ Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické přístroje.
- ◆ Neprovádějte nastavení nářadí do takové výšky, aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby ve výšce jejich hlav.
- ◆ Nedovoľte dětem, aby se dostaly do blízkosti laseru.

Varování! Vyvarujte se přímému pohledu do laserového paprsku. Po spuštění vydává laser záření. Vyvarujte se

přímému pohledu do laserového paprsku. Před prováděním jakékoli údržby odpojte pokosovou pilu od sítě.

- ◆ Laserový ukazatel není hračka a nepatří do rukou dětí. Nesprávné použití tohoto zařízení může vést k trvalým poškozením zraku.
- ◆ Jakékoli úpravy z důvodu zvýšení výkonu laseru jsou zakázány. Jakákoliv odpovědnost za náhradu škody následkem nedodržení těchto bezpečnostních pokynů bude zamítnuta.
- ◆ Používáte-li laserový ukazatel, nemiřte paprskem směrem k okolním osobám nebo na odrazné plochy. Dokonce i paprsek s nízkou intenzitou může způsobit poškození zraku. Proto se neďivejte přímo do laserového paprsku.
- ◆ Laserový ukazatel neobsahuje žádné součásti určené k opravám. Neotevírejte kryt, v opačném případě dojde k porušení záručních podmínek.

Bezpečnost ostatních osob

- ◆ Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ◆ Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto nářadím nebudou hrát.

Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.

Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedeným hodnotám vyšší.

Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při kterých je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.

Štítky na nářadí

Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:



Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úra-
zu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.



Používejte ochranné nebo bezpečnostní brýle.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte respirátor.



Tento výrobek není určen pro osoby mladší 16 let.



Zóna označená No hands - Udržujte prsty a ruce mimo dosah rotujícího pilového kotouče.



Při manipulaci s pilovými kotouči používejte ochranné rukavice.



Varování! Laserové záření.



Neďivejte se do laserového paprsku.



Neďivejte se přímo do laserového paprsku pomocí optických přístrojů.



Viz technické údaje laserového výrobku.

Elektrická bezpečnost



Tento výrobek je opatřen dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napětí na výkonovém štítku.

- ◆ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.

Poklesy napájecího napětí

Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího napětí může být ovlivněna funkce ostatních zařízení. Je-li impedance napájecího zdroje nižší než 0,34 Ω, je nepravděpodobné, že bude docházet k rušení.

Použití prodlužovacího kabelu

- ◆ Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Před použitím prodlužovací kabel řádně zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě použití navinovacího kabelu odvíjte vždy celou délku kabelu. Použití prodlužovacího kabelu není vhodné pro nářadí s velkým příkonem nebo pro elektrické nářadí, které

je poškozeno nebo poroucháno. Takové použití může mít za následek vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.

Popis

Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

1. Spínač laseru zapnuto/vypnuto
2. Hlavní ovládací rukojeť
3. Spínač zapnuto/vypnuto
4. Kryt motoru
5. Pohyblivý spodní ochranný kryt
6. Doraz materiálu na prodloužení stolu (pravý)
7. Prodloužení stolu (pravé)
8. Kryt s drážkou pro pilový kotouč
9. Svorka pro pokosové řezy
10. Upínací rukojeť pro pokosové řezy
11. Aretační páka pokosových řezů
12. Ukazatel polohy pro pokosové řezy
13. Měřítka pokosových řezů
14. Otočný stůl
15. Otvory pro upevnění pily
16. Montážní místa pro svorky
17. Prodloužení stolu (levé)
18. Doraz materiálu na prodloužení stolu (levý)
19. Zajišťovací šroub prodloužení stolu
20. Svorka výškově posuvného vodička
21. Levé vodičko
22. Výškově posuvné levé vodičko
23. Zarážka pro šikmý řez v poloze 33,9°
24. Zadní rukojeť pro přenašení
25. Výstup pro odvod pilin
26. Kovový horní kryt pilového kotouče
27. Přední rukojeť pro přenašení
28. Vyjímatelné pouzdro na uhlíky
29. Posuvná sestava
30. Zajišťovací rukojeť šikmých řezů
31. Měřítka šikmých řezů
32. Pravé vodičko
33. Laser
34. Pilový kotouč
35. Zajišťovací tlačítko vřetena
36. Páčka uvolnění ramena pily

Obr. R

53. Svorka

Sestavení

Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.

Poznámka: Toto nářadí je přesně seřízeno před odesláním z výrobního závodu. Z důvodu dosažení nejlepších pracovních výsledků zkontrolujte následující přesnost nastavení a podle potřeby proveďte úpravu.

Laserový paprsek

Zaměření laserového paprsku je nastaveno již z výroby a toto nastavení nelze uživatelsky měnit.

Nastavení úhlu pokosového řezu

Měřítka posuvné pokosové pily pro kombinované řezy je snadno čitelné a zobrazuje nastavené úhly od 0° do 47° vlevo a vpravo. Nejběžněji používané úhly řezu jsou opatřeny pevnými dorazy, což umožňuje rychlé nastavení do požadované polohy. Nejrychlejší a nejpřesnější nastavení provedete podle níže uvedených pokynů.

Svorka pro pokosové řezy (obr. B)

Svorka pro pokosové řezy (9) umožňuje nastavení pily na určité úhly jiných hodnot, než jsou přednastavené úhly v poloze 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 47°, které lze nastavit pomocí aretační páky pokosových řezů (11).

Nastavení dorazů šikmých řezů pro polohy 90° a 45° (obr. C - F)

- ◆ Povolte zajišťovací rukojeť šikmých řezů (30) a přesuňte hlavu pily zcela doprava. Utáhněte zajišťovací rukojeť šikmých řezů.
- ◆ Pro nastavení polohy 90° přiložte na stůl k pilovému kotouči úhelník (obr. D).
- ◆ Musíte-li provést nastavení, povolte pojistnou matici (41) a pomocí klíče nastavte šroub (40) tak, aby byl pilový kotouč vzhledem ke stolu v poloze 90°.
- ◆ Utáhněte pojistnou matici (41).
- ◆ Otáčením šroubu (38) srovnajte ukazatel šikmých řezů (39) s polohou 0°.

Při nastavení dorazu do polohy pro 45° se ujistěte, zda je výškově posuvné levé vodičko (22) nastaveno tak, aby bylo umožněno přesunutí hlavy pily do polohy 45° (obr. E).

- ◆ Uvolněte svorku výškově posuvného vodička (20) a odsuňte toto posuvné vodičko (22) od pilového kotouče.
- ◆ Utáhněte svorku výškově posuvného vodička (20).
- ◆ Vytáhněte kolík pro šikmé řezy v poloze 33,9° (23) a zopakujte stejný postup pro polohu 90°, ale přesuňte hlavu pily doleva a použijte pojistnou matici (43) a seřizovací šroub (42).

Nastavení vodička (obr. G - H)

- ◆ Spustěte hlavu pily a stiskněte zajišťovací čep (46). Ujistěte se, zda je stůl nastaven na úhel pokosu 0°.
- ◆ Přiložte k levému vodičku (21) a k pilovému kotouči (34) kombinovaný úhelník (obr. G).
- ◆ Nedotýká-li se pilový kotouč nedotýká úhelníku po celé délce, povolte tři šrouby (44) (obr. H) a proveďte nastavení vodička.
- ◆ Přitáhněte všechny tři šrouby (44).

Upevnění pily na pracovní stůl (obr. I)

Poznámka: Důrazně doporučujeme, abyste z důvodu na dosažení maximální stability uchytili tuto pilu pevně k pra-

covnímu stolu. Kdykoli je to možné, ujistěte se, zda je pila upevněna k pracovnímu stolu.

- ◆ Na pracovním stole si vyměřte a vyznačte čtyři otvory pro šrouby.
- ◆ K vyvrtání otvorů do pracovního stolu použijte vrták Ø 10 mm.
- ◆ Připevněte pokosovou pilu pomocí šroubů, podložek a matic k pracovnímu stolu.

Poznámka: Tyto upevňovací prvky nejsou s nářadím dodávány.

Použití

- ◆ Udržujte ruce ve vzdálenosti minimálně 150 mm od pilového kotouče.
- ◆ Při řezání přitlačujte obrobek pevně k pracovnímu stolu a k vodítku. Udržujte ruce v předepsané poloze, dokud nedojde k uvolnění spínače pily a k úplnému zastavení pilového kotouče.
- ◆ Před vlastním provedením řezu (aniž by byla pila zapnutá) vždy zkontrolujte dráhu pilového kotouče.
- ◆ Při práci nepřekřičujte ruce.
- ◆ Stůjte pevně oběma nohama na podlaze a udržujte rovnováhu.
- ◆ Při pohybu ramena pily směrem doprava nebo doleva kopírujte tělem pohyby pily a stůjte mírně po straně pily.
- ◆ Při řezání podle vyznačené čáry sledujte tuto čáru na obrobku v otvorech krytu.

Varování! Při řezání dřeva k pile vždy připojte zařízení pro odsávání prachu. Pila je vybavena vakem na prach a piliny. Přitlačte k sobě kovové příchytky na vstupním otvoru vaku na prach a potom tento vak nasaďte na výstup pro odvod prachu (25). Po uvolnění příchytkek dojde k pevnému uchycení vaku na prach k výstupnímu otvoru.

Varování! Před zahájením každé práce zkontrolujte, zda je obrobek ve své poloze pevně uchycen. Minimální rozměry obrobku, který může být použit, jsou 150 × 50 × 3 mm (D × Š × V). Pokud není obrobek řádně upevněn, hrozí vážné poranění obsluhy.

Základní obsluha pokosové pily při posuvném řezu (obr. A, H a R)

- ◆ Pro řádné upevnění obrobku vždy použijte upínací svorky (53). Pro svorky jsou určeny dva otvory (45 - obr. H) a (16 - obr. A) (53 obr. R). Před utažením svorky k obrobku se ujistěte, zda je svorka (53) řádně zatlačena do upevňovacího otvoru.

Varování! Před zahájením každé práce zkontrolujte, zda je obrobek ve své poloze pevně uchycen. Pokud není obrobek řádně upevněn, hrozí vážné poranění obsluhy.

- ◆ Obrobek vždy opřete o vodítko. Obrobky, které jsou vypouklé nebo deformované, by neměly být na této pile řezány, protože nemohou být přidrženy na plocho proti stolu nebo vodítku.

Posuvný řez (obr. I a J)

Varování! Během řezu nikdy nepřitahujte sestavu hlavy pily a pilový kotouč směrem k sobě. Pilový kotouč může po vrchní části obrobku vyjet vzhůru a může tak způsobit zpětný ráz sestavy rotujícího kotouče a hlavy pily. Nikdy nespouštějte rotující pilový kotouč dolů před posunutím hlavy pily k přední části pily.

- ◆ Pomocí zajišťovací rukojeti (48) odblokujte posuvnou sestavu (29) a umožněte tak volný pohyb sestavy hlavy pily (obr. J).
- ◆ Přesuňte hlavu pily podle příslušných postupů do polohy pro požadovaný úhel pokosového a šikmého řezu.
- ◆ Uchopte hlavní ovládací rukojeť (2) a přitáhněte posuvnou sestavu (29) dopředu tak, aby se střed pilového kotouče nacházel nad přední částí obrobku.
- ◆ Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a stlačením páčky uvolnění ramena pily (36) spusťte hlavu pily dolů.
- ◆ Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a vedte řez přes přední hranu obrobku.
- ◆ Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
- ◆ Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

Odřezávání

- ◆ Přesuňte hlavu pily co nejvíce do zadní polohy a pomocí zajišťovací rukojeti (48) zajistěte posuvnou sestavu (29).
- ◆ Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a stlačením páky uvolnění ramena pily (36) spusťte hlavu pily dolů.
- ◆ Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a vedte řez přes obrobek.
- ◆ Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
- ◆ Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

Pokosový řez

- ◆ Přepněte spínač laseru (1) do polohy zapnuto.
- ◆ Uvolněte aretační páku pokosových řezů (11) a sklopte stůl pily v požadovaném úhlu. Předvolené zarážky jsou pro polohy 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°. Utáhněte aretační páku pokosových řezů (11).
- ◆ Pro nastavení jiné hodnoty úhlu použijte svorku pro pokosové řezy (9) (obr. B).
- ◆ Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a stlačením páky uvolnění ramena pily (36) spusťte hlavu pily dolů.
- ◆ Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a vedte řez přes obrobek.
- ◆ Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.

- ◆ Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

Obsluha výškově posuvného vodítka pro nastavení všech šikmých řezů a kombinovaných pokosových řezů

- ◆ Pohyblivá část vodítka na levé straně může být nastavena tak, aby poskytovala maximální podporu obrobku v blízkosti pilového kotouče a aby současně umožňovala provádění šikmých řezů v úhlu 47° vlevo. Velikost posuvu je v obou směrech omezena dorazy.

Nastavení vodítka (obr. E)

- ◆ Uvolněte svorku výškově posuvného vodítka (20) a přešuněte výškově posuvné vodítko doleva.
- ◆ Proveďte zkoušku s vypnutou pilou a zkontrolujte vůli.
- ◆ Nastavte vodítko tak, aby bylo co nejbližší k pilovému kotouči, což zaručí maximální podporu obrobku, aniž by docházelo k problémům při pohybu ramena pily směrem nahoru nebo dolů.
- ◆ Dotáhněte svorku výškově posuvného vodítka (20) tak, aby bylo vodítko ve své poloze zajištěno.

Varování! Vodicí drážka může být zanesena nečistotami. Pro čištění vodicí drážky používejte vhodný přípravek nebo proud nízkotlakého vzduchu.

Šikmé řezy

- ◆ Před nastavením úhlu šikmého řezu se ujistěte, zda je výškově posuvné vodítko správně orientováno.

Poznámka: Tato pila je vybavena speciálním dorazem pro šikmé řezy v poloze 33,9 (23) pro speciální řezy tvarovaných lišt.

- ◆ Uvolněte zajišťovací rukojeť šikmých řezů (30) (obr. F) a přešuněte hlavu pily do požadované polohy. Dotáhněte zajišťovací rukojeť šikmých řezů (30).
- ◆ Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto a jakmile pila dosáhne maximálních otáček, stiskněte páčku uvolnění ramena pily (36). Stlačujte pomalu dolů ovládací rukojeť (2) a provádějte řez přes obrobek.
- ◆ Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a vedte řez přes přední hranu obrobku.
- ◆ Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
- ◆ Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
- ◆ Při provádění šikmých řezů se ujistěte, zda je rameno pily pevně zajištěno.

Kombinovaný řez

- ◆ Před nastavením úhlu šikmého řezu u kombinovaných řezů se ujistěte, zda je výškově posuvné vodítko správně orientováno.

Kombinovaný řez sestává z kombinace pokosového řezu a šikmého řezu.

- ◆ Přepněte spínač laseru (1) do polohy zapnuto.
- ◆ Při provádění tohoto řezu se řiďte výše uvedenými pokyny.
- ◆ Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a vedte řez přes přední hranu obrobku.
- ◆ Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
- ◆ Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

Základní řezy lišt

Základní řezy lišt lze provádět svisle k vodítku nebo na plochu k rovině stolu.

- ◆ Podrobnosti naleznete v následující tabulce:

Nastavení		Svislá poloha (zadní část lišty je ořezána o vodítko)		Vodorovná poloha (zadní část lišty je položena na stole)	
Úhel šikmého řezu		0°		45°	
Poloha lišty		Levá strana	Pravá strana	Levá strana	Pravá strana
Vnitřní roh	Úhel pokosového řezu	Vlevo v poloze 45°	Vpravo v poloze 45°	0°	0°
	Poloha lišty	Spodní část na stole	Spodní část na stole	Horní část o vodítko	Spodní část o vodítko
	Zapravená strana	Držte levou část	Držte pravou část	Držte levou část	Držte levou část

Nastavení		Svislá poloha (zadní část lišty je ořezána o vodítko)		Vodorovná poloha (zadní část lišty je položena na stole)	
Úhel šikmého řezu		0°		45°	
Vnější roh	Úhel pokosového řezu	Vlevo v poloze 45°	Vpravo v poloze 45°	0°	0°
	Poloha lišty	Spodní část na stole	Spodní část na stole	Horní část o vodítko	Spodní část o vodítko
	Zapravená strana	Držte levou část	Držte pravou část	Držte pravou část	Držte pravou část

Řezy stropních lišt (obr. L)

S touto pokosovou pilou mohou být prováděny řezy stropních lišt pouze na plochu k rovině stolu.

- ◆ Tato pokosová pila je vybavena speciálními zarážkami pokosu v polohách 31,6° vlevo a vpravo a dorazem pro šikmé řezy v poloze 33,9° pro speciální řezy stropních lišt, například 52° mezi zadní částí lišty a horním plochým povrchem, který bude přiložen k stropu; 38° mezi zadní částí lišty a spodním plochým povrchem, který bude přiložen ke stěně.
- ◆ Podrobnosti k tomuto typu řezů naleznete v následující tabulce:

Nastavení		Levá strana	Pravá strana
Vnitřní roh	Úhel pokosového řezu	Vpravo v poloze 31,6°	Vlevo v poloze 31,6°
	Úhel šikmého řezu	33,9°	33,9°
	Poloha lišty	Horní část o vodítko	Spodní část o vodítko
	Zapravená strana	Držte levou část	Držte levou část
Vnější roh	Úhel pokosového řezu	Vpravo v poloze 31,6°	Vlevo v poloze 31,6°
	Úhel šikmého řezu	33,9°	33,9°
	Poloha lišty	Spodní část o vodítko	Horní část o vodítko
	Zapravená strana	Držte pravou část	Držte pravou část

Poznámka: Tyto speciální zarážky nelze použít u řezů stropních lišt v poloze 45°.

Poznámka: Jelikož většina místností nemá úhly stěn přesně 90°, je třeba provést mírné doladění. Vždy si proveďte pro ověření správného úhlu testovací řez.

Nastavení hloubky řezu (obr. M)

Hloubku řezu lze přednastavit pro rovné a opakované mělké řezy.

- ◆ Spouštějte hlavu pily dolů, dokud nebude ozubení pilového kotouče v požadované hloubce řezu.
- ◆ Držte horní rameno držte v této poloze a otáčejte rukojetí dorazu (47), dokud se nedotkne dorazové desky (49).
- ◆ Posunem hlavy pily až do dorazových poloh při pohybu vpřed a vzad podél vodícího ramena zkontrolujte hloubku pilového kotouče.

Přenášení pily (obr. N)

- ◆ Uvolněte aretační páku pokosových řezů (11) (obr. B) a sklopte stůl zcela vpravo. Zajistěte stůl zajistěte v poloze pokosového úhlu 45°.
- ◆ Přesuňte hlavu pily směrem k přední části pily a zajistěte posuvnou sestavu pomocí zajišťovací rukojeti (48) (obr. J).
- ◆ Spusťte hlavu pily a stiskněte zajišťovací kolík (46) (obr. H).
- ◆ Přenášejte pokosovou pilu uchopením za přední a zadní rukojeti určené k přenášení (24, 27).

Varování! Nikdy nepřenášejte pilu za ochranný kryt.

Pilové kotouče a typ ozubení

Materiál		Typ ozubení	
		600 - 100T	24 - 100T
		TCG	ATB
Dřevo	Řezivo	•	•
	Překližka	•	•
	Tvrdé dřevo	•	•
	Dřevotřískica	•	•
Plast	PVC	•	
	ABS	•	
	Plexisklo	•	
	PC	•	
Barevné kovy	PS	•	
	Hliník	•	
	Měď	•	

Vaše pokosová pila je dodávána s pilovým kotoučem s negativním sklonem ozubení. Při výměně vašeho pilového kotouče je doporučeno používat kotouče s negativním sklonem ozubení.

- ◆ **Typ TCG** - Pro řezání hliníkových plechů, lisovaných trubek a dalších barevných kovů, jako jsou měď a mosaz.
- ◆ **Typ ATB** - Pro základní řezání a zkracování dřeva, překližky a lisované lepenky, dřevovláknitých desek a dřevotřísek, kde je požadován čistě zapravený řez.

Při řezání neželezných kovů vždy používejte svorky pro upnutí materiálu.

Varování! Nepoužívejte žádné pilové kotouče, které vyžadují použití distanční vložky nebo kroužku. Používejte pouze pilové kotouče specifikované v tomto návodu.

Výměna pilových kotoučů (obr. O - Q)

Varování! Abyste se vyvarovali nebezpečí náhodného spuštění pily, vždy před výměnou kotouče odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky. Používejte správně nabroušené pilové kotouče. Nepřekračujte maximální otáčky a dodržujte typ ozubení vyznačený na kotouči. Používejte pouze pilové kotouče doporučené společností Stanley Fat Max. Výměnu pilového kotouče (34) provedete následovně:

- ◆ Stiskněte páčku uvolnění ramena pily (36) a otočte pohyblivý spodní kryt proti směru pohybu hodinových ručiček a uvolněte pilový kotouč. Jednou rukou přidržte ochranný kryt na místě (obr. O).
- ◆ Pomocí šroubováku uvolněte, ale neodstraňujte šroub (50). Šroub zcela nevytahujte, protože by došlo k problémům s jeho opětovnou montáží.
- ◆ Pomocí šroubováku povolte, ale nevytahujte šroub (51) tak, aby došlo k pohybu kovového krytu. Šroub zcela nevytahujte, protože by došlo k problémům s jeho opětovnou montáží.
- ◆ Otočte horní kovový kryt proti směru pohybu hodinových ručiček (obr. P). Tak získáte přístup k šroubu vřetená (52), který upevňuje pilový kotouč (34) k pokosové pile.

- ◆ Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (35) nacházející se na krytu motoru, aby došlo k zablokování pilového kotouče (34) a aby nedocházelo k jeho pohybu.
- ◆ Pomocí dodaného klíče otáčejte šroubem vřetena (52) ve směru pohybu hodinových ručiček a sejměte šroub a pilový kotouč (34).
- ◆ Nasaďte nový pilový kotouč a ujistěte se, zda jeho zuby směřují dolů a zda směr otáčení vyznačený na pilovém kotouči odpovídá směru, který je vyznačen na krytu pily (ve směru pohybu hodinových ručiček) (obr. P).
- ◆ Rukou zašroubujte šroub vřetena (52) (otáčejte s ním proti směru pohybu hodinových ručiček).
- ◆ Stiskněte a držte zajišťovací tlačítko vřetena (35) a pomocí klíče na pilový kotouč utáhněte šroub vřetena (52) tak, aby byl pilový kotouč řádně upevněn.
- ◆ Vraťte horní kovový kryt (26) do původní polohy a utáhněte dva šrouby (50 a 51).
- ◆ Umožněte návrat pohyblivého spodního ochranného krytu (5) do výchozí polohy, aby zakrýval pilový kotouč.

Varování! Nikdy nestiskněte tlačítko zajištění vřetena, je-li pilový kotouč v pohybu. Ujistěte se, zda je po namontování pilového kotouče konzola krytu ve spodní poloze a zda je pevně dotažen šroub konzoly krytu.

Varování! Konzola krytu musí být před spuštěním pily vrácena do původní polohy a šroub konzoly krytu musí být dotažen. Nedodržení výše uvedeného pokynu může mít za následek kontakt krytu s otáčejícím se kotoučem, což může způsobit poškození pily a vážné zranění obsluhy.

Príslušenství

Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství Stanley Fat Max jsou navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může poskytnout.

Údržba

Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

- ◆ Pomocí čistého a suchého štětce pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí.
- ◆ Pro čištění nářadí použijte mýdlový roztok a navlhčený hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do tohoto nářadí dostala jakákoli kapalina a nikdy neponořujte žádnou část tohoto nářadí do kapaliny.

Varování! Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je jeho napájecí kabel odpojen od zásuvky.

Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- ◆ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
- ◆ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
- ◆ Modrý vodič připojte k nulové svorce.

Varování! K uzemňovací svorce nesmí být připojen žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.

Ochrana životního prostředí



Tříděte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.

Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

FME720 (Typ 1)		
Napájecí napětí	V	230
Příkon	W	2 000
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	4 800
Průměr pilového kotouče	mm	255
Průměr upínacího otvoru	mm	30
Tloušťka pilového kotouče	mm	1,8
Max. kapacita příčného řezu 90°	mm	305
Max. kapacita pokosového řezu 45°	mm	203
Max. hloubka řezu 90°	mm	92
Max. hloubka šikmého příčného řezu	mm	41
Pokosový řez (maximální polohy)	levý	47°
	pravý	47°
Šikmý řez (maximální polohy)	levý	47°
	pravý	0°
Hmotnost	kg	22

Provozní parametry řezání	
Max. příčný řez × hloubka řezu	92 × 305 mm
Max. šikmý řez 47°	41 × 305 mm
Max. pokos 47°	92 × 203 mm
Max. kapacita při kombinovaném řezu 47° × 47°	41 × 203 mm

L_{pa} (akustický tlak) 95 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
L_{WA} (akustický výkon) 108 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 61029: Hodnota vibrací (a_w) 2,78 m/s ² , odchylka (K) 1,5 m/s ²

ES Prohlášení o shodě SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ



FME720

Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popísané v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Stanley Europe na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Viceprezident mezinárodního
oddělení pro techniku
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
7. 2. 2014

Záruka

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ JEDNOHO ROKU

Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku Stanley Fat Max k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost Stanley Europe zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého výrobku, za následujících podmínek:

- ◆ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebenosti.
- ◆ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ◆ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ◆ Výrobek Stanley Fat Max Byl byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.stanley.eu/3.

ČESKY

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Klášteřského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

STANLEY®

FME720

TYP.
1

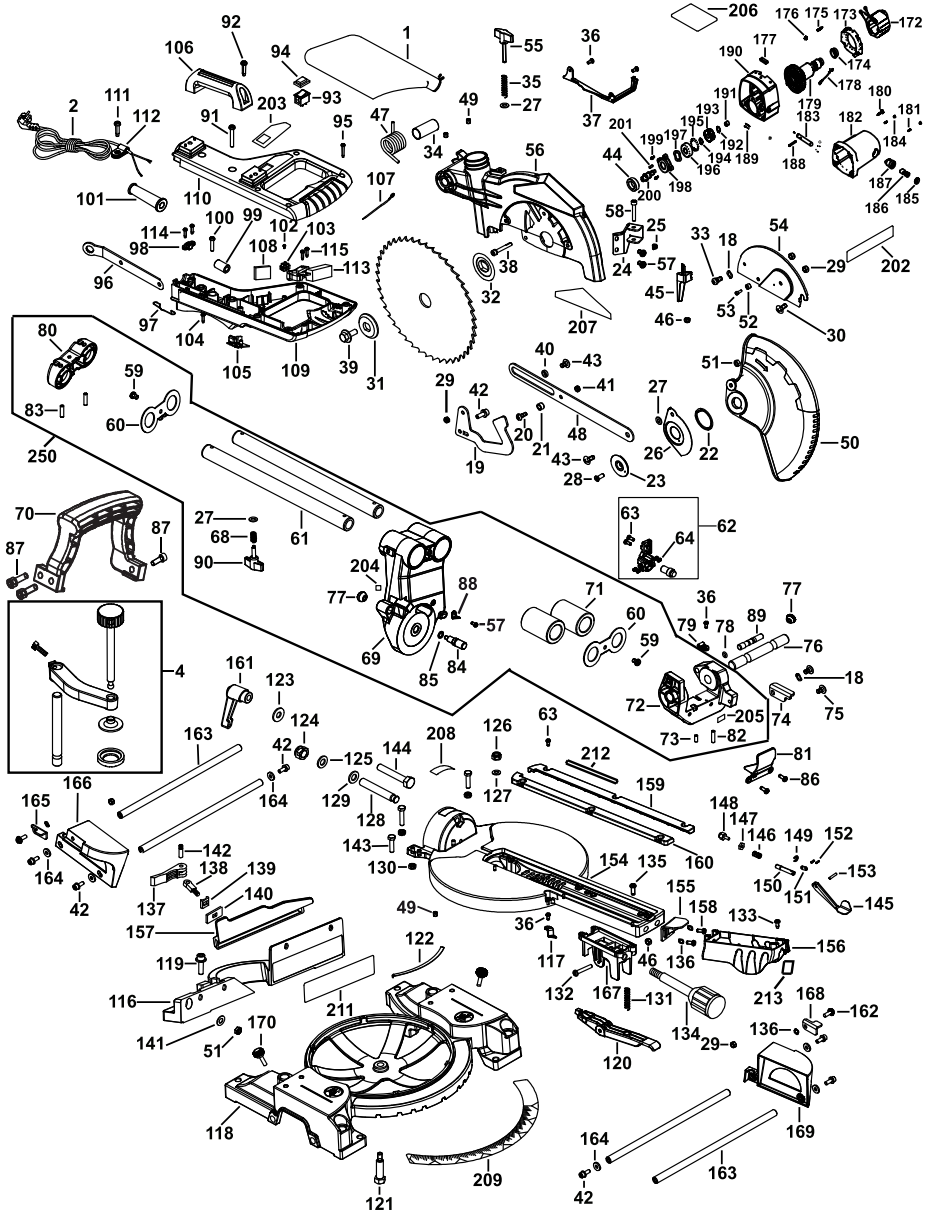

E17081

www.2helpU.com

05 - 02 - 2014

©



CZ

ZÁRUČNÍ LIST

SK

ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY
®
FatMax
®

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBEK JE:

- 24 mesiaců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
 12 mesiaců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
 Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

