

STANLEY®

FATMAX®




511120 - 58 SK

Preložené z pôvodného návodu


www.stanleytools.eu

SFMCS551


Obr. D

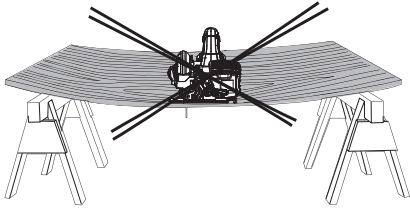


Obr. E

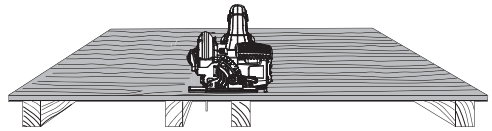


Obr. F

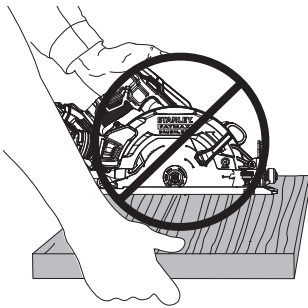


Obr. G

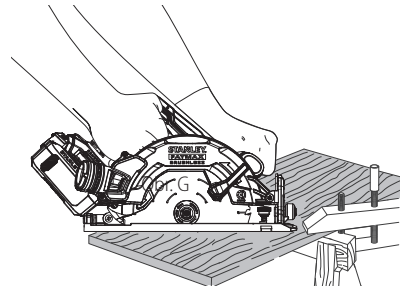


Obr. H

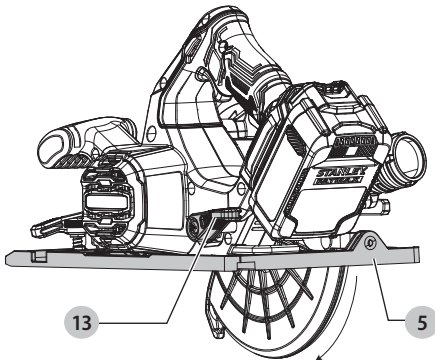


Obr. I

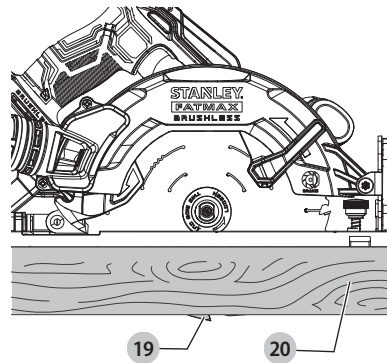


Obr. J

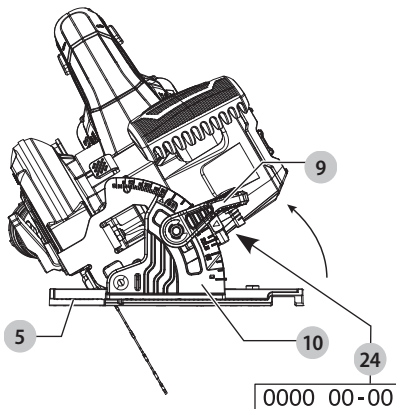


Obr. K

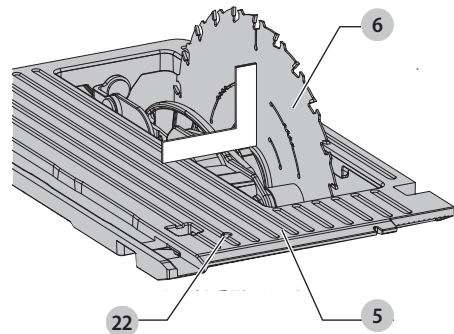


Obr. L

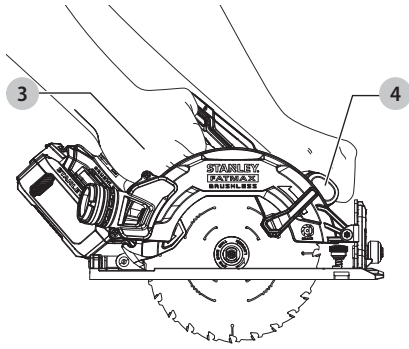


Obr. M

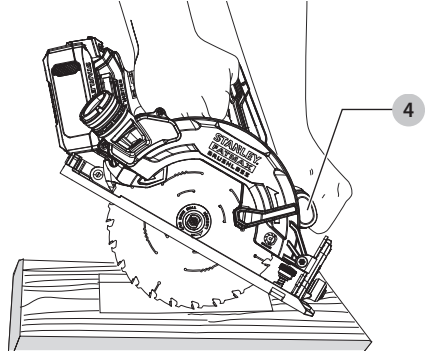


Obr. N

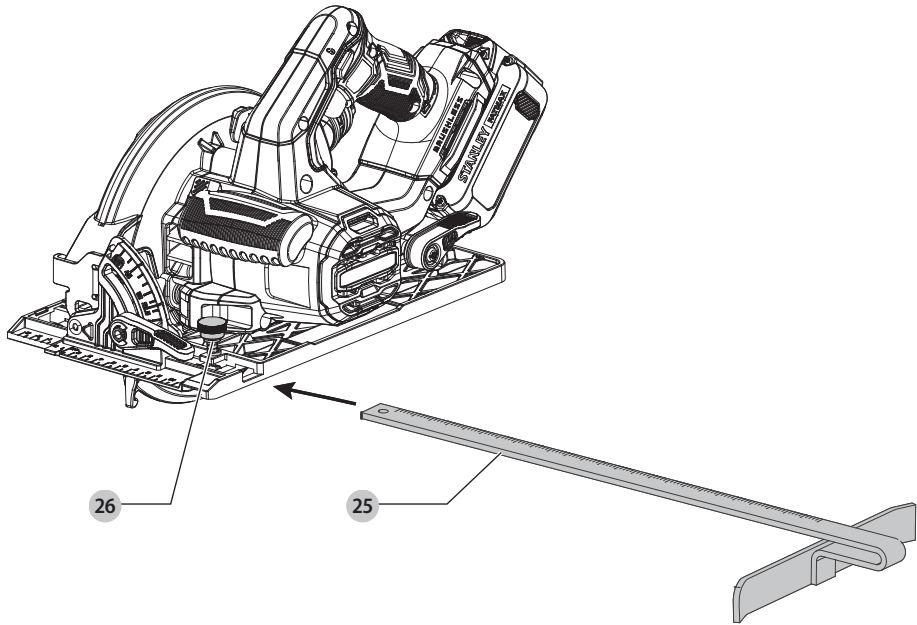



Obr. O

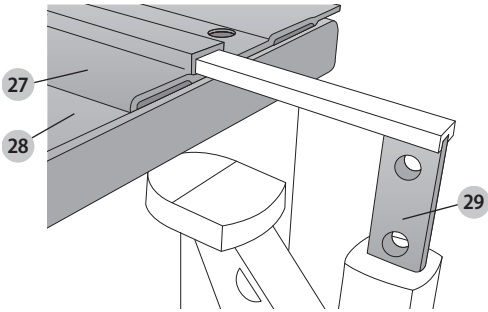


Obr. P

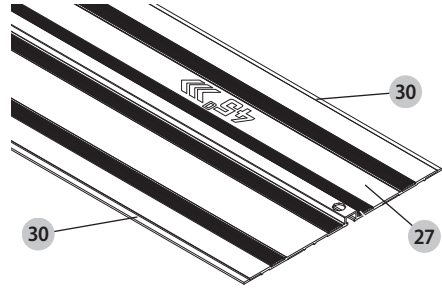


Obr. Q

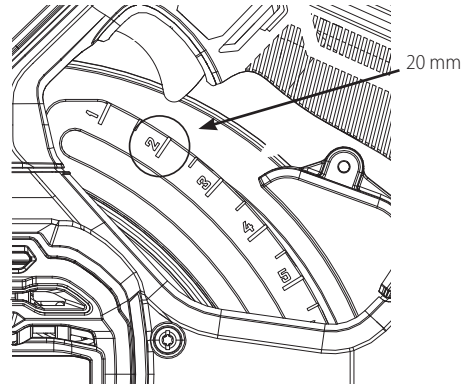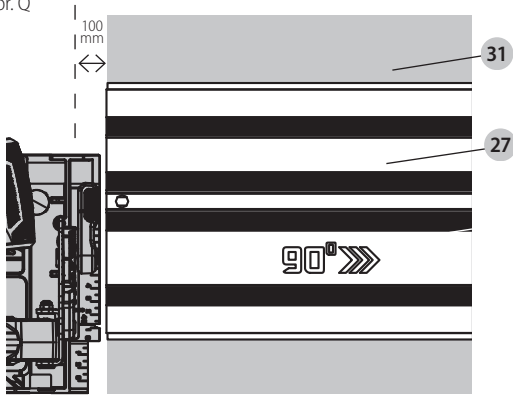


Obr. R

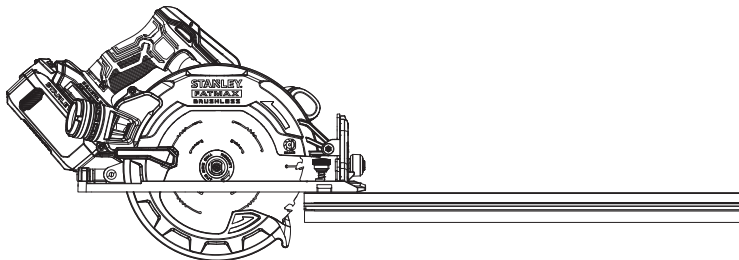


Obr. S

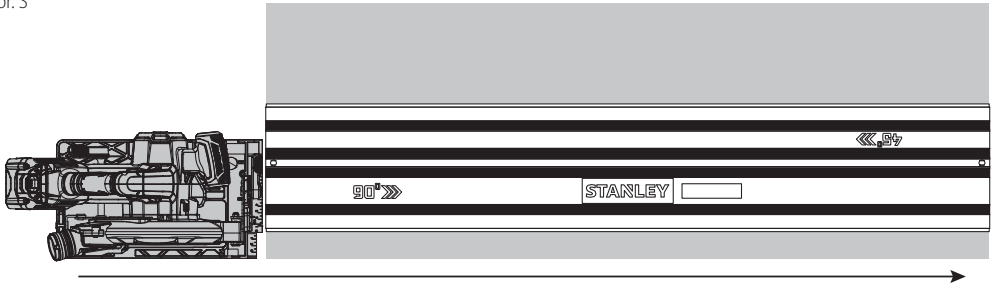


Obr. T

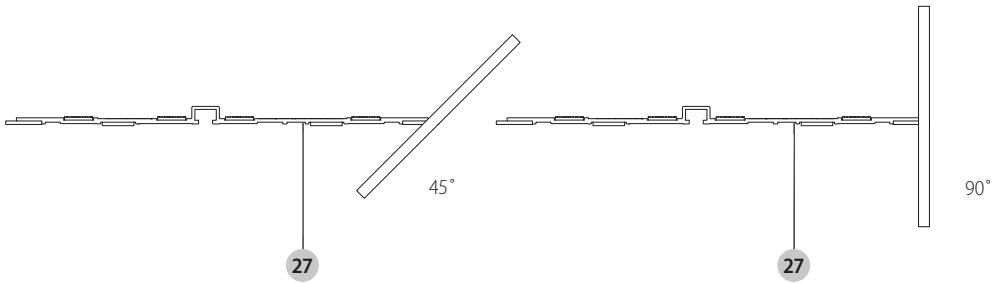


Obr. U1

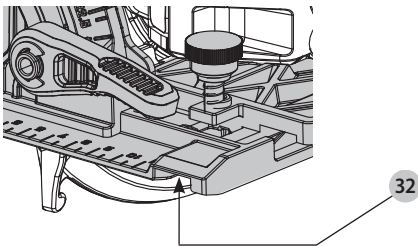


Obr. U2

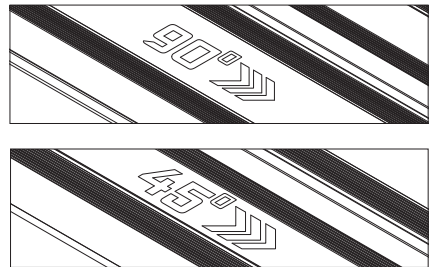

Obr. U3

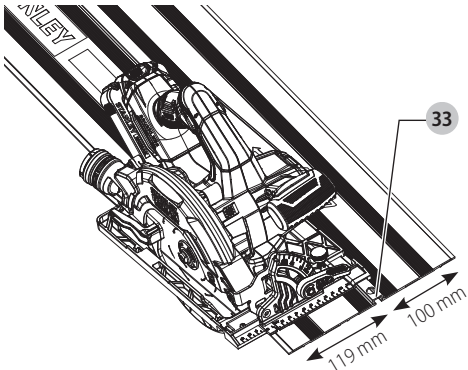

Obr. U4

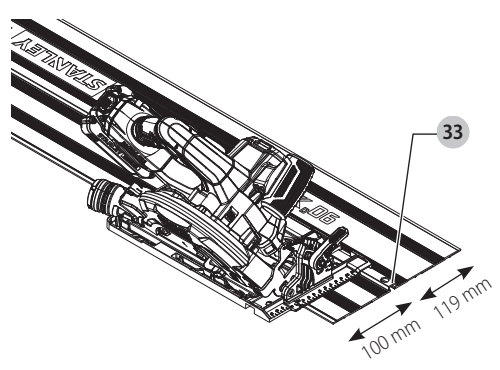

KOTUČOVÁ PÍLA 190 MM 18 V S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM SFMCS551



VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, vyobrazenia a špecifikácie v tomto návode, vrátane častí týkajúcich sa akumulátora a nabíjačky nachádzajúcich sa v originálnom návode k náradíu alebo v samostatnom návode



k akumulátorom a nabíjačkám. Návody je možné si starat' kontaktovaním zákazníckeho servisu (pozrite zadnú stranu tohto návodu).

Technické údaje

		SFMCS551
Napätie	V _{DC}	18
Typ		1
Typ akumulátora		Li-Ion
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	5000
Priemer pilového kotúča	mm	190
Maximálna hĺbka rezu	mm	65
Maximálna hĺbka rezu pri šikmom reze 45°	mm	50
Priemer upínacieho otvoru	mm	30
Šírka pilového kotúča	mm	1,8
Nastavenie uhla šikmého rezu		0°–45°
Hmotnosť (bez akumulátora)	kg	3,4

Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a/alebo vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN62841-2-5:

L _{PA} (hladina akustického tlaku)	dB	95
L _{WA} (hladina akustického výkonu)	dB	103
K (odchýlka uvedenej úrovne hluku)	dB	3

Hodnota vibrácií a_{h,W} =

m/s² < 2,5

Odchýlka K =

m/s² 1,5

Hodnoty vibrácií a hluku uvedené v tomto dokumente sa merali podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN62841 a môžu sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Tieto hodnoty sa môžu použiť na predbežný odhad hluku a vibrácií pôsobiacich na obsluhu.

VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií a úrovne hluku sa vzťahujú na štandardné použitie náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií a úrovne hluku môžu byť odlišné. Tak sa môže počas celkového pracovného času značne predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na obsluhu.

Odhad miery vibrácií a/alebo úrovne hluku pôsobiace na obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté alebo keď je v chode, ale nevykonáva žiadnu prácu. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť.

Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom vibrácií a emisiami hluku, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržiavanie rúk v teple (platí pre vibrácie), organizácia spôsobov práce.

Vyhlasenie o zhode – EC

Smernica pre strojové zariadenia



Kotúčová píla s bezuhlíkovým motorom SFMCS551 TYP 1

My, nižšie uvedený výrobca, vyhlasujeme, že tieto výrobky opisované v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:

2006/42/EC, EN62841-1:2015 +A11:2022; EN62841-2-5:2014.

Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za správnosť technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v mene výrobcu.

Markus Rompel
Viceprezident technického oddelenia Europe
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Richard-Klinger-Strasse 11,
65510 Idstein, Germany
7. 1. 2025



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Definícia: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.

NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabrání, **povedie k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.**

VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabrání, **môže viesť k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.**

UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabrání, **môže viesť k spôsobeniu ľahkého alebo stredne vážneho zranenia.**

POZNÁMKA: Označuje postup **nesúvisiaci so spôsobením zranenia**, ktorý, ak sa mu nezabrání, **môže viesť k poškodeniu zariadenia.**

▲ Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom.

▲ Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA PRÁCU S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM

VAROVANIE: Naštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a špecifikácie uvedené pre toto elektrické náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených

pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

1) Bezpečnosť v pracovnom priestore

a) **Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený.**

Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.

b) **Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prasných látok.** V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.

c) **Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2) Elektrická bezpečnosť

a) **Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.** Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko spôsobenia úrazu elektrickým prúdom.

b) **Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.

c) **Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyší sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

d) **S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s masťnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.** Poškodený alebo zauzlený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

e) **Pri práci s náradím vonku používajte predĺžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

f) **Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom obvode použitý prúdový chránič (RCD).** Použitie prúdového chrániča RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

a) **Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.

b) **Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a ochrana sluchu, používané v príslušných podmienkach znižujú riziko poranenia osôb.

c) **Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je**

spínač v polohe „vypnuté“. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripojenie náradia k napájacemu zdroju, ak je spínač náradia v polohe „zapnuté“, môže spôsobiť úraz.

d) **Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.

e) **Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržiavajte vhodnú postoj a rovnováhu.** Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.

f) **Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy a odev nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.

g) **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho správne pripojenie a správnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo súvisiace s prachom.

h) **Neodvoľte, aby istota získaná častým používaním náradia viedla k zníženiu vašej pozornosti a ignorovaniu zásad bezpečnej práce s náradím.** Bezstarostnosť môže spôsobiť vážne zranenie v zlomku sekundy.

4) Použitie elektrického náradia a jeho údržba

a) **Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia.** Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.

b) **Ak nie je možné zapnúť a vypnúť spínač elektrického náradia, nepracujte s týmto náradím.** Každé elektrické náradie s nefunkčným spínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.

c) **Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo, ak je to možné, z náradia vyberte akumulátor.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.

d) **Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto návodom.** Elektrické náradie je v rukách nekválikovanej obsluhy nebezpečné.

e) **Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť.** Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.

f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepelami sú menej náchylné na zaseknutie a lepšie sa s nimi pracuje.

g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu, ktorú budete vykonávať.** Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.

h) **Udržiavajte rukoväti a všetky úchopové povrchy čisté a suché a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivami.** Klzké rukoväti a povrchy na uchopenie neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.

5) Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba

- a) **Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.** Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
- b) **Používajte výhradne akumulátory odporúčané výrobcom náradia.** Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
- c) **Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.** Skrat oboch svoriek kontaktov akumulátora môže spôsobiť popálenie alebo požiar.
- d) **V nevhodných podmienkach môže z akumulátora uniknúť kvapalina.** Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. **Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Ak vnikne kvapalina do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popálenie.
- e) **Nepoužívajte akumulátor alebo náradie, ktoré je poškodené alebo upravené.** Poškodené alebo upravené akumulátory môžu vykazovať nepredvídateľné stavy, ktoré môžu viesť k požiaru, výbuchu alebo zraneniu.
- f) **Nevystavujte akumulátor alebo náradie ohňu alebo pôsobeniu vysokých teplôt.** Pôsobenie ohňa alebo teplôt presahujúcich 130 °C môže spôsobiť explóziu.
- g) **Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte akumulátor alebo náradie mimo rozsahu teplôt, ktoré sú uvedené v tomto návode.** Nesprávne nabíjanie alebo teploty mimo stanoveného rozsahu môžu poškodiť akumulátor a môžu zvýšiť riziko požiaru.

6) Servis

- a) **Zverte opravu vášho elektrického náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely.** Tým zaistíte bezpečnosť prevádzky elektrického náradia.
- b) **Poškodené akumulátory nikdy neopravujte.** Servis akumulátorov sa môže vykonávať iba u výrobcu alebo v autorizovaných servisoch.

Bezpečnostné pokyny pre všetky píly

Postupy pre rezanie

- a) **▲ NEBEZPEČENSTVO: Nevkladajte ruky do priestoru rezu a nepribližujte ich ku kotúčom.** Druhú ruku položte na prídavnú rukoväť alebo na kryt motora. Ak sa kotúčová píla drží oboma rukami, nemôže dôjsť k ich porezaniu pilovým kotúčom.
- b) **Nesiahajte pod obrobok.** Ochranný kryt Vás nemôže chrániť pred pilovým kotúčom pod obrobkom.
- c) **Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku.** Pri vykonávaní rezu nesmie byť pod obrobkom vidieť celú výšku ozubenia pilového kotúča.
- d) **Nikdy nedržte obrobok v ruke a nekladte si ho cez nohu.** Upnite si obrobok do stabilného zveráka. Správne upnutie a podoprenie obrobku je veľmi dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia obsluhy, zablokovania kotúča alebo stratu ovládateľnosti.
- e) **Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované časti.** Kontakt so „živým“

vodičom spôsobí, že neizolované kovové časti elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže obsluhu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- f) **Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy používajte pravítko alebo priame hranové vodiadlo.** Týmto spôsobom zvýšite presnosť rezu a znížite riziko zablokovania pilového kotúča.
- g) **Vždy používajte pilové kotúče správnej veľkosti a tvaru upínacieho otvoru (kruhový alebo hranatý).** Pilové kotúče s otvormi, ktoré ne zodpovedajú montážnej príchytky na píle, sa budú otáčať excentricky, čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
- h) **Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky a skrutky pilových kotúčov.** Podložky a upínacie skrutky boli skonštruované priamo pre Vašu kotúčovú pílu, čo zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť jej prevádzky.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY PÍLY

Príčný spätného rázu a príslušné varovania

- **Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie, odskočenie alebo vychýlenie pilového kotúča, ktoré spôsobí neočakávané vyskočenie kotúčovej píly z obrobku smerom k obsluhu.**
- **Ak dôjde k zovretiu kotúča alebo k jeho zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne a reakcia motora vymrští kotúčovú pílu rýchlo späť, smerom k obsluhu.**
- **Ak dôjde ku skrúteniu kotúča alebo k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti kotúča sa môžu zaryť do horného povrchu dreva, čo spôsobí vyhadenie kotúča zo zárezu a vyskočenie kotúčovej píly smerom k obsluhu.**

Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly alebo nesprávnych pracovných postupov alebo prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie uvedené pokyny.

- a) **Držte pílu pevne oboma rukami a majte ruky v takej polohe, aby ste boli stále pripravení kompenzovať sily spätného rázu. Postavte sa na jednu alebo druhú stranu pilového kotúča, nikdy nestojte v osi pilového kotúča.** Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie píly smerom dozadu, ale ak budete dodržiavať uvedené pokyny, obsluha môže sily spätného rázu eliminovať.
- b) **Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zablokovaniu pilového kotúča alebo k prerušeniu rezu, uvoľnite hlavný vypínač a držte pílu bez pohybu v materiáli, kým nedôjde k úplnému zastaveniu pilového kotúča. Kým je pilový kotúč v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu z obrobku alebo ju ťahať späť, pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu.** Preskúmajte príčiny blokovania pilového kotúča a vykonajte opatrenia, aby boli tieto príčiny odstránené.
- c) **Ak začínate znovu rez v obrobku, zarovnajte pilový kotúč v záreze a skontrolujte, či sa zuby pilového kotúča nedotýkajú materiálu obrobku.** Ak dôjde po zapnutí píly k zaseknutiu zubov pilového kotúča, môže dôjsť k pohybu píly smerom nahor alebo k spätnému rázu.
- d) **Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby bolo minimalizované riziko zovretia pilového kotúča a riziko spätného rázu. Veľké panely majú tendenciu sa prehýbať pôsobením vlastnej hmotnosti.** Podpery musia byť umiestnené pod panelom na oboch stranách v blízkosti čiar rezu a v blízkosti okrajov panelu.
- e) **Nepoužívajte tupé alebo poškodené kotúče.** Neostre alebo nesprávne upnuté pilové kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje nadmerné trenie, zasekavanie kotúča a spätné rázy.
- f) **Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých rezov musia byť pred začatím rezu riadne utiahnuté a zaistené.** Ak dôjde pri

rezaní k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu pilového kotúča alebo k spätnému rázu.

g) **Ak vykonávate zárezy a prierezy do stien alebo do iných materiálov, za ktoré nevidíte, buďte veľmi opatrní.**

Vyčnievajúci kotúč môže prerezať objekty, ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.

Funkcia spodného krytu

a) **Pred každým použitím skontrolujte, či dochádza k správne mu uzatvoreniu spodného krytu. Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje a ak nedochádza k jeho okamžitému zatváraníu, pílu nepoužívajte. Nikdy žiadnym spôsobom nepripevňujte spodný kryt v otvorenej polohe. Ak dôjde k náhodnému pádu píly, môže dôjsť k ohybu spodného krytu.**

Zdvihnite spodný kryt vybavený zatahovacou rukoväťou a uistite sa, či sa voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere a pri nastavení akejkoľvek hĺbky rezu nedotýka pilového kotúča alebo inej časti píly.

b) **Skontrolujte funkciu pružiny spodného krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina správne, musí sa pred začatím práce vykonať ich oprava. Pohyb spodného krytu môže byť pomalý v dôsledku poškodených častí, usadenín a nahromadených nečistôt.**

c) **Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba pri špeciálnych rezoch, ako sú „ponorné rezy“ a „kombinované rezy“.**

Zdvihnite spodný kryt pomocou rukoväti, a hneď ako pilový kotúč vnikne do materiálu, musíte spodný kryt uvoľniť.

Pri všetkých ostatných typoch rezov musí spodný kryt pracovať automaticky.

d) **Vždy dbajte na to, aby pred položením píly na pracovný stôl alebo na podlahu spodný kryt zakryl pilový kotúč.**

Nechránený a dobiehajúci kotúč spôsobí pohyb píly a prereže materiály nachádzajúce sa v dráhe jeho pohybu.

Pamätajte na to, že po uvoľnení hlavného vypínača chvíľu trvá, než dôjde k úplnému zastaveniu pilového kotúča.

Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre kotúčové píly

• **Používajte ochranu sluchu.** Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.

• **Používajte masku proti prachu.** Dlhodobé pôsobenie prachu môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním a následné zdravotné problémy.

• **Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších priemerov, než je odporúčané.** Parametre pilového kotúča sú uvedené v Technických údajoch. Používajte iba pilové kotúče špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN847-1, a ktoré sú určené na rezanie dreva.

• **Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče alebo diamantové kotúče na rezanie za sucha.**

• **Nepoužívajte príslušenstvo s vodným chladením.**

• **Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.** Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.

• **Používajte iba pilové kotúče s vyznačenými otáčkami, ktoré sú rovnaké alebo vyššie, než sú otáčky uvedené na náradí.**

• **Zabráňte tomu, aby dochádzalo k prehriatiu zubov pilového kotúča.**

• **Pred použitím nainštalujte na pílu port na odvod prachu.**

Zvyškové riziká

Pri použití kotúčových píľ vznikajú nasledujúce riziká.

• **Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo horúcimi časťami náradia.**

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

• **Poškodenie sluchu.**

• **Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami rotujúceho pilového kotúča.**

• **Riziko zranenia pri výmene pilového kotúča.**

• **Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.**

• **Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vznikajúceho pri práci s drevom.**

TYP AKUMULÁTORA

Môžu sa používať nasledujúce akumulátory: SFMCB201, SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206. Pozrite časť **Technické údaje**, kde nájdete ďalšie informácie.

Značky na náradí

Na náradí sú nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Viditeľné žiarenie. Nepozerajte sa do lúča.

Umiestnenie dátumového kódu (obr. J)

Kód dátumu výroby **24** sa skladá zo 4-miestneho roku nasledovaného 2-miestnym týždňom a 2-miestnym kódom závodu.

Popis (obr. A – C)

VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.

- 1 Spúšťačí spínač zapnuté/vypnuté
- 2 Odstíčovacie tlačidlo
- 3 Hlavná rukoväť
- 4 Prídavná rukoväť
- 5 Päťka
- 6 Pilový kotúč
- 7 Spodný kryt pilového kotúča
- 8 Páčka zasunutia spodného ochranného krytu
- 9 Páčka nastavenia šikmých rezov
- 10 Meradlo uhla šikmých rezov
- 11 Vonkajšia upínacia podložka pilového kotúča
- 12 Upínacia skrutka pilového kotúča
- 13 Páka na nastavenie hĺbky
- 14 Zaisťovacie tlačidlo hriadeľa
- 15 Akumulátor
- 16 Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
- 17 Šesthranný kľúč
- 18 Port na odvod prachu

*Obsiahnuté v niektorých baleniach.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu vysávača prachu, jeho častí alebo príslušenstva.

Určené použitie

Táto kotúčová píla je určená na rezanie dreva a drevených výrobkov. Toto náradie je určené pre profesionálnych i súkromných neprofesionálnych používateľov.

VAROVANIE: *Nerežte s touto pilou žiadne kovy, murivo, sklo, obklady alebo plasty. Tupý pilový kotúč bude spôsobovať neúčinné rezanie, preťaženie motora píly, nadmerné štiepanie rezaného materiálu a vyššie riziko spätného rázu.*

- Používajte iba pilové kotúče určené na rezanie dreva.

VAROVANIE: *Rezanie dreva pokrytého miazgou a iných materiálov môže spôsobiť hromadenie roztaveného materiálu na špičkách zubov kotúča a na stredovej časti pilového kotúča, čím sa zvýši riziko prehriatia a zasekávania pilového kotúča pri rezaní.*

NEREŽTE kov, plast, betón alebo murivo.

NEPOUŽÍVAJTE na rezanie dlaždíc za mokra.

NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

- **Malé deti a neskúsené osoby.** Toto zariadenie nie je určené na použitie nedospelými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.

- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto výrobkom bez dozoru.

ZOSTAVENIE A NASTAVENIE

VAROVANIE: *Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradia vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.*

Vkladanie akumulátora do náradia a jeho vyberanie (obr. B)

POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor **15** úplne nabitý.

Vloženie akumulátora do rukoväti náradia

1. Zarovnajte akumulátor s drážkami vnútri rukoväti náradia (obr. B).
2. Nasuňte akumulátor do rukoväti náradia tak, aby bol riadne usadený a uistite sa, či začujete zvuk jeho zaistenia.

Vybratie akumulátora z náradia

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo akumulátora **16** a rázne vytiahnite akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky.

Akumulátor s ukazovateľom stavu nabitia (obr. B)

Niektoré akumulátory STANLEY FATMAX sú vybavené ukazovateľom nabitia **21**, ktorý sa skladá z troch zelených LED diód, ktoré indikujú stav nabitia akumulátora.

Ak chcete tento ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte tlačidlo ukazovateľa.

Svietiaca kombinácia týchto troch zelených LED indikátorov určuje stav nabitia akumulátora. Ak je stav nabitia akumulátora nižšia než použiteľná limitná hodnota, ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí nabiť.

POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa môže meniť na základe komponentov výrobu, teploty a spôsobu práce koncového používateľa.

Upevnenie a sňatie pilového kotúča (obr.A–C)

1. Zasuňte (v smere pohybu hodinových ručičiek) zasúvaciu páku spodného krytu **8** a namontujte vnútornú upínaciu podložku pilového kotúča **23**, o-kružok **34**, pilový kotúč **6** a vonkajšiu upínaciu podložku pilového kotúča **11** podľa obr. C.

2. Pri otáčaní upínacou skrutkou pilového kotúča **12** pomocou šesťhranného kľúča **17** stlačte zaistovacie tlačidlo hriadeľa **14** a držte túto poistku, kým sa pilový kotúč neprestane otáčať.

POZNÁMKA: Šesťhranný kľúč je uložený na pile tak, ako je zobrazené na obr. B.

Bezpečne utiahnite upínaciu skrutku pilového kotúča šesťhranným kľúčom.

POZNÁMKA: Upínacia skrutka pilového kotúča má pravý závit. Ak chcete skrutku povoliť, otáčajte s ňou proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Ak chcete skrutku utiahnuť, otáčajte s ňou v smere pohybu hodinových ručičiek.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte zaistovacie tlačidlo pilového kotúča **2** počas chodu píly a nepoužívajte ho na zastavenie náradia. Nikdy nezapínajte pílu, ak je použité toto tlačidlo. Mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu píly.

Podoprenie veľkých panelov/zaistenie obrobku (obr. D–G)

Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby bolo minimalizované riziko zovretia pilového kotúča a riziko spätného rázu. Veľké panely majú tendenciu sa prehybať pôsobením vlastnej hmotnosti, pozrite obr. D.

Podpery musia byť umiestnené pod panelom na oboch stranách v blízkosti čiar rezu a v blízkosti okrajov panelu (obr. E).

VAROVANIE: *Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia nikdy nedržte rezaný obrobok rukami alebo ho nekladte cez nohu (obr. F).*

Upnite obrobok k stabilnej platforme, ako je zobrazené na obr. G. Riadne podoprenie obrobku je veľmi dôležité, aby bolo minimalizované ohrozenie používateľa, zablokovanie pilového kotúča alebo strata ovládateľnosti.

Nastavenie hĺbky rezu (obr. H, I)

Hĺbka rezu musí byť nastavená podľa hrúbky obrobku.

1. Pevne držte pílu a povoľte (proti smeru pohybu hodinových ručičiek) páčku nastavenia hĺbky rezu **13**, aby sa uvoľnila päťka píly **5**.
2. Nastavte pätku tak, aby ste docielili požadovanú hĺbku rezu
3. Nastavte hĺbku rezu tak, aby pod obrobkom **20** vyčnieval jeden zub **19** pilového kotúča tak, ako je zobrazené na obr. I.
4. Utiahnite (v smere pohybu hodinových ručičiek) páčku nastavenia hĺbky rezu tak, aby bola päťka píly zaistená v nastavenej polohe.

Nastavenie uhla šikmého rezu (obr. J)

Pri tomto náradí môže byť uhol šikmého rezu nastavený v rozsahu 0° až 56°.

1. Povoľte (proti smeru pohybu hodinových ručičiek) páčku nastavenia šikmého rezu **9**, aby došlo k uvoľneniu pátky **5**.
2. Nastavte pátku do požadovanej polohy zodpovedajúcej označeniu uhla šikmého rezu na meradle uhla šikmých rezov **10**.
3. Uťahnite (v smere pohybu hodinových ručičiek) páčku nastavenia šikmého rezu tak, aby bola páčka píly zaistená v nastavenej polohe.
4. Skontrolujte presnosť nastavenia kontrolou uhla šikmého rezu vykonaním rezu na kúsku odpadového materiálu.

Nastavenie pátky pre rezy v uhle 90° (obr. A, C, K)

Pátka **5** bola nastavená vo výrobnom závode tak, aby bola pri nastavení uhla šikmého rezu 0° zaistená kolmá poloha pilového kotúča vzhľadom k pätke.

Ak je nutné nové nastavenie:

1. Nastavte pílu na vykonávanie šikmých rezov v uhle 0°.
2. Zasuňte spodný kryt pilového kotúča **7** otočením (v smere pohybu hodinových ručičiek) zasúvacej páky spodného krytu **8**.
3. Uvoľnite (proti smeru pohybu hodinových ručičiek) páku na nastavenie šikmých rezov **9**. Ak chcete nastaviť uhol 90°, umiestnite medzi kotúč **6** a pátku **5** uholník.
4. Otáčajte kalibračnou skrutkou **22**, kým sa páčka nezastaví v požadovanom uhle.
5. Skontrolujte presnosť nastavenia kontrolou kolmosti aktuálneho rezu na kúsku odpadového materiálu.

System vodiacej lišty (obr. 0)

Vodiace lišty, ktoré sú ako príslušenstvo k dispozícii v rôznych dĺžkach, umožňujú použitie tejto kotúčovej píly na presné, priame a čisté rezy a súčasne chránia povrch obrobku pred poškodením.

V spojení s doplnkovým príslušenstvom sa môžu so systémom vodiacej lišty dokončiť presné uhlové rezy, pokosové rezy a montážne práce.

V ponuke sú k dispozícii aj svorky **29** na upevnenie vodiacej lišty **27** k obrobku **28** (obr. O). Použitie týchto svoriek zaisťujú bezpečné spojenie vodiacej lišty s obrobkom, čo zaručuje bezpečnosť práce.

Hneď ako bude vodiaca lišta nastavená na čiaru rezu a bude pevne upnutá k obrobku, počas rezania nebude dochádzať k žiadnemu pohybu.

DÔLEŽITÉ: Meradlo výšky rezu na tejto jednotke je nastavené na použitie píly bez vodiacej lišty. Pri použití tejto kotúčovej píly na vodiacej lište je výškový rozdiel zhruba 5,0 mm.

Nastavenie kotúčovej píly na vodiacej lište (obr. A, U1–U4)

Vodiaca lišta má za úlohu zaisťovať čisté a presné rezy v uhle 45° a 90°.

Pre priame rezy 90°:

1. Drážku pátky **32** nasadte na vodiaci výčnelok **33** z širšej strany (119 mm). Pozrite obr. U3. Tlačte pílu pomaly dopredu podľa indikácie symbolu šípky na lište. Pozrite obr. U2.
2. Skontrolujte, či je meradlo uhla šikmých rezov **10** nastavené na 0°.

Pre rezy 45°:

1. Drážku pátky **32** nasadte na vodiaci výčnelok **33** z užšej strany (100 mm). Pozrite obr. U4. Tlačte pílu pomaly dopredu podľa indikácie symbolu šípky na lište. Pozrite obr. U2.
2. Skontrolujte, či je meradlo uhla šikmých rezov **10** nastavené na 45°.

DÔLEŽITÉ: Zatlčením píly smerom dopredu sa uistite, či je píla bezpečne upevnená k vodiacej lište. Uistite sa, či nedochádza k žiadnemu pohybu píly.

POZNÁMKA: Pred akýmkoľvek rezaním obrobku nastavte kryt proti štiepaniu. Prečítajte si **Kroky na nastavenie krytu proti štiepaniu**.

Nastavenie krytu proti štiepaniu (obr. P)

Táto vodiaca lišta **27** je vybavená krytom proti štiepaniu **30**, ktorý sa pred prvým použitím musí upraviť podľa píly.

Kryt proti štiepaniu **30** sa nachádza na oboch okrajoch vodiacej lišty. Účelom tohto krytu je poskytnúť používateľovi počas rezania viditeľnú čiaru rezu a súčasne obmedziť štiepanie triesky, ku ktorému dochádza počas rezu pozdĺž hrany obrobku.

DÔLEŽITÉ: VŽDY si prečítajte a dodržujte **Nastavenie kotúčovej**

píly na vodiacej lište pred rezaním krytu proti štiepaniu!

Kroky na úpravu krytu proti štiepaniu (obr. 0, Q–T)

1. Položte vodiacu lištu **27** na kus odpadového dreva **31**. Lišta musí obrobok dĺžkovo presahovať minimálne o 100 mm (obr. Q).
2. Použite svorku **29**, aby ste zaisťovali bezpečné upevnenie vodiacej lišty k obrobku (obr. O). Tak bude zaistená presnosť.
3. Nastavte pílu na hĺbku rezu 20 mm.
4. Umiestnite prednú časť kotúčovej píly na prečnievajúcu časť vodiacej lišty a uistite sa, či sa pilový kotúč nachádza pred hranou vodiacej lišty (obr. R).
5. Zapnite pílu a pomaly odrežte kryt proti štiepaniu po celej dĺžke vodiacej lišty jedným neprerušovaným rezom. Hrana krytu proti štiepaniu teraz bude presne zodpovedať reznej hrane pilového kotúča (obr. S).

Ak chcete upraviť kryt proti štiepaniu aj na druhej strane vodiacej lišty, odoberte pílu z vodiacej lišty a otočte vodiacu lištu o 180°. Zopakujte kroky 1 až 4.

POZNÁMKA: Ak chcete, kryt proti štiepaniu môže byť skosený v uhle 45°. Potom zopakujte kroky 1 až 4. To umožňuje využívať jednu stranu vodiacej lišty na vykonávanie pozdĺžnych rezov a druhú stranu vodiacej lišty na vykonávanie šikmých rezov v uhle 45° (obr. T).

POUŽITIE

Pokyny na použitie

▲ VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.

▲ VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.

Správna poloha rúk (obr. L)

▲ VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia **VŽDY** používajte správne uchopenie náradia tak, ako na uvedenom obrázku.

▲ VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie **VŽDY** bezpečne a očakávajte nezvyklé reakcie. Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na hlavnej rukoväti **3** a druhú ruku na prídavnej rukoväti **4**.

Spínač zapnuté/vypnuté (obr. A)

Táto píla je vybavená poistkou hlavného vypínača, aby sa zabránilo neúmyselnému zapnutiu píly.

1. Ak chcete náradie spustiť, stlačte zaistovacie tlačidlo **2** z akejkoľvek strany píly a držte toto tlačidlo, kým nestlačíte spúšťací spínač **1**.
2. Hneď ako stlačíte spúšťací spínač a náradie bude v chode, uvoľnite toto zaistovacie tlačidlo. Náradie pobeží, kým budete držať stlačený spúšťací spínač.
3. Ak chcete náradie vypnúť, uvoľníte spúšťací spínač.

POZNÁMKA: Toto náradie nie je vybavené žiadnym zariadením na zaistenie spúšťacieho spínača v polohe zapnuté, a spúšťací spínač sa nikdy nesmie zaistiť v polohe „zapnuté“.

Automatická elektrická brzda

Vaša píla je vybavená elektrickou brzdou pílového kotúča, ktorá zastavuje tento kotúč do 1 až 2 sekúnd od uvoľnenia spúšťacieho spínača. Ide o automatické zariadenie, ktoré nevyžaduje žiadne nastavenie.

Spodný kryt pílového kotúča (obr. C)

▲ VAROVANIE: Riziko spôsobenia tržných rán. Spodný kryt pílového kotúča **7** je ochranný prvok, ktorý znižuje riziko spôsobenia vážneho zranenia. Nikdy nepoužívajte túto pílu, ak je spodný ochranný kryt odstránený, poškodený, zle namontovaný alebo ak nepracuje správne. Nikdy sa nespoliehajte na to, že Vás bude spodný ochranný kryt pílového kotúča chrániť v každej situácii. Vaša bezpečnosť závisí od dodržiavania všetkých varovaní a opatrení a takisto od správnej funkcie tejto píly. Pred každým použitím píly skontrolujte správne zatváranie spodného krytu tak, ako je opísané v časti **Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky píly**. Ak je spodný ochranný kryt odstránený alebo ak nepracuje správne, pred použitím nechajte pílu opraviť. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a spoľahlivosti výrobu zverte vykonávanie jeho opráv, údržby a nastavenia autorizovanému servis, aby bolo zaručené použitie originálnych náhradných dielov.

▲ VAROVANIE: Z dôvodu minimalizácie rizika poranenia zraku vždy používajte ochranu zraku. Karbidy sú tvrdé, ale krehké materiály. Cudzie predmety v obrobkoch, ako sú drôty alebo klince, môžu spôsobiť prasknutie alebo odlomenie špičiek zubov. Používajte túto pílu iba so správne upevnenými ochrannými krytmi. Vždy urobte bezpečnú montáž pílového kotúča tak, aby sa otáčal v správnom smere a vždy používajte čisté a ostré pílové kotúče.

▲ VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia vždy riadne podprite obrobok a držte pevne pílu, aby ste zabránili strate kontroly nad touto pílou. Obr. L zobrazuje typickú ručnú podperu.

▲ VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia vážneho zranenia si pred použitím tohto náradia riadne prečítajte, naštudujte a dodržujte všetky dôležité bezpečnostné varovania a pokyny.

VÝBER PÍLOVÉHO KOTÚČA

Vaša kotúčová píla je určená na použitie s pílovými kotúčmi s priemerom 190 mm, ktoré majú priemer upínacieho otvoru 30 mm. Pílové kotúče musia byť určené minimálne pre 6 000 ot/ min (alebo pre vyššie otáčky).

NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozbrusovacie kotúče.

Všeobecné rezy (obr. A)

▲ VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia vždy z náradia vyberte akumulátor a dodržujte všetky pokyny týkajúce sa montáže a nastavenia.

Uistite sa, či je spodný kryt funkčný. Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný materiál.

- Zmerajte si a označte rezaný obrobok.
- Riadne podprite a zabezpečte obrobok (pozrite časť **Podoprenie veľkých panelov/Zaistenie obrobku**).
- Použite zodpovedajúce a vyžadované bezpečnostné vybavenie (pozrite časť **Ďalšie bezpečnostné informácie**).
- Zaistite pracovnú plochu a vykonávajte jej údržbu (pozrite časť **Bezpečnostné pokyny pre všetky píly**).
- S loženým akumulátorom **15** sa uistite, či je funkčný spúšťací spínač píly **1**.

Rezanie

▲ VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie vždy oboma rukami.

- Udržujte telo na jednej alebo druhej strane pílového kotúča, nikdy nestojte v jeho osi. Spätný ráz by mohol spôsobiť odskočenie píly smerom dozadu. Pozrite časti **Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky píly a Príčiny spätného rázu a príslušné varovania**.
- Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko sekúnd v chode naprázdno.
- Pri vykonávaní rezu vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
- Pracujte s pätkou prilačenou k obrobku.

Rady na optimálne použitie

- Pretože nie je možné zabrániť určitému štiepaniu pozdĺž čiar rezu na hornej časti obrobku, reže na tej strane obrobku, kde to bude prijateľné.
- Na miestach, kde musí byť štiepanie okrajov rezu minimalizované, napríklad pri rezaní laminátov, upnite k hornej strane obrobku kus preglejky.

Ponorné rezy (obr. A, C, M)

▲ VAROVANIE: Nikdy neupievňujte kryt pílového kotúča vo zdvihnutej polohe. Pri vykonávaní ponorných rezov nikdy nepohybujte s pílou smerom dozadu. To by mohlo spôsobiť zdvíhanie píly z povrchu obrobku a následné zranenie.

Ponorný rez je rez, ktorý sa vykonáva v situácii, keď hrana materiálu nespôsobuje otváranie spodného krytu, ale spodná hrana rotujúceho kotúča reže uprostred materiálu.

1. Nastavte pätku **5** tak, aby pílový kotúč rezal v požadovanej hĺbke (pozrite **Nastavenie hĺbky rezu**).
2. Nakloňte pílu smerom dopredu a oprite prednú časť základne o rezaný materiál.
3. Pomocou páčky na zasunutie spodného krytu pílového kotúča **8** zasuňte spodný kryt **7** do hornej polohy. Znižujte zadnú časť pätky, kým nebudú zuby pílového kotúča takmer v kontakte s čiarou rezu.
4. Uvoľníte kryt pílového kotúča (jeho kontakt s obrobkom zaistí jeho otvorenú polohu pri začatí rezu). Snímate ruku z páčky krytu a pevne uchopte prídavnú rukoväť **4** tak, ako je zobrazované na obr. M. Postavte sa tak, aby vaše telo a ramená mohli kompenzovať možný spätný ráz.
5. Pred spustením píly sa uistite, či nie je pílový kotúč v kontakte s obrobkom.

6. Spustíte motor, nechajte pílu dosiahnuť maximálne otáčky a potom postupne spúšťajte pílu dole, kým jej päťka nedosadne na materiál, ktorý sa bude rezať. Veďte pílu pozdĺž nakreslenej čiaru rezu, kým nedôjde k dokončeniu rezu.

7. Pred vybratím píly z rezaného materiálu uvoľnite spúšťači spínač **1** a počkajte na úplné zastavenie pílového kotúča.

8. Pri začatí každého nového rezu zopakujte vyššie uvedení postup.

Pozdĺžne rezy (obr. B, N)

Toto náradie sa dodáva s vodidlom na pozdĺžne rezy.

Pozdĺžne rezy sa vykonávajú pri rezaní širších dosiek na úzke dosky. Rezanie prebieha v pozdĺžnom smere vzhľadom na vlákna. Ručné vedenie píly je pri tomto type rezania ťažšie, a preto sa odporúča použitie vodidla pozdĺžnych rezov.

Inštalácia vodidla pozdĺžnych rezov

Na vašu kotúčov pílu môžete nainštalovať vodidlo pozdĺžnych rezov **25** povolením zaistovacej skrutky vodidla pozdĺžnych rezov **26** priloženým šesťhranným kľúčom **17** a zasunutím vodidla pozdĺžnych rezov podľa obr. N. Keď je vodidlo pozdĺžnych rezov v požadovanej polohe, šesťhranným kľúčom utiahnite zaistovaciu skrutku vodidla pozdĺžnych rezov, čím sa vodidlo pozdĺžnych rezov zaistí na mieste.

Odsávanie prachu (obr. A)

▲ VAROVANIE: Riziko vdychovania prachu. Z dôvodu zníženia rizika zranenia osôb **VŽDY** používajte schválený respirátor.

▲ VAROVANIE: Pri práci s drevom **VŽDY** pripojte k náradíu zariadenie na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky platných predpisov týkajúcich sa prachových emisií. Hadice väčšiny bežne používaných vysávačov je možné pripojiť priamo k otvoru na odvod prachu.

Toto náradie sa dodáva s portom **18** na odvod prachu a pilín. Port na odvod prachu vám umožňuje pripojenie tohto náradia k externému zariadeniu na odsávanie prachu.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.

▲ VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavovaním alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné spustenie môže spôsobiť úraz.

Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné.

Kontaktné informácie k servisnému stredisku nájdete na zadnej strane tohto návodu alebo na www.2helpU.com.

Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

Čistenie

▲ VAROVANIE: Zásah elektrickým prúdom a mechanické nebezpečenstvo. Pred čistením vyjmite akumulátor.

▲ VAROVANIE: Aby ste zaistili bezpečnú a efektívnu prevádzku, udržiavajte elektrické náradie a jeho vetracie otvory vždy čisté.

▲ VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto

chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Vetracie štrbiny sa môžu čistiť suchou mäkkou nekovovou kefou a/alebo vhodným vysávačom. Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace prostriedky. Používajte schválenú ochranu očí a schválenú masku proti prachu.

Obmedzenie vystavenia prachu

Pred začatím práce skontrolujte triedu nebezpečnosti prachu, ktorý bude vznikať pri práci.

▲ VAROVANIE: Vyvarujte sa kontaktu s prachom a jeho vdychovania, pretože môže byť zdraviu škodlivý. Prach vznikajúci pri používaní elektrického náradia a pri vykonávaní ďalších stavebných činností môže obsahovať chemikálie, minerály alebo častice známe tým, že spôsobujú ochorenie dýchacích ciest, alergické reakcie, rakovinu alebo poruchy reprodukcie používateľa alebo okolitých osôb.

• Takýto prach môže vznikať napríklad pri práci s tvrdým drevom, ako je buk alebo dub, lakmi na báze olova, betónom, murivom alebo kameňom obsahujúcim kremík.

• S materiálmi, ktoré obsahujú azbest, môžu manipulovať iba odborníci.

• Dodržujte príslušné predpisy platné vo Vašej krajine, ktoré sa týkajú materiálov, s akými budete pracovať.

• Používajte odsávanie prachu alebo systém odsávania s oficiálne schválenou triedou ochrany v súlade s platnými miestnymi predpismi na ochranu proti prachu, vhodné pre spracovávaný materiál.

• Vznikajúce prachové častice zachytávajte priamo pri zdroji a vyvarujte sa hromadenia v okolí priestore. Na tento účel používajte vhodné odsávacie príslušenstvo.

Ďalšie opatrenia:

– Zaisťte riadne vetranie pracovného priestoru.

– Používajte respirátor vhodný pre typ vytváraného prachu.

Voliteľné príslušenstvo

▲ VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou STANLEY FATMAX, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou STANLEY FATMAX.

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Výrobky a akumulátory sú recyklovateľné, ale ak sú označené týmto symbolom preškrtnutého odpadového koša, nesmú sa likvidovať v bežnom domovom odpade.

Úplne vyberte akumulátory a oddelte ich, a ak je to možné, oddelte všetky svetelné zdroje od tohto výrobku. Používateľ zodpovedá za odstránenie osobných údajov z výrobku. Potom odpad odovzdajte do oficiálneho zberného strediska odpadu alebo participujúcej firme, kde ho často prijímajú zadarmo. Obal je nutné zlikvidovať podľa vyznačeného kódu materiálu.

Návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny je nutné zlikvidovať len vtedy, keď sa už príslušný výrobok nepoužíva.

Postupy na likvidáciu odpadu si zistíte na miestnych úradoch.

Ďalšie informácie získate na www.2helpU.com a naskenovaním vyššie uvedeného QR kódu.

KOMPATIBILNÉ AKUMULÁTORY	V _{DC}	Ah	Hmotnosť (kg)
SFMCB201	18	1,5	0,35
SFMCB202	18	2,0	0,36
SFMCB204	18	4,0	0,64
SFMCB206	18	6,0	0,67

Záruka

Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva, ak ste súkromný neprofesionálny používateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnnej chyby za nasledujúcich podmienok:

- ◆ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho obsluhu.
- ◆ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
- ◆ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
- ◆ Bol predložený doklad o kúpe.
- ◆ Výrobok Stanley® FatMax® bol vrátený kompletný so všetkými pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného predajcu Stanley® FatMax® v katalógu Stanley® FatMax® alebo kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley® FatMax® a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: **www.stanley.eu/3**

ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA

Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom termíne.

- ◆ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od kúpy.
- ◆ Registrácia je na tejto adrese:
<http://www.stanley.eu/3>.

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Band servis

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

Band servis

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz



CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis